




**WWW.QURANONLINELIBRARY.COM**

## ميكانيكا إنتاج

### ضبط الجودة

٢١٢ ميك

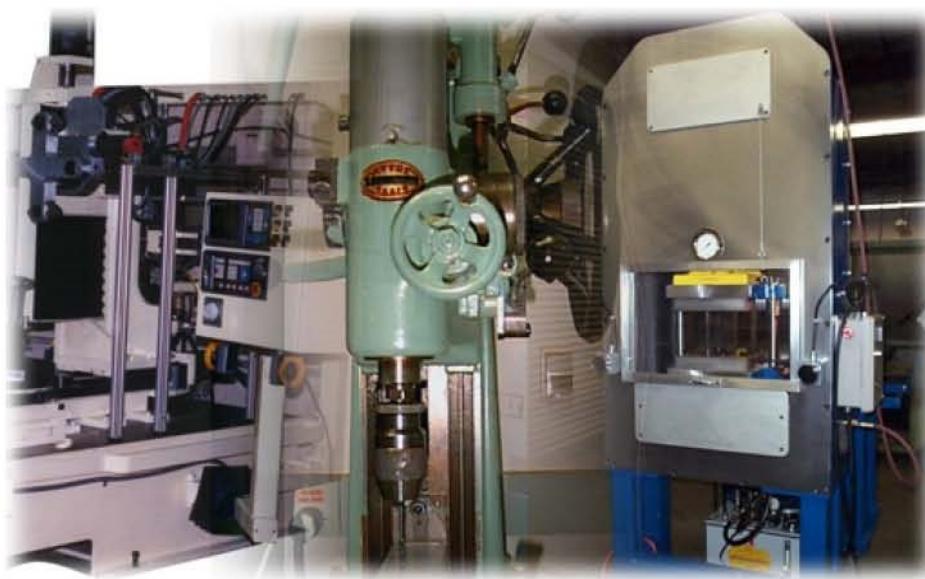

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية ضبط الجودة " لمتدرب قسم " ميكانيكا إنتاج " للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالازمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه: إنه سميع مجيب الدعاء.

## الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج



المملكة العربية السعودية  
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

## ضبط الجودة

### مقدمة عن الجودة

مقدمة عن الجودة

١

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

## الوحدة الأولى

### مقدمة عن الجودة

#### الأهداف:

بنهاية هذه الوحدة يكون المتدرب قادرا و بكفاءة على:

- أن يعرف الجودة و ضبط الجودة.
- أن يعدد أسس ضبط الجودة.
- أن يشرح تطور أنظمة الجودة.
- أن يحدد مسؤولية الجودة.
- أن يبين الاحتياج للجودة.
- أن يعرف تكاليف الجودة و يقسم عناصرها.
- أن يوضح فوائد ضبط الجودة.
- أن يعرف توقيد الجودة و يحدد علاقتها بضبط الجودة.

#### متطلبات الجدارة:

يتدرّب المتدرب على جميع الجدارات السابقة.

#### مستوى الأداء المطلوب:

لا تقل نسبة إتقان هذه الجدارة عن 100%.

#### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

. ساعتان .

#### الوسائل المساعدة على تحقيق الجدارة:

الأمثلة التوضيحية و دراسة الحالة .

مما لا شك فيه أن الاهتمام بجودة الإنتاج بدأ مواكباً مع بدء تعلم الإنسان للحرف وقد ازداد هذا الاهتمام مع الزمن. كما أن ازدياد المدنية وتعقيداتها، و تعدد المنافسة بين الأفراد ثم الشركات ثم الدول أدى إلى عمل اشتراطات دقيقة في جودة المنتجات، وما زالت هذه الدقة تتطور بتطور أجهزة القياس تطولاً هائلاً بسبب الحاجة إليها للأغراض المطلوب تحقيقها، وفيما يلي سوف نتناول جوانب عديدة تتعلق بجودة المنتجات:

- الجودة.

- ضبط الجودة.

- أسس ضبط الجودة.

- تطور أنظمة الجودة.

- مسؤولية الجودة.

- الاحتياج للجودة.

- تكاليف ضبط الجودة.

- فوائد ضبط الجودة.

- توكييد الجودة.

## ١،١ - الجودة:

يقصد بكلمة الجودة ملائمة المنتج للاستعمال في الفرض المخصص له بدرجة ترضي المستهلك، ويختلف مستوى الجودة المناسب للغرض في مختلف الأحوال فعلى سبيل المثال فإن آنية الزهور الموجودة في حديقة عامة تكون غير مناسبة وملائمة لوضعها في بهو فندق من حيث المظهر الجمالي وتشطيب كل منهما، وترتبط الجودة ارتباطاً وثيقاً بالمال والوقت إذ كلما ارتفع مستوى الجودة زادت تكاليف الإنتاج وبالتالي يزيد السعر. وكلما ارتفع مستوى الجودة كلما تطلب ذلك وقتاً أطول للإنتاج وعلى ذلك يجب أن نحدد مستوى الجودة المطلوب والمناسب الذي يرضي المستهلك لأنه لو انخفض مستوى الجودة عن المستوى المناسب فقد يؤدي ذلك إلى إعراض المستهلك ولو ارتفع مستوى الجودة عن المستوى المناسب فقد يؤدي ذلك إلى زيادة السعر عن مستوى القوة الشرائية للمستهلك وبالتالي إعراضه عن شراء السلعة.

و ليس الهدف من تحقيق الجودة إذن أن نرفع مستوى الجودة إلى أعلى درجاته وإنما الهدف أساسا هو رضا المستهلك، فإذا كان المستهلك يريد مثلاً بلاطًا قيشانياً يستخدمه في عبار من عناير التصنيع فلا داعي للنقوش الزخرفية والشكل الجمالي لهذا البلاط القيشاني حتى لا يزيد السعر بما يراه المستهلك مناسباً له.

## **١,٢ - ضبط الجودة:**

و إذا كنا عرفنا كلمة الجودة أن يكون المنتج مناسباً لاستعماله في الغرض المخصص له بدرجة ترضي المستهلك أما الضبط فيتطلب وجود متطلبات و متابعة لتحقيق هذه المتطلبات و التدخل لمحاولة إصلاح أي انحراف عن المتطلبات يحدث أثناء تحقيقها، وإذا طبقنا مفهوم الضبط في مجال الجودة فإن المتطلبات تعني المستويات القياسية للجودة و الضبط يعني محاولة إصلاح أي انحراف ينحرف بالجودة عن مستواها القياسي.

و على ذلك يمكن أن نعرف ضبط الجودة بأنه جميع الأنشطة و الجهود التي يبذلها جميع العاملين بالمنشأة و التي تتضاعف لتحقيق المستويات القياسية المنشودة للجودة.

## **١,٣ - أسس ضبط الجودة:**

إن الغرض الأساسي لنظام ضبط الجودة هو ضمان الجودة بأقل تكاليف ممكنة، ولا يمكن الوصول لهذا الهدف بدون المنع أو الإقلال إلى أقصى حد ممكن من حدوث الإنتاج المعيب.

و توجد خمسة أسس لضبط الجودة ذات أهمية قصوى في منع عيوب الإنتاج وهي:

### **١ - تحديد مستويات الجودة المطلوبة (تصميم المنتج):**

أي وضع المواصفات التي خواص المنتج (نوعاً و قيمة) و التي تتفق مع التصميم الذي تم وضعه له، وفي هذه الحالة يجب أولاً تحديد نوع الخواص الموجودة بالمنتج بل يجب تحديد أهم الخواص التي تتأثر جودة السلعة بها بدرجة كبيرة.

### **٢ - قياس خصائص الجودة للمنتج:**

ويحتاج ذلك الأمر إلىأخذ عينات بانتظام من خط الإنتاج. وتلعب طريقة سحب العينات دوراً هاماً، في هذه الحالة ثم القيام بالقياسات المطلوبة.

### **٣ - مقارنة القياسات الفعلية بمثيلاتها المحددة بمواصفات:**

عن طريق الأساليب المختلفة لضبط الجودة الإحصائي.


- ٤ - تقييم وتحليل الاختلافات بين الموصفات و النتائج الفعلية:**  
بمعرفة الأسباب التي أدت إلى الانحرافات في نتائج القياسات (أي حدوث عدم المطابقة للموصفات)
- ٥ - اتخاذ الإجراءات التصحيحية و الوقائية لعدم المطابقة الحادثة :**  
و ذلك عن طريق اتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيح عدم المطابقة للموصفات ثم معالجة الأسباب الجذرية لمنع حدوث عدم المطابقة مرة أخرى على المدى البعيد.

#### **١،٤ - تطور أنظمة ضبط الجودة:**

إذا نظرنا إلى نشأة أنظمة ضبط الجودة في عصرنا الحديث نجد أنها قد بدأت منذ نهاية القرن الماضي أي القرن التاسع عشر، ومن جهة النظر التاريخية نجد أن التغيرات الجوهرية لأنظمة ضبط الجودة تحدث كل عشرين سنة تقريباً، وفيما يلي ملخص لتطور هذه الأنظمة شكل (١-١).

- ١ - ضبط الجودة بواسطة العامل:**  
يعتبر هذا النظام الخطوة الأولى في تطور ضبط الجودة حيث كان العامل مسؤولاً عن إنتاج المنتج بأكمله و لذلك فهو يقوم في النهاية بمراجعة ما ينتجه و التحكم في جودته، وقد كان هذا النوع من الضبط سائداً حتى بداية القرن العشرين.
- ٢ - ضبط الجودة بواسطة رئيس العمال:**  
بدأت هذه المرحلة مع بداية القرن العشرين حيث نشأ الكثير من المصانع و بدأ ظهور نوع من التخصصية في الأداء بمعنى أن كل مجموعة من العمال تقوم بأعمال متشابهة تجمع مع بعضها لإنتاج منتج معين في ظل وجود رئيساً لهؤلاء العمال يراقب جودة أعمالهم.

## مراحل التطور

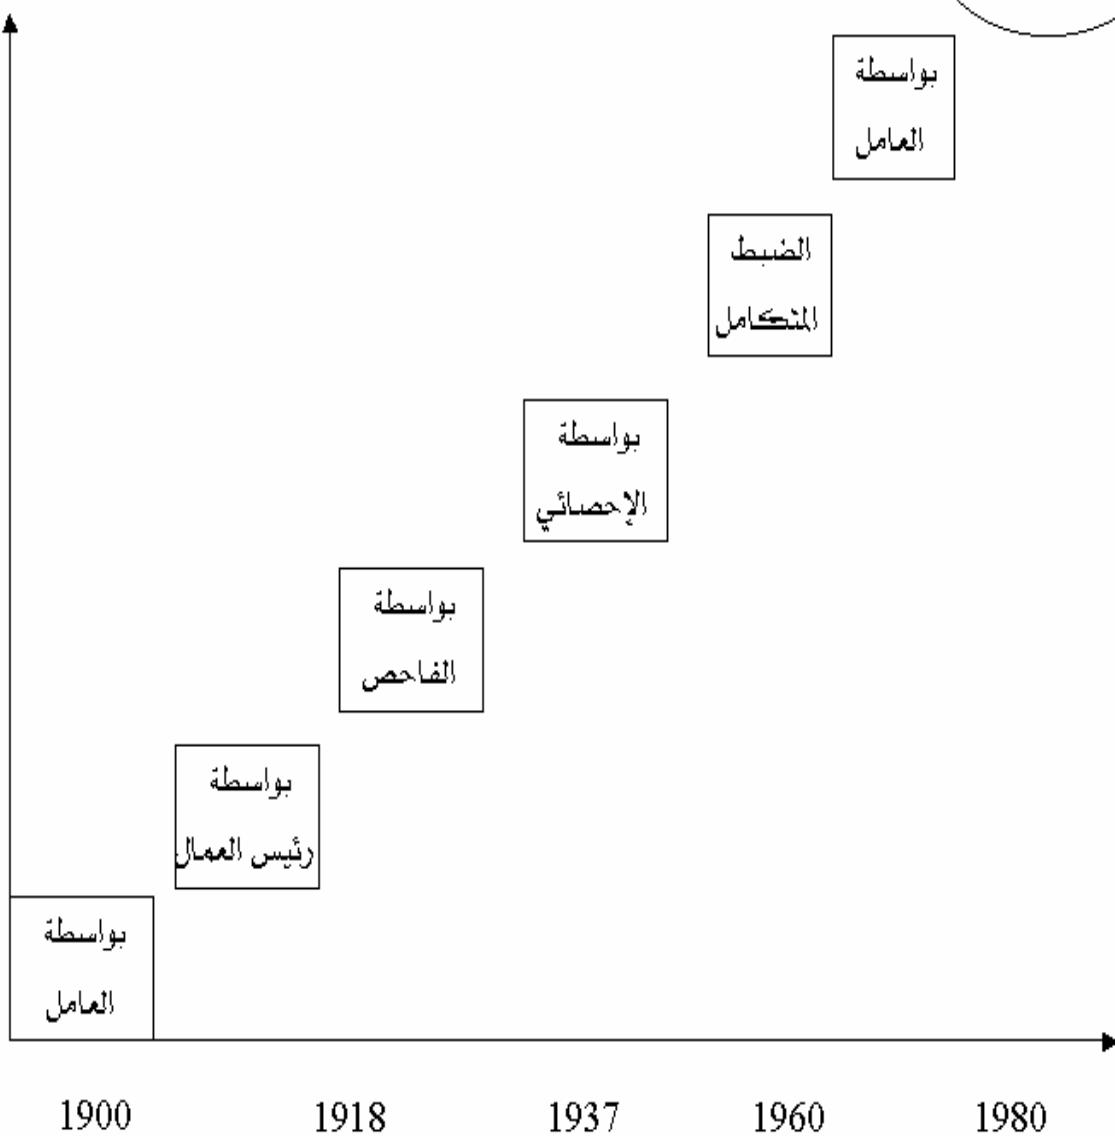

شكل (1-1)

تطور أنظمة ضبط الجودة

## ٣ - ضبط الجودة عن طريق الفحص:

أثناء الحرب العالمية الأولى بدأت نهضة صناعية حيث أصبح الإنتاج أكثر تعقيداً مع زيادةه إلى حد كبير مما أدى إلى ضرورة تعيين عمال متفرغين لعملية فحص المنتجات وضبط جودتها.

## ٤ - الضبط الإحصائي لجودة الإنتاج:

و مع بداية الحرب العالمية الثانية بدأت النهضة الصناعية الكبرى في العالم و بدأت المصانع في اتخاذ الأساليب والمعدات الأوتوماتيكية (الأوتوماتيكية) لمواجهة الزيادة المطردة في الاحتياجات. ومن هنا نشأت الحاجة إلى نظام آخر لضبط الجودة على مثل هذه الكميات الهائلة من المنتجات، فكان أن ظهر هذا النوع من الضبط المعروف باسم الضبط الإحصائي لجودة الإنتاج ، و يعتبر هذا النظام امتداداً للنظام السابق مع إضافة بعض أساليب الضبط مثل الفحص بالعينات.

## ٥ - الضبط المتكامل لجودة الإنتاج:

وصولاً إلى هذه المرحلة كان ضبط الجودة ليس إلا مجرد وسيلة لفحص المنتجات فقط وقد كان قاصراً إلى حد كبير على حل و متابعة مشاكل الإنتاج، ولكن مع بداية السبعينيات ظهر نظام الضبط المتكامل لجودة الإنتاج، وهو عبارة عن نظام فعال لتكامل جميع عناصر الجودة لمختلف أقسام المصنوعات لكي تنتج المنتجات على أقصى مستوى اقتصادي ممكن و الذي يسمح برضاء المستهلك رضا تاماً في النهاية و يشمل عناصر أربعة أساسية هي ضبط جودة التصميم، و ضبط جودة المواد الخام، و ضبط جودة المنتج، وأخيراً ضبط جودة العملية الإنتاجية نفسها.

## ٦ - إدارة الجودة الشاملة:

في بداية الثمانينيات تطور مفهوم الضبط المتكامل لجودة الإنتاج ليصبح إدارة الجودة الشاملة و هو عبارة عن نظام إداري و فني متكامل يغطي كافة مراحل النشاط الصناعي بدءاً من التخطيط و انتهاءً بمتابعة أداء المنتج و رضا العميل مروراً بمراحل التصنيع والتقييس و التركيب و خدمة ما بعد البيع. و من هنا انبثقت المعايير القياسية الدولية الإيزو 9000 التي ظهرت في عام 1987 و عدللت في عام 1994 و عام 2000 لضمان وتأكيد جودة النظام الذي ينتجه المنتجات متعدياً المفهوم القديم لجودة المنتجات فقط.

## ١,٥ - مسؤولية الجودة:

إن المفهوم الأساسي لمسؤولية جودة المنتجات يقر به الآن على مجال واسع، وتعتبر هذه المسؤولية هي التزام كل من المنتج والبائع بتقديم أداء جيد للمنتجات بسعر مناسب لإرضاء المستهلك وإذا لم يتحقق ذلك فعلى كل من المنتج والبائع وضع الأمور في نصابها أي تصحيح لأي عيوب أو انحراف عن مستوى الأداء المطلوب مع تحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

ولقد ركزت معظم الشركات الصناعية الكبرى ومواردها على تحمل تلك المسؤولية وزيادتها تجاه جودة المنتجات التي يقدمها للسوق، وبذلك تتشكل هذه الشركات أسواقاً على مجال واسع وبنمو متزايد مع تقبل منتجاتهم بناء على التزامهم وتعهداتهم بجودة هذه المنتجات وصيانتها، ولذلك ترتكز هذه الشركات تركيزاً شديداً على مسؤولية جميع العاملين تجاه الجودة في جميع أنشطة المنشأة مثل التسويق للتعرف الدقيق على رغبات المستهلكين، والتصميم المطابق للمواصفات المطلوبة، والشراء للمواد الخام بالمواصفات المطلوبة، والإنتاج للمنتجات بالعمليات الإنتاجية المتحكم فيها، والتقييم والاختبار الدقيق للمنتجات الناتجة، والتغليف والتخزين الجيدين للمنتجات، وبيع المنتجات للمستهلكين وتعريفة انتساباتهم عن جودة هذه المنتجات بدقة وكذلك مسؤولية مورديها تجاه جودة توريداتهم على أعلى أساس مخططة مسبقاً سواء بالاهتمام أو بالرقابة لتأكيد أن نتائج الجودة مرضية، أما المنتجات ذات الجودة المتدنية تتشر عندهما لا تتحمل الشركات التي تنتجها أو البائعون الذين يبيعونها أي مسؤولية تجاه إخفاق الجودة أي عدم تحقيق الجودة أو تكاليف ذلك الإخفاق، بل تفرض هذه التكاليف على المستهلك.

والآن بدأ كثير من المنتجين والبائعين في تحمل تكاليف إخفاقات الجودة بصورة متزايدة، ونشأ هذا الاتجاه من خلال المسائلة القانونية للمنتجين والبائعين في المحاكم واعتبارات سلامة المنتجات كنتيجة أولى لمفهوم مسؤولية المنتجين والبائعين تجاه جودة منتجاتهم بتأثيراته الاقتصادية.

## ١,٦ - الاحتياج للجودة:

لم يعد احتياج الشركات الصناعية لرفع جودة المنتجات مطلباً أساسياً ومهماً لازدهارها بل لبقاءها في السوق في ظل عوامل كثيرة على جميع الأصعدة سواء الداخلي للشركة أو المحلي أو العالمي، و من هذه العوامل:

- **على الصعيد الداخلي للشركات:** من أهم العوامل الداخلية للجودة زيادة المنتجات وتعدد خواصها، وزيادة عدد نماذجها، بالإضافة إلى تعقد تصميمات هذه المنتجات وعملياتها الإنتاجية، والخدمات الميدانية للمنتجات بالإضافة إلى محاولة خفض تكاليف إنتاج هذه المنتجات.

- **على الصعيد المحلي:** زيادة التنافس المحلي نظراً لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس نوع الصناعة مما يتطلب جودة منتجات أفضل وسعر أقل.

- **على الصعيد العالمي :** لم يقتصر التنافس بين الشركات على الصعيد المحلي فقط بل تعداده إلى الصعيد العالمي في ظل نظام العولمة واتفاقية الجات التي فتحت الباب على مصراعيه للمنتجات الأجنبية لتفزو الأسواق المحلية مما حدا بالشركات المحلية الاتجاه إلى إنتاج المنتجات بجودة عالية وسعر منافس كملاذ آخر للبقاء والاستمرار في الأسواق.

## ١,٧ - تكاليف ضبط الجودة:

إن لغة المال أي التكاليف هي اللغة المفهومة والتي تفضلها الإدارة العليا لأي منشأة كمقاييس واضح وله دلالة في فعالية نظام ضبط الجودة، وتمثل تكاليف الجودة الناشئة عن عدم عمل شيء صحيحاً من أول مرة وفي كل مرة مقاييساً واضحاً لتلك الفعالية. وتعتبر هذه التكلفة فرصة هائلة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية وتعزيز الأرباح، ولا تقتصر تكاليف الجودة على التكاليف الناتجة عن عدم ضبط العملية الإنتاجية فقط، بل تتعداها إلى جميع الأنشطة بدءاً من أبحاث السوق والتصميم وشراء المواد الخام والإنتاج والفحص والاختبار والتعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع، ومثال ذلك التكاليف الناشئة عن عدم التحديد لاحتياج المستهلك كنتيجة لأبحاث السوق، أو تصميم خاطئ لأحد مكونات المنتج، أو شراء مواد خام على أساس السعر الأرخص دونأخذ جودتها في الاعتبار، أو السماح لمنتجات غير جيدة أو عدم السماح لمنتجات جيدة نتيجة عدم الفحص الجيد، أو سوء التعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع الذي يؤثر على سلامة المنتج.

وتشمل تكاليف الجودة مجالين أساسيين يتضمناً أربعة عناصر لهذه التكاليف.

## **١ - المجال الأول: تكاليف ضبط الجودة، و الذي يتضمن:**

- تكاليف الوقاية: هي التكاليف التي تصرف من البداية لمنع حدوث عيوب أو منتجات معيبة، أي منع عدم مطابقة المنتجات للجودة المطلوبة.
- تكاليف التقييم: هي التكاليف التي تصرف على عمليات الاختبار والكشف لتقييم مستوى جودة المنتجات.

## **٢ - المجال الثاني: تكاليف الإخفاق في ضبط الجودة، و الذي يتضمن:**

- تكاليف الإخفاق الداخلي: هي التكاليف التي تتفق بسبب حدوث عيوب في المنتجات أو إنتاج منتجات معيبة داخل الشركة المصنعة قبل أن تصل هذه المنتجات إلى يد المستهلك، أي تكاليف عدم المطابقة للجودة المطلوبة داخلياً.
- تكاليف الإخفاق الخارجي: هي التكاليف التي تتفق بسبب حدوث عيوب في المنتجات أو إنتاج منتجات معيبة بعد وصولها إلى المستهلك، أي تكاليف عدم المطابقة للجودة المطلوبة خارجياً. و تعتبر زيادة كل من التكاليف الناشئة بالإخفاق الداخلي أو الإخفاق الخارجي دلالة قوية على مدى الحاجة لتنفيذ ضبط الجودة من خلال زيادة الاهتمام بالمجال الأول وهو تكاليف ضبط الجودة أي التركيز على كل من تكاليف الوقاية أو تكاليف التقييم اللتين تؤديان إلى خفض التكاليف الكلية للجودة وبالتالي التكاليف الكلية للإنتاج ومن ثم تحقيق ربحاً أكثر في ظل ثبات سعر المنتجات.

## **١,٨ - فوائد ضبط الجودة:**

تعدد الفوائد التي تحصل عليها الشركات الصناعية من جراء تنفيذ نظام ضبط جودة، فتحسن جودة منتجاتها وكذلك عملياتها الإنتاجية، ويكون له التأثير الفعال على كل من زيادة الإنتاجية وتحقيق رضا المستهلك وأخيراً زيادة أرباح الشركة، وتقسم هذه الفوائد إلى فوائد داخلية على مستوى الشركة وفوائد تتعذر حدود الشركة إلى خارجها ووضعها في السوق.

**الفوائد الداخلية لضبط الجودة:**

- تحسين جودة المنتجات.
- زيادة إنتاجية الشركة.
- انخفاض أسعار المنتجات و تصبح منافسة في السوق.
- زيادة حصة الشركة في السوق.
- زيادة الأرباح التي تتحققها الشركة و من جهة أخرى فإن تقليل التكاليف يؤدي إلى زيادة مباشرة في الأرباح.

**الفوائد الخارجية لضبط الجودة:**

- زيادة رضا المستهلك عن منتجات الشركة.
- زيادة ولاء المستهلك لمنتجات الشركة.
- الإقبال المتكرر على شراء منتجات الشركة.
- زيادة حصة الشركة في السوق.
- زيادة الأرباح التي تتحققها الشركة.

و على الجانب الآخر يمكن للشركة زيادة أسعار منتجاتها نظرا لارتفاع مستوى جودتها عن جودة المنتجات الأخرى مما يؤدي إلى تحقيق ربحاً أكثر.

**١,٩ - توكيد الجودة:**

يمكن تعريف توكيد الجودة على أنها "كافية الأنشطة المخططة و النظمية المطبقة داخل الشركة لتوفير الثقة الكافية لتحقيق متطلبات الجودة.

و من أمثلة هذه الأنشطة في مجال التصميم تحديد متطلبات معطيات التصميم المتعلقة بالمنتج و توثيقها لضمان وفاء التصميم بهذه المتطلبات، و في مجال المشتريات تقييم الموردين لضمان مطابقة المنتجات المشتراء للمطالبات المحددة من قبل الشركة، و في مجال العمليات الإنتاجية ضمان تنفيذ هذه العمليات تحت ظروف المراقبة.

توفر توكييد الجودة الثقة في قدرة الشركة على الوفاء متطلبات الجودة على المستوى الداخلي أي للإدارة العليا للشركة، وكذلك على المستوى الخارجي أي للشركات الأخرى في حالة التعاقدية.

و إذا لم تعكس متطلبات الجودة احتياجات المستهلك تماماً، فإن توكييد الجودة قد لا يوفر الثقة الكافية في الوفاء بهذه الاحتياجات.

و هناك علاقة و ارتباط وثيقان بين أسلوب ضبط الجودة وأسلوب توكييد الجودة، فبينما يضمن أسلوب ضبط الجودة تحقيق متطلبات الجودة المطلوبة، يضمن أسلوب توكييد الجودة استمرار المحافظة على تحقيق هذه المتطلبات.

## ملخص الوحدة

- ١ - الجودة هي ملائمة المنتج للاستعمال في الغرض المخصص له بدرجة ترضي المستهلك.
- ٢ - ضبط الجودة هو جميع الأنشطة والجهود التي يبذلها جميع العاملين بالمنشأة والتي تتضاعف لتحقيق المستويات المنشودة للجودة.
- ٣ - أسس ضبط الجودة تتمثل في: تحديد مستويات الجودة المطلوبة (تصميم المنتج)، قياس خصائص الجودة للمنتج، مقارنة القياسات الفعلية بمتطلباتها المحددة بالمواصفات، تقييم وتحليل الاختلافات بين المواصفات والنتائج الفعلية، اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لعدم المطابقة الحادثة.
- ٤ - مرت أنظمة الجودة بالمراحل الآتية: بواسطة العامل، بواسطة رئيس العمال، بواسطة الفاحص، الضبط الإحصائي، الضبط المتكامل، إدارة الجودة الشاملة.
- ٥ - مسؤولية الجودة هي مسؤولية جميع العاملين في المنشأة في جميع الأنشطة بداية من التسويق والتصميم وشراء المواد الخام والإنتاج، والتفتيش والاختبار والتغليف والتخزين والبيع ومعرفة انتباع المستهلكين عن جودة المنتجات المقدمة إليهم.
- ٦ - الاحتياج للجودة أمر مهم وحيوي على كافة المستويات سواء على مستوى الشركة أو على المستوى المحلي أو المستوى العالمي لضمان البقاء والاستمرار في السوق.
- ٧ - تكاليف الجودة هي اللغة المفهومة للإدارة العليا في الشركات وتقسم إلى تكاليف ضبط الجودة أي تكاليف الوقاية والتقييم، وتكاليف الإخفاق في ضبط الجودة أي تكاليف الإخفاق الداخلي والإخفاق الخارجي.
- ٨ - تتعدد فوائد ضبط الجودة إلى فوائد داخلية مثل تحسين جودة منتجات الشركة وفوائد خارجية مثل زيادة رضا ولاء المستهلك لمنتجات الشركة.
- ٩ - توكييد الجودة: كافة الأنشطة المختلطة والنظامية المطبقة داخل الشركة لتوفير الثقة الكافية لتحقيق متطلبات الجودة.

تدریبات

(١) ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الإجابة الخاطئة:

- (أ) إرضاء المستهلك ليس هدفاً لجودة المنتجات

(ب) يعتبر اتخاذ الإجراءات التصحيحية أحد أسس ضبط الجودة

(ج) إدارة الجودة الشاملة هي آخر مرحلة من تطور أنظمة الجودة

(د) تتحصر مسؤولية الجودة داخل الشركة على إدارة الجودة فقط

(هـ) توكييد الجودة يختلف عن ضبط الجودة

## (٢) أكمل الفراغات:



(٣) اختر الإجابة الصحيحة و ضع علامة (✓) أمامها علمًا بأن هناك إجابة واحدة صحيحة فقط:

(ج) من تكاليف الجودة:

- ١ - تكاليف الوقاية      ٢ - تكاليف الشراء  
٣ - تكاليف التخزين      ٤ - تكاليف التعبئة

#### (ح) أهم فوائد ضبط الجودة:

- |     |                     |     |                  |
|-----|---------------------|-----|------------------|
| ( ) | ٢ - رضا الوسيط      | ( ) | ١ - رضا البائع   |
| ( ) | ٤ - رضا تاجر الجملة | ( ) | ٣ - رضا المستهلك |

(ج) أسس ضبط الجودة عددها:

- |     |               |     |               |
|-----|---------------|-----|---------------|
| ( ) | ٢ - أربعة أسس | ( ) | ١ - ستة أسس   |
| ( ) | ٤ - خمسة أسس  | ( ) | ٣ - ثلاثة أسس |

(د) توكييد الجودة هي:

- ٢ - توفير الثقة لتحقيق الجودة ( )
- ٤ - تحقيق الجودة ( )
- ٣ - توفير الثقة لتحقيق الجودة ( )

(ه) تكاليف الجودة هي:

- ٢ - تكاليف الوقاية والتقييم ( )
- ٤ - كل ما سبق ( )
- ٣ - تكاليف الإخفاق الخارجي ( )

(٤) اذكر أمثلة على ما يلي:

- (أ) رضا المستهلك المنتج ما.
- (ب) قياس خصائص جودة لجهاز تليفزيون.
- (ج) ضبط الجودة بواسطة العامل.
- (د) الجودة في تغليف المنتجات.
- (ه) تكاليف الوقاية كأهم تكاليف الجودة.

(٥) رتب تسلسل أسس ضبط الجودة:

- ١ - تقييم وتحليل الاختلافات بين الموصفات و النتائج الفعلية.
- ٢ - تحديد مستويات الجودة المطلوبة.
- ٣ - اتخاذ الإجراءات التصحيحية و الوقائية لعدم المطافة الحادثة.
- ٤ - مقارنة القياسات الفعلية بمتطلباتها المحددة بالموصفات.
- ٥ - قياس خصائص الجودة للمنتج.

(٦) أجب عما يأتي:

- (أ) ما هي الجودة؟
- (ب) عرف ضبط الجودة.
- (ج) كيف تطورت أنظمة الجودة؟
- (د) لماذا تشمل الجودة مسؤولية جميع العاملين في المنشأة؟
- (ه) لماذا تعتبر الجودة أمراً مهماً و حيوياً لضمان بقاء الشركة في السوق؟

### حالة تدريبية

يعمل العامل (أ) في قسم التغليف بأحد مصانع أفران البوتاجاز، وفي يوم الأحد الموافق ٢٧/١٤٢٤هـ، قام هذا العامل بتغليف شحنة من أفران البوتاجاز ذات السعة شعلات بـ ٣٠ كراتين خاصة بأفران البوتاجاز ذات الأربعة شعلات، وقد تم تصدير هذه الشحنة إلى إحدى الدول المجاورة على أنها أفران بوتاجاز ذات سعة ستة شعلات، وبمجرد استلامها بميناء الوصول تم رفضها من خلال النظر إلى الكراتين ذات الأربعة شعلات.

- (أ) من خلال مفهومك للجودة كمسؤولية جميع العاملين بالمنشأة، من هو المسئول عن رفض الشحنة؟  
 (ب) ما هو الإجراء التصحيحي المناسب؟

### حلقة نقاش

ناقش مع أستاذك و مدربك أسعار بعض المنتجات الموجودة بالأسواق مع مقارنة جودتها النسبية وحاول الوصول إلى قرار: أيهما تفضل جودة عالية بسعر عال أو جودة منخفضة بسعر منخفض و ذلك لمنتجات مستهلكة و منتجات معمرة.



المملكة العربية السعودية  
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

## ضبط جودة

### أساسيات الإحصاء

١- أساسيات الإحصاء

٢

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

## الوحدة الثانية

### أساسيات الإحصاء

#### الأهداف:

بنهاية هذه الوحدة يكون المتدرب قادراً و بكفاءة على أن:

- يصنف الاختلافات التصنيعية ويحدد أسبابها الممكنة.

- يشرح مفهوم البيانات الخام.

- ينشئ التوزيع التكراري والمدرج التكراري.

- يحدد علاقة حجم العينة بدقة التوزيعات التكرارية.

- يحسب مقاييس النزعة المركزية مثل المتوسط الحسابي.

- يحسب مقاييس التشتت مثل المدى والانحراف والتباين.

- يشرح استخدامات التوزيع التكراري وأهميته في ضبط الجودة.

#### متطلبات الجدارة:

يتدرُب المتدرب على جميع الجدارات السابقة.

#### مستوى الأداء المطلوب:

لا تقل نسبة إتقان هذه الجدارة عن 100%.

#### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

أربع ساعات.

#### الوسائل المساعدة على تحقيق الجدارة:

الأمثلة التوضيحية و دراسة الحالة.

أظهرت الدقة المتزايدة التي تتطلبها عمليات تصنيع الأجزاء أو المنتجات الحاجة إلى طرق أفضل للتجميع و جدولة و تفسير و تقديم البيانات في صورة كمية من أجل ضبط جودة الإنتاج، وهو ما يعرف باستخدام علم الإحصاء الصناعي الذي يعتبر أكثر الأساليب المأمة المستخدمة في ضبط الجودة و تزايدت أهميته بإدخال برامج الحاسوب الآلي المتطورة مما تمضي عن تطبيقات عملية مذهلة تزايدت و تعمقت في مجال البرامج الحديثة لضبط الجودة.

و سوف نتناول في هذه الوحدة ما يلي:

- الاختلافات التصنيعية.
- البيانات الخام للجودة.
- التوزيعات التكرارية و المدرجات التكرارية.
- العلاقة بين حجم العينة و دقة التوزيعات التكرارية.
- مقاييس النزعة المركزية.
- مقاييس التشتت.
- استخدامات التوزيع التكراري و أهميته في ضبط الجودة.

## ٢،١ - الاختلافات التصنيعية

إن السمة الأساسية للإنتاج الحديث أنه إنتاج متكرر أي إنتاج أعداد كبيرة من الوحدات المتماثلة، ولكن الفحص الدقيق للوحدات الخارجية من خط الإنتاج بأي صناعة تظهر أنها ليست متماثلة تماماً وإنما متشابهة إلى حد كبير حيث أنها تختلف في خواصها الطبيعية أو الكيماوية أو الميكانيكية أو غير ذلك من الخواص المحددة لجودتها حتى لو تم تصنيعها بواسطة أدق الماكينات مثل ماكينات التشغيل بالتحكم الرقمي بالحاسوب، وهذه الاختلافات تسمى الاختلافات التصنيعية.

**أنواع الاختلافات التصنيعية:** يمكن تقسيم الاختلافات التصنيعية للوحدات الخارجية إلى ثلاثة أنواع : الاختلاف التصنيعي داخل الوحدة، و الاختلاف التصنيعي بين الوحدات المنتجة في نفس فترة الإنتاج، والاختلاف التصنيعي بين الوحدات المنتجة في فترات تشغيلية مختلفة.

(أ) الاختلاف التصنيعي داخل الوحدة: هذا النوع من الاختلاف التصنيعي يمكن توضيحه بالاختلاف الموجود في درجة نعومة أو خشونة جزء من سطح مشغل عن درجة نعومة أو خشونة في جزء آخر من هذا السطح.

(ب) الاختلاف التصنيعي بين الوحدات المنتجة في نفس فترة الإنتاج: ويمكن توضيح هذا النوع بالاختلافات الحادثة في المقاومات الكهربائية لمجموعة من الملفات المنتجة في خلال نفس الفترة التشغيلية.

(ج) الاختلاف التصنيعي بين الوحدات المنتجة في فترات تشغيلية مختلفة: مثال ذلك الاختلاف التصنيعي المتمثل في الاختلاف الحادث بين وحدة أنتجت في الفترة الصباحية عن وحدة أنتجت في الفترة المسائية.

**أسباب الاختلافات التصنيعية:** وتعزى أسباب هذه الاختلافات التصنيعية السابق ذكرها إلى مجموعة من المصادر الأساسية تمثل في الماكينات والمواد الخام والظروف البيئية والعمالة بالإضافة إلى الطرق.

(أ) الماكينات: ويشمل هذا المصدر التغيرات الحادثة في أدوات القطع ومثبتات الشغلات والمakinat ذاتها، وهذه التغيرات جميعها تشكل مقدرة معينة تعمل في إطار الماكينة، ويتساوى في ذلك الماكينات المستعملة وكذلك الماكينات الجديدة ولكن بتغيرات أقل.

(ب) المواد الخام: من المعروف أن المواد الخام ما هي إلا منتجات نهائية لعمليات تصنيعية سابقة، ولذلك فتحتختلف هذه المواد من مورد لآخر، وتحتختلف أيضا على مستوى كل دفعه من نفس المورد، ومثال ذلك اختلاف نسب الرطوبة في حبيبات بلاستيك خام تورد لصنع إنتاج المنتجات البلاستيكية.

(ج) الظروف البيئية: تمثل الظروف البيئية مصدرا هاما للاختلافات للتصنيعية للوحدات، مثال ذلك درجة الحرارة التي تختلف من خط إنتاج لآخر أو حتى على طول خط إنتاج لآخر أو من مرحلة لأخرى لخط إنتاج معين.

(د) العمالة: تختلف مهارة عامل عن آخر بمدى تأهيله لأداء عمله وكذلك مدى تدريبه على هذا الأداء بالإضافة إلى عدد سنوات خبرته في هذا العمل، وبالتالي يختلف أداء العامل عن الآخر، الأمر الذي يسبب اختلافات تصنيعية كبيرة في إنتاج الوحدات، ولكن هذه الاختلافات تقل بصورة جلية كلما كانت المعدات أكثر آلية أو أوتوماتيكية.

(ه) الطرق: يعتبر هذا المصدر من أهم أسباب الاختلافات التصنيعية حيث هناك اختلاف تصنيعي لإنتاج وحدات بنفس طريقة الإنتاج، مثل ذلك إنتاج أسطح مستوية بواسطة عملية القشط، أما إذا تم إنتاج هذه الأسطح بواسطة طرق مختلفة مثل عملية قشط، أو عملية تفريز فالاختلاف التصنيعي سوف يكون أكثر وضوحاً عما إذا أنتجت هذه الأسطح بطريقة واحدة.

## ٢,٢ - البيانات الخام للجودة:

البيانات الخام للجودة هي بيانات جمعت لخواص الجودة من خطوط الإنتاج ولكنها غير منتظمة عدديا. مثل ذلك الأوزان الآتية لعينة عشوائية مكونة من مائة شريحة مصنوعة من النحاس أخذت من إنتاج أحد مصانع الوطنية للنحاس (الوزن بالграмм gm) وسجلت في نموذج جمع بيانات الموضع بالشكل (2-1).

## نموذج جمع بيانات

التاريخ: 10/11/1422	اسم الجزء: شريحة نحاس
الوردية: الصباحية	المراحل: التفتيش النهائي
القسم: 12	الجزء المقاس: وزن شريحة النحاس
الفاصل: 111	عدد الوحدات / عينة: 100
رقم أمر التشغيل: 105	الماكينة: (أ)

72	60	61	63	66	70	64	72	65	68
67	69	68	64	68	70	65	68	70	66
74	66	68	65	69	66	64	72	61	62
66	71	66	71	70	66	70	68	69	66
73	61	66	63	66	67	71	73	64	68
66	71	67	71	68	69	66	71	70	69
74	63	64	70	66	67	65	74	68	69
66	71	70	70	67	68	66	70	66	70
66	71	68	70	66	68	66	67	67	69
63	66	68	65	67	64	67	63	63	65

ملاحظات	الوزن (gm)	التاريخ
	.....	10/11/1422

شكل (1-2) نموذج لجمع البيانات الخام لمائة شريحة من شرائح النحاس

## ٢،٣ - التوزيعات التكرارية والمدرجات التكرارية:

### (١) التوزيعات التكرارية

عند تلخيص أعداد كبيرة من البيانات الخام للجودة فإنه من المفيد توزيعها على فئات (مجموعات جزئية للبيانات) و تحديد عدد البيانات التي تتتمى لكل فئة و يسمى هذا بتكرار الفئة و يسمى الجدول الذي يحتوي على الفئات و تكراراتها المتناظرة بالتوزيع التكراري، و تسمى البيانات المنظمة في صورة التوزيع التكراري بالبيانات المجمعة أو المبوبة.

و يمثل الجدول (٢-١) توزيعاً تكرارياً لأوزان (100) شرائح من شرائح النحاس (بالجرام gm) .  
الفئة الأولى على سبيل المثال تشتمل على الأوزان ( 60-62 gm ) ، و يعبر عنها بالرمز (60-62) وبما أن  
عدد الشرائح التي تتتمى إلى هذه الفئة هو ( 5 ) شرائح فإن التكرار المقابل لهذه الفئة هو ( 5 ).

أوزان شرائح النحاس (بالграмм gm)	عدد شرائح النحاس
60-62	5
63-65	18
66-68	42
69-71	27
73-75	8
مجموع التكرارات	100

جدول (٢-١) التوزيع التكراري لشرائح النحاس

### قواعد عامة لتكوين التوزيعات التكرارية :

١ - حدد أكبر قيمة وأقل قيمة في البيانات الخام للجودة و منها أوجد المدى (Range) وهو الفرق بين أكبر رقم وأقل رقم) مثال ذلك من البيانات الخام للجودة المذكورة في شكل (1-2) فالمدى لهذه البيانات

$$R = 74 - 60 = 14 \text{ (gm)}$$

٢ - قسم المدى إلى عدد مناسب من الفئات المتساوية الطول، و يؤخذ عدد الفئات عادة بين (5:20) حسب طبيعة البيانات. و يختار الفئات أيضا بحيث يتفق مركز الفئة مع المشاهدات الفعلية، مثال ذلك: إذا قسمنا البيانات المذكورة في شكل (1-2) إلى (5)

$$\text{فئات فإن طول كل فئة } (C = \frac{14}{5} = 2.8 \text{ gm}) \text{ أي حوالي } (3 \text{ gm}), \text{ و تكون فترة}$$

الفئة (2 gm). فإذا بدأنا برقم (60) وهو أصغر رقم يكون النهاية الدنيا للفئة الأولى وإذا أضفنا (2) إلى هذه النهاية حصلنا على النهاية العليا للفئة الأولى أي (62)، و بالتالي تصبح فترة الفئة الأولى (62 - 60) و يكون الحد الأدنى للفئة الأولى (59.5) و الحد الأعلى للفئة الأولى (62.5) وهكذا تحسب باقي نهايات و حدود الفئات.

٣ - حدد عدد المشاهدات التي تقع في كل فترة فئة. ويوضع علامة لكل مشاهدة أمام الفئة التي تسمى إليها هذه المشاهدة و للتسهيل تحزم كل أربعة علامات بالعلامة الخامسة مكونة حزمة. وبذلك نحصل على التوزيع التكراري. مثال ذلك الجدول رقم (2-2) وهو التوزيع التكراري للبيانات الخام للجودة لأوزان شرائح النحاس المعطاة في شكل (2-1).

نهايات الفئات	حدود الفئات	العلامات (الحزم)	التكرار
60-62	59.5-62.5	٧٧٧	5
63-65	62.5-65.5	٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ //	18
66-68	65.5-68.5	٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ //	42
69-71	68.5-71.5	٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ //	27
72-74	71.5-74.5	٧٧٧ //	8

#### جدول رقم (2-2) التوزيع التكراري لأوزان مائة طبق قهوة


#### **(ب) المددحات التكرادية:**

يعتبر المدرج التكراري تمثيلاً بيانياً للتعبير عن التوزيعات التكرارية بصورة مرئية أكثر وضوحاً.

المدرج التكراري أو مدرج التكرارات: يتكون من مجموعة من المستويات لكل منها:

- قاعدة على المحور الأفقي (محور X) مركزها عند مركز الفئة و طول القاعدة يساوي طول فترة الفئة.
  - مساحة متناسبة مع تكرار الفئة. و حيث إن الفئات كلها لها نفس الطول فإنه من المعتاد أن تؤخذ الارتفاعات متساوية لتكرارات الفئات.

و يوضح شكل (2-2) المدرج التكراري لبيانات التوزيع التكراري لأوزان المائة شريحة من شرائح النحاس.

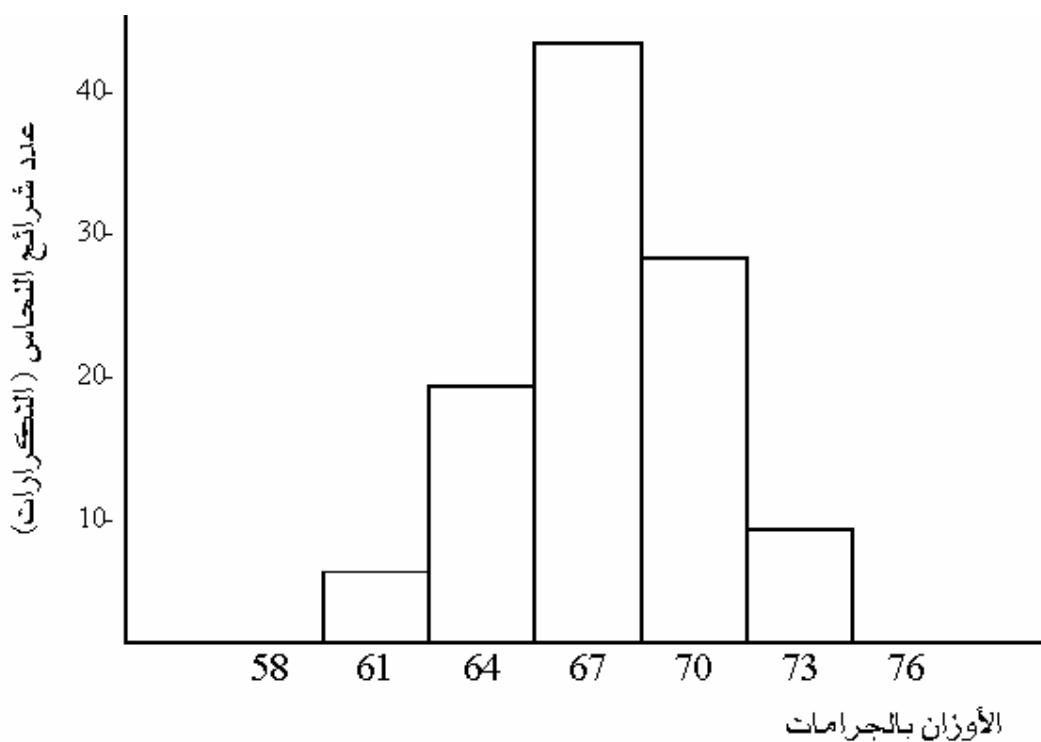

شكل (2-2) المدرج التكراري لأوزان مائة شريحة نحاس

#### ٢،٤ - علاقة حجم العينة بدقة التوزيعات التكرارية :

من المعروف أنه كلما زاد حجم العينة زادت دقة التوزيع التكراري الناتج عنها في التعبير عن دفعه الإنتاج المأخوذة منها هذه العينة، ولكن عند اتخاذ قرار عملي بالحجم المناسب للعينة يؤخذ في الاعتبار العاملان الآتيان:

- اقتصاديّات الإنتاج أي ما هي تكاليف فحص كل مفردة من مفردات العينة.
- الدقة الإحصائية المطلوبة أي ما هو الخطأ المسموح به فيما يخص التمركز والتشتت بالنسبة لمفردات العينة عن مفردات الدفعه كلها.

و من البديهي أن كلا من العاملين السابقين يعمل عكس الآخر، نتيجة لذلك فإن تحديد حجم العينة المناسب لتحليل توزيع تكراري معين يعتمد على الموازنة بين درجة الدقة الإحصائية المطلوبة و اقتصاديّاتها، وتلعب الخبرة السابقة و المعرفة التامة بالعملية الإنتاجية دوراً كبيراً في اتخاذ قرار تحديد حجم العينة المناسب.

## ٢،٥ - مقاييس النزعة المركزية

تعرف خاصية النزعة المركزية لمجموعة من بيانات الجودة بأنها ميل هذه البيانات للتجمع حول قيمة معينة نموذجية تكون هي القيمة المنشودة لتحقيق جودة المنتج. مثال ذلك إذا كان الوزن الأمثل لشريحة من النحاس منتجة من أحد المصانع الوطنية هو (67 gm) فإذا تجمعت قيم أوزان الشرائح المأخوذة قريبة من هذا الوزن كلما كان ذلك معبرا عن جودة إنتاج هذه الشرائح طبقاً لأوزانها، ويعتبر المتوسط الحسابي من أهم مقاييس النزعة المركزية و الذي سوف نستعرضه فيما يلي:

### المتوسط الحسابي :

هو مجموع القراءات المأخوذة مقسوما على عددها و سوف نستعرض طريقة حساب المتوسط الحسابي للبيانات المجمعة .

إذا كانت القيم  $f_1, f_2, f_3, \dots, f_N$  تحدث بتكرارات  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$  على الترتيب فإن المتوسط الحسابي سيكون:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{j=1}^N f_j X_j}{\sum_{j=1}^N f_j}$$

حيث

$$\sum_{j=1}^N f_j = \text{مجموع التكرارات}$$

عندما تعرض البيانات في توزيع تكاري (كأحد صور البيانات المجمعة) فإن جميع القيم التي تقع داخل فئة معينة تعتبر أنها مطابقة لمركز الفئة أو منتصف مدى الفئة. فالصيغة السابقة لإيجاد المتوسط و هي:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{j=1}^N f_j X_j}{\sum_{j=1}^N f_j}$$

يمكن استخدامها [إذا اعتربنا ( $X_j$ ) مركز الفئة و ( $f_j$ ) التكرار المقابل لها] .

مثال ذلك: لإيجاد المتوسط الحسابي لأوزان شرائح النحاس من الجدول الآتي:

الفئة الوزن ( gm )	التكرار ( $f_j$ )
60-62	5
63-65	18
66-68	42
69-71	27
72-74	8
مجموع التكرارات	100

$$\text{الوزن المتوسط} =$$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{j=1}^N f_j X_j}{\sum_{j=1}^N f_j}$$

حيث

$$X_j = (\text{ج}) \text{ مركز الفئة}$$

$$f_j = (\text{ج}) \text{ تكرار الفئة}$$

$$N = \text{عدد الفئات}$$

الفئة الوزن ( gm )	التكرار ( $f_j$ )	مركز الفئة ( $X_j$ )	$X_j \times f_j$
60-62	5	61	305
63-65	18	64	1152
66-68	42	67	2814
69-71	27	70	1890
72-74	8	73	584
المجموع	100	-----	6745

= الوزن المتوسط لشرائح النحاس

$$\bar{X} = \frac{6745}{100} = 67.45 \text{ gm}$$

## ٢.٦ - مقاييس التشتت

الدرجة التي تتجه بها بيانات الجودة الرقمية لانتشار حول قيمة وسطى تسمى تشتت البيانات وكلما كان التشتت قليلاً دل ذلك على ثبات جودة المنتج وانتظامها، مثال ذلك إذا كان الوزن المتوسط لشريائح من النحاس هو (67gm) فإذا انتشرت قيم القياسات للعينات المأخوذة حول هذا الوزن انتشاراً محدوداً دل ذلك على ثبات جودة شريائح النحاس طبقاً لأوزانها، وهناك عديد من مقاييس التشتت يمكن استخدامها وأن كان الأكثر شيوعاً هو المدى والانحراف المعياري والتباين.

**المدى:**

مدى مجموعة من البيانات هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في هذه البيانات.

مثال: لإيجاد المدى من الجدول الآتي لأوزان مجموعة من شريائح من النحاس مقاسة بالجرام.

الفئة الوزن ( gm )	التكرار ( $f_j$ )
60-62	5
63-65	18
66-68	42
69-71	27
72-74	8
مجموع التكرارات	100

$\text{المدى (R)} = \text{النهاية العليا الفئة الأخيرة} - \text{النهاية الدنيا الفئة الأولى}$

الفئة الوزن ( gm )	مركز الفئة ( $X_j$ )
60-62	61
63-65	64
66-68	67
69-71	70
72-74	73

المدى لأوزان شرائح النحاس

$$R = 74 - 60 = 14 \text{ gm}$$

#### الانحراف المعياري والبيان:

يعرف الانحراف المعياري ( $S$ ) لمجموعة من القيم بأنه المتوسط التربيعي لأنحرافات هذه القيم عن متوسطها الحسابي أي أنه يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الانحرافات عن المتوسط الحسابي مقسومة على عدد قيم المجموعة.

ويعرف التباين ( $S^2$ ) لمجموعة من البيانات بأنه مربع الانحراف المعياري

فإذا كانت الأرقام  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$  تحدث بتكرارات  $f_1, f_2, f_3, \dots, f_N$  على الترتيب فإن الانحراف المعياري يمكن كتابته على صورة:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N f_j (X_j - \bar{X})^2}{\sum_{j=1}^N f_j}}$$

و تستخدم هذه الصيغة للبيانات المجمعة والمبوية في جداول.

حيث تمثل التكرارات  $f_1, f_2, f_3, \dots, f_N$  تمثل مراكز الفئات،  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$  المقابلة لها.

في بعض الأحيان يعرف الانحراف المعياري لبيانات من عينة بالقسمة على  $(N-1)$  بدلاً من  $N$  لقيم  $N$  الصغيرة ( $N < 30$ ) لأن هذا يؤدي للحصول على تقدير أحسن للانحراف المعياري للمجتمع الذي سحبته منه، ولقيم  $N$  الكبيرة ( $N > 30$ ) فإنه من الناحية العملية لا يوجد فرق حقيقي بين التعريفين.

مثال: لإيجاد الانحراف المعياري لأوزان شرائح النحاس:

الفئة الوزن ( gm )	التكرار ( $f_j$ )
60-62	5
63-65	18
66-68	42
69-71	27
72-74	8
مجموع التكرارات	100

المتوسط الحسابي  $\bar{X}$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{j=1}^N f_j X_j}{\sum_{j=1}^N f_j}$$

حيث

$$X_j = ( j ) \text{ مركز الفئة}$$

الفئة الوزن ( gm )	التكرار ( $f_j$ )	مركز الفئة ( $X_j$ )	$X_j \times f_j$
60-62	5	61	305
63-65	18	64	1152
66-68	42	67	2814
69-71	27	70	1890
72-74	8	73	584
	100		6745

$$\bar{X} = \frac{6745}{100} = 67.45 \text{ gm}$$

الانحراف المعياري (  $S$  )

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N f_j (X_j - \bar{X})^2}{\sum_{j=1}^N f_j}}$$

حيث

$$X_j = \text{مركز الفئة ( } j \text{ )}$$

$$f_j = \text{تكرار الفئة ( } j \text{ )}$$

الفئة ( gm )	التكرار ( $f_j$ )	مركز الفئة ( $X_j$ )	$(X_j - \bar{X})$	$(X_j - \bar{X})^2$	$f_j (X_j - \bar{X})^2$
60-62	5	61	-6.45	41.6025	208.0125
63-65	18	64	-3.45	11.9025	214.245
66-68	42	67	-0.45	0.2025	8.505
69-71	27	70	2.55	6.5025	175.5675
72-74	8	73	5.55	30.8025	246.42
	100				852.75

الانحراف المعياري (  $S$  )

$$S = \sqrt{\frac{852.75}{100}} = \sqrt{8.5275} = 2.92 \text{ gm}$$

البيان

$$S^2 = 8.5275 \text{ gm}$$

## ٢،٧ - استخدامات التوزيع التكراري وأهميته في ضبط الجودة:

يتضح مما تم استعراضه في هذه الوحدة أن التوزيع التكراري يفيد في تفهم التغير الموجود بين مجموعة البيانات بسرعة فائقة فهو أولاً يشير إلى حجم التغير فيها و ما إذا كان يوجد للبيانات منطقة تمركز و مكان هذه المنطقة و ثانياً يبين مدى التغير في البيانات و ثالثاً يوضح مقدار التماثل بالنسبة للاختلافات في جودة المفردات أو العينات التي تمأخذها و على ذلك فإن التوزيعات التكرارية تعطي معلومات مفيدة عن جودة المنتجات في صورة بيانية يسهل فهمها ثم تحليلها ثم اتخاذ إجراء حيال تصحيحها إذا تطلب الأمر ذلك حيث يمكن أن يمثل التوزيع التكراري بالآتي:

- ١ - التمثيل العددي للتوزيع التكراري: مثل العلامات و الحزم و كذلك جدول التوزيع التكراري .

٢ - التمثيل البياني للتوزيع التكراري مثل المدرج التكراري.

و لهذه التوزيعات التكرارية بكافة صورها استخدامات كثيرة في ضبط جودة المنتجات حيث أنها توضح في المثال السابق الخاص بأوزان شرائح النحاس:

١ - القيمة المتوسطة التقريرية لأوزان شرائح النحاس التي تعكس متوسط العملية الإنتاجية لهذه الشرائح موجودة في الفئة (66 gm – 68 gm).

٢ - مدى انتشار أوزان شرائح النحاس أي مدى التباين في العملية الإنتاجية لهذه الشرائح هو (60 gm:74 gm).

٣ - العلاقة بين العملية الإنتاجية و سماح الموصفات لأوزان شرائح النحاس، فإذا كان الحد الأدنى لمواصفات أوزان شرائح النحاس هو (62.5 gm) و الحد الأعلى لأوزان شرائح النحاس هو (71.5 gm).


فإتنا نجد من خلال شكل رقم (2-3) المتضمن المدرج التكراري النسبي أن:

- نسبة أوزان شرائح النحاس المطابق للمواصفات هي (87%).

- نسبة أوزان شرائح النحاس غير المطابق للمواصفات هي (13%).

- نسبة أوزان شرائح النحاس غير المطابق للمواصفات وأخف وزنا هي (5%) و هذه النسبة من شرائح النحاس تصبح خردة.

- نسبة أوزان شرائح النحاس غير المطابق للمواصفات وأنقل وزنا هي (8%) و هذه النسبة من شرائح النحاس يمكن إعادة تشغيلها بهدف تقليل أوزانها حتى تتطابق مع الموصفات.

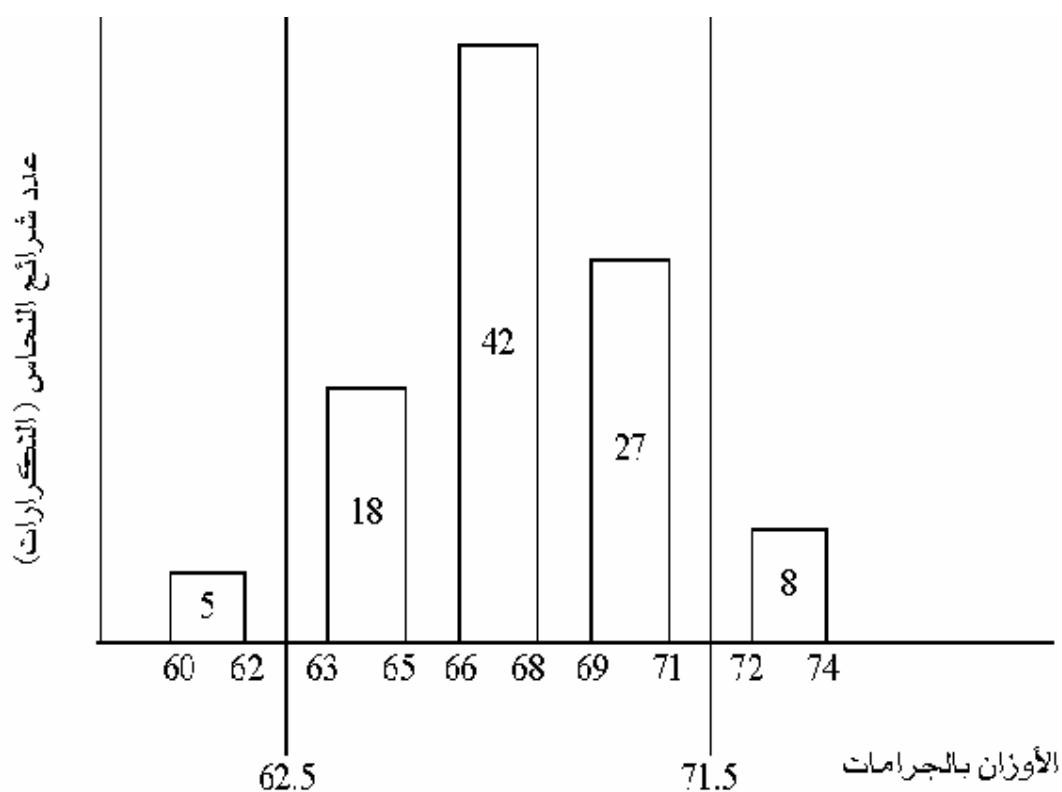

شكل رقم (2-3) المدرج التكراري

## ملخص الوحدة

٤. علم الإحصاء الصناعي في مجال ضبط الجودة: تجميع و جدولة و تفسير و تقديم البيانات في صورة كمية من أجل ضبط جودة الإنتاج.
٥. يوجد اختلافات تصنيعية للوحدات الخارجة من خط الإنتاج الواحد.
٦. أنواع الاختلافات التصنيعية: الاختلاف التصنيعي داخل الوحدة، و الاختلاف التصنيعي بين الوحدات المنتجة في نفس فترة الإنتاج، و الاختلاف التصنيعي بين الوحدات المنتجة في فترات تشغيلية مختلفة.
٧. أسباب الاختلافات التصنيعية: التغيرات في الماكينات و المواد الخام و الظروف البيئية و العمالة والطرق.
٨. البيانات الخام للجودة: بيانات جمعت لخواص الجودة من خطوط الإنتاج و لكنها غير منتظمة عدديا.
٩. التوزيع التكراري: الجدول الذي يحتوي على الفئات و تكراراتها المتاظرة.
١٠. القواعد العامة لتكوين التوزيعات التكرارية: تحديد مدى البيانات و تقسيم المدى إلى فئات و تحديد عدد المشاهدات التي تقع في فترة كل فئة و بذلك يتكون التوزيع التكراري.
١١. المدرج التكراري: مجموعة من المستطيلات قواعدها أطوال فترات الفئات و ارتفاعاتها متساوية لتكرارات الفئات.
١٢. كلما زاد حجم العينة زادت دقة التوزيع التكراري.
١٣. النزعة المركزية: تعرف خاصية النزعة المركزية لمجموعة من بيانات الجودة بأنها ميل هذه البيانات للتجمع حول قيمة معينة نموذجية تكون هي القيمة المنشودة لتحقيق جودة المنتج.
١٤. المتوسط الحسابي: مجموع القراءات المأخوذة مقسوماً على عددها.

١٥. التشتت: الدرجة التي تتجه بها بيانات الجودة الرقمية للانتشار حول قيمة وسطى تسمى تشتت البيانات و كلما كان التشتت قليلاً دل ذلك على ثبات جودة المنتج و انتظامها.
١٦. المدى: مدى مجموعة من البيانات هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في هذه البيانات.
١٧. الانحراف المعياري: يعرف الانحراف المعياري ( $S$ ) لمجموعة من القيم بأنه المتوسط التربيعي لانحرافات هذه القيم عن متوسطها الحسابي أي أنه يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الانحرافات عن المتوسط الحسابي مقسومة على عدد قيم المجموعة.
١٨. التباين: يعرف التباين ( $S^2$ ) لمجموعة من البيانات بأنه مربع الانحراف المعياري.
١٩. أهمية التوزيع التكراري: هي ضبط الجودة كتمثيل عددي و التمثيل البياني مثل المدرج التكراري: أولاً يشيران إلى حجم التغير فيها و ما إذا كان يوجد للبيانات منطقة تمركز و مكان هذه المنطقة و ثانياً يبيّنان مدى التغير في البيانات و ثالثاً يوضحان مقدار التماثل بالنسبة لاختلافات في جودة المفردات أو العينات.

تدریسات

(١) ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الإجابة الخاطئة:

- (أ) جميع المنتجات المصنعة متماثلة تماما

(ب) التوزيع التكراري تمثل عددي

(ج) المتوسط الحسابي مجموع البيانات مقسوما على عددها

(٢) أكمـل الفراغـات:

(ب) أسباب الاختلافات التصنيعية: الاختلافات في المواد الخام ، و.....،

..... 9 ‘ ....., 9 ‘ ....., 9 ‘ ....., 9 ‘ ....., 9

(ج) المدرج التكراري: تمثيل ..... لبيانات الجودة.

(٣) اختر الاحيان الصحيحة و ضع علامه (□ ) أمامها علماً بأن هناك احيان واحدة صحيحة فقط:

### (أ) الاختلافات التصنيعية نتيجة:

- ١ - للاختلافات بين المواد الخام.  
٢ - للاختلافات بين الماكينات.  
٣ - الاحيائان السابقات.

(ب) كلما زاد حجم العينة:

- ( ) ١ - زادت دقة التوزيع التكراري.

( ) ٢ - قلت دقة التوزيع التكراري.

( ) ٣ - لا تتأثر دقة التوزيع التكراري.

(ج) التباين:

- ١ - أحد مقاييس النزعة المركزية.  
٢ - أحد مقاييس التشتت.  
٣ - مجموع بيانات الجودة مقسوما على عددها.

(٤) اذكر أمثلة على ما يلي:

- (ت) الاختلافات التصنيعية بين الوحدات المنتجة في فترات تشغيلية مختلفة.
- (ث) خاصية النزعة المركزية في مجال جودة الإنتاج.
- (ج) خاصية التشتت في مجال جودة الإنتاج.

(٥) رتب:

- ١ - تقسيم مدى البيانات إلى فئات.
- ٢ - لتكوين توزيع تكراري.
- ٣ - تحديد عدد المشاهدات التي تتسمى بكل فئة.
- ٤ - يتم تحديد مدى البيانات

(٦) أجب عما يأتي:

- (ت) عرف البيانات الخام؟
- (ث) ما هي أهمية التوزيعات التكرارية في جودة الإنتاج؟
- (ج) كيف تتشكل مدرجاً تكرارياً؟

(٧) كون توزيعاً تكرارياً وارسم مدرجاً تكرارياً للبيانات الآتية لأطوال 20 عموداً من الصلب مقاس

بالسنتيمتر (cm)

٧	١١	٧	٣	١٤	٣	١٨	١٣	١٠	١٤
١٦	٨	١٥	١٢	٥	١٥	١١	١٢	٦	١١

خذ الفترات (1-5, 6-10, 11-15)

(٨) لبيانات المسألة السابقة رقم (٧).

أوجد ما يلي:

- (أ) المدى.
- (ب) الانحراف المعياري.
- (ج) التباين.
- (د) نسبة المقبول ونسبة الخردة ونسبة إعادة التشغيل، إذا كانت المواصفات من 10cm إلى 16 cm



المملكة العربية السعودية  
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

## ضبط جودة

### خرائط التحكم للمتغيرات

خريطة التحكم للمتغيرات

٣

الوحدة الثالثة	٢١٢ ميك	التخصص
خرائط التحكم للمتغيرات	ضبط جودة	إنماج

### الوحدة الثالثة

#### خرائط التحكم للمتغيرات

##### الأهداف:

بنهاية هذه الوحدة يكون المتدرب قادراً وبفاءة على أن:

- يشرح المفهوم الأساسي لخرائط التحكم وتطبيقاتها.
- يوضح النظرية العامة لخرائط التحكم.
- يصنف خرائط التحكم
- يحدد خطوات إنشاء خرائط التحكم.
- يحسب الخط الأوسط وحدود التحكم المبدئية والنهائية.
- يبين كيفية عمل خريطة التحكم لضبط جودة المنتج.
- يحل النتائج للتأكد من استقرار العملية الإنتاجية إحصائياً.
- ينشأ ويستخدم خرائط التحكم للمتغيرات مثل المتوسط والمدى لضبط لجودة هذه المتغيرات.

##### متطلبات الجدارة:

يتدرّب المتدرب على جميع الجدارات السابقة.

##### مستوى الأداء المطلوب:

لا تقل نسبة إتقان هذه الجدارة عن 100%.

##### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

أربع ساعات.

##### الوسائل المساعدة على تحقيق الجدارة:

- قياس متغيرات مثل الأبعاد أو الأطوال أو الارتفاعات لمنتجات وتطبيق خرائط التحكم للمتغيرات عليها.

تعتبر خرائط التحكم من أهم تطبيقات الإحصاء في مجال ضبط الجودة، والتي استخدمت على مجال واسع مما كان لها الأثر الكبير في تحسين جودة المنتجات، وسوف نتناول في هذه الوحدة ما يلي:

- مفهوم خريطة التحكم وتطبيقاتها.
- النظرية العامة لخرائط التحكم.
- أنواع خرائط التحكم.

- خطوات إنشاء و عمل خرائط التحكم.
- خرائط التحكم للمتغيرات.
- خريطة التحكم في المتوسط ( $\bar{X}$ ).
- خريطة التحكم في المدى ( $R$ ).
- استخدام خرائط التحكم للمتغيرات لضبط جودة المنتج.

### **٣,١ - مفهوم خريطة التحكم و تطبيقاتها:**

خريطة التحكم هي وسيلة إحصائية بيانية تستخدم أساساً لدراسة التحكم في العمليات ذات الطبيعة المتكررة أي دراسة استقرار العملية إحصائياً: هل العملية تحت التحكم أم ليست تحت التحكم، وقد كان د. والتر شيوارت هو أول من أنشأها.

و تطبق خرائط التحكم لتعريف الهدف أو الموصفات القياسية لجودة العملية الإنتاجية أي تحديد مستوى جودتها و التي يجب أن تعمل المنشأة على الوصول إليه، كما تطبق كأداة للحصول على الهدف أو الموصفات الخاصة بجودة العملية الإنتاجية، وكذلك تطبق كطريقة للحكم على ما إذا كان الهدف المرجو أو الموصفات المنشودة من هذه العملية الإنتاجية قد تحققت أم لا، و من ثم يمكن اعتبار خريطة التحكم أداة تطبق في مراحل الإنتاج الصناعي من مرحلة تحديد الموصفات ثم مرحلة الإنتاج وأخيراً مرحلة الفحص.

### **٣,٢ - النظريّة العامّة لخرائط التحكم:**


بعض التغيرات في جودة المنتج تكون نتيجة للصدفة، و هذه التغيرات لا يمكن اتخاذ أي إجراء حيالها سوى مراجعة العملية الإنتاجية.. و البعض الآخر يكون نتيجة لأسباب ملموسة، و هذه التغيرات تكون كبيرة نسبياً.. و تتج عن:

- الاختلافات بين الماكينات.
- الاختلافات بين العمال.
- الاختلافات بين المواد الخام (الخامات).
- الاختلافات في أي من العناصر الثلاثة السابقة مع مرور الزمن.
- الاختلافات في علاقة كل من هذه العناصر بالآخر.

التغيرات الناتجة عن أسباب الصدفة تسلك طريقة عشوائية، كما أنها تتبع القوانين الإحصائية. ومعرفة سلوك تغيرات الصدفة هو الأساس الذي بني عليه تحليل خرائط التحكم. فإذا درسنا مجموعة من البيانات وجدنا أن تغيرها يتطابق مع نموذج إحصائي يمكن أن ينتج عن أسباب الصدفة، يمكننا افتراض عدم وجود أسباب ملموسة، ويقال حينئذ إن الظروف التي نتجت عنها هذه التغيرات تحت التحكم بمعنى أنه مادامت أسباب الصدفة وحدها هي المؤثرة فيمكن توقع مقدار و خواص التغير للأعداد الكبيرة.. وعلى العكس إذا كانت التغيرات في البيانات لا تتبع نموذج إحصائي يمكن أن ينتج من أسباب الصدفة نستنتج أن هناك سبباً أو أكثر ملموساً يؤثر في البيانات، ويقال حينئذ إن الظروف التي أنتجت هذه التغيرات ليست تحت التحكم.

و لتوسيع طبيعة خريطة التحكم، نفترض مجموعة من العينات ذات حجم معين أخذت من عملية ما على فترات منتظمة، ونفترض أنه لكل عينة يحسب مقدار إحصائي ( $X$ ) قد يكون نسبة المعيب في العينة، أو متوسط العينة، أو مدى العينة – فإن هذا المقدار ( $X$ ) سيكون معرضاً لترددات أخذ العينات.


إذا لم توجد أسباب ملموسة ستتبع هذه التغيرات في قيم ( $X$ ) نموذج توزيع إحصائي معين كالموضح في شكل (3-1):

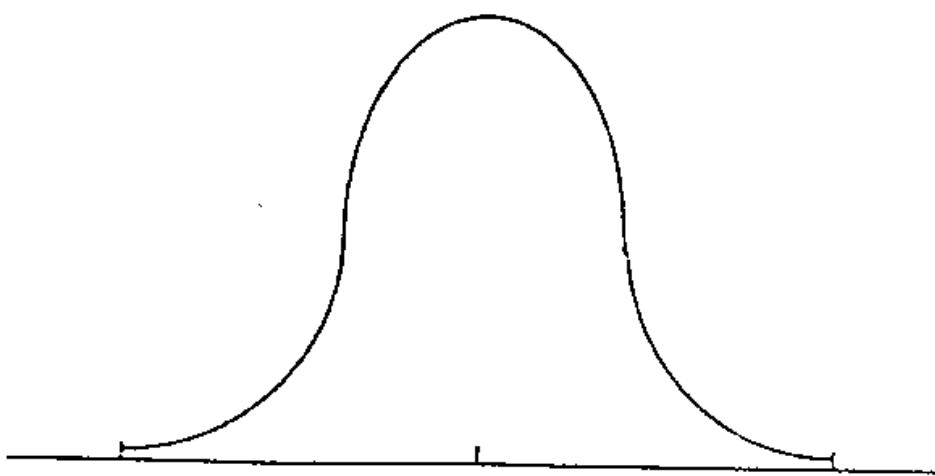

## توزيع طبيعي

شكل (3-1) توزيع تغيرات الصدفة في مقياس الجودة لعينة ما

و تفترض النظرية أن هذا التوزيع طبيعي، فمن متوسط العينات يمكن تقدير متوسط توزيع قيم ( $X$ ) و من التغيرات داخل العينات يمكن تقدير الانحراف المعياري لقيم ( $X$ ) ، ومن المتوسط والانحراف المعياري يمكن تحديد نقطة الاحتمال (0.00135) أي لا يزيد الانحراف عن المتوسط عن ( $3\sigma$ ) فإذا كان المحور الرأسي للوحة معاير بوحدات ( $X$ ) و المحور الأفقي مقسم بالنسبة للزمن أو أي أساس آخر لترتيب ( $X$ ) ، وإذا رسمت خطوطاً أفقية عند نقطة المتوسط المقدر للمقدار ( $X$ ) ، و عند أقصى نقطتين على ذيلي توزيع المقدار ( $X$ ) كما يوضح الشكل (3-2)، تكون النتيجة هي خريطة التحكم للمقدار ( $X$ ) وحدى التحكم الأعلى والأدنى ( $\pm 3\sigma$ ) .

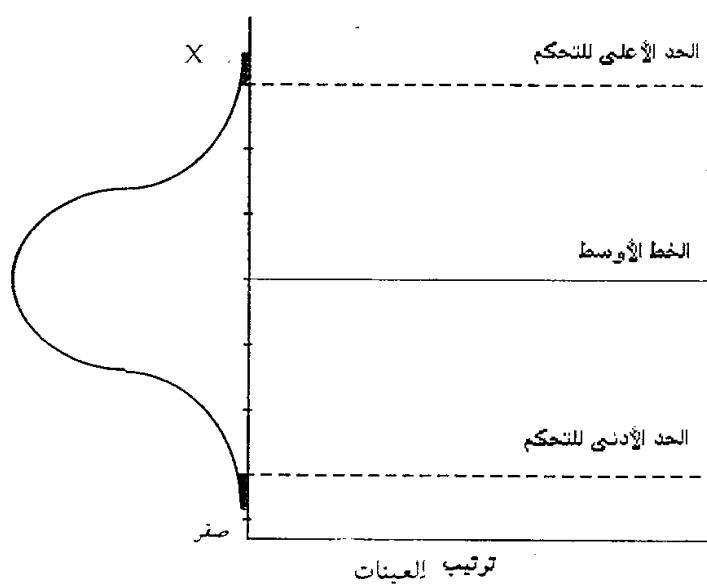

شكل (3-2) الأسس النظرية لخريطة التحكم

و إذا وقعت قيم (  $X$  ) للعينات على هذه الخريطة و وجد أنها تقع كلها داخل حدود التحكم ولا تكون النقط دوائر، أو اتجاهات أعلى أو أسفل المتوسط أو اتجاهات لأعلى أو لأسفل ، يقال إن العملية في حالة تحكم إحصائي عند المستوى المحدد وبالنسبة لقياس الجودة المعطى.

### ٣،٣ - أنواع خرائط التحكم:

تتقسم خرائط التحكم إلى نوعين أساسين م الخرائط هما :

#### أ - خرائط التحكم للمتغيرات:

و تستخدم في حالة التحكم في جودة العملية الإنتاجية بأخذ قياسات فعلية لخصائص المنتج مثل (الأطوال، والأحجام، والأبعاد، وقوة الشد أو الضغط أو الثنبي والأوزان)، ومن أهم خرائط التحكم للمتغيرات خريطة المتوسط ( $\bar{X}$ ) و خريطة المدى (  $R$  )

#### ب - خرائط التحكم للخواص:

و تستخدم في حالة التحكم في جودة العملية الإنتاجية بإجراء فحص تميّزي لخواص المنتج عامة طبقاً للمواصفات وتحديد ما إذا كان المنتج مطابقاً أم غير مطابق للمواصفات، ومن أهم خرائط التحكم للخواص خريطة نسبة المعيب (  $p$  ) و خريطة عدد العيوب (  $C$  )

### ٤ - خطوات إنشاء وعمل خريطة التحكم:

لإنشاء خرائط التحكم سواء للمتغيرات أو للخواص، فإن الخطوات الأساسية لإنشائها و عملها

واحدة<sup>(٦)</sup>:

- 1 - تحديد خاصية جودة المنتج التي يجب أن تقايس أو تميز.
- 2 - يتم تسجيل البيانات بالعدد المطلوب من العينات وبالحجم المناسب لـكل عينة.
- 3 - إنشاء خريطة تحكم مبدئية من البيانات المسجلة، وذلك بحساب كل من الخط المتوسط و حدي التحكم الأعلى و الأدنى.
- 4 - توقيع البيانات المسجلة على خريطة التحكم المبدئية في صورة نقط.
- 5 - دراسة استقرار العملية الإنتاجية بتحليل أسباب خروج بعض النقط عن حدود التحكم، و التأكد من عدم وجود أسباب لا عشوائية لباقي النقط.
- 6 - استبعاد النقط التي خرجت عن حدود التحكم و ظهر أنها نتيجة لأسباب ملموسة.
- 7 - إنشاء خريطة التحكم المراجعة في الإنتاج مستقبلاً من البيانات المسجلة بدون البيانات التي استبعدت، وذلك بحساب الخط المتوسط و حدي التحكم الأعلى و الأدنى.
- 8 - توقيع بيانات الإنتاج الجديدة على خريطة التحكم المراجعة.
- 9 - اتخاذ إجراء تصحيحي في حالة خروج بعض البيانات عن حدود التحكم.

### ٥ - خرائط التحكم للمتغيرات

تعتبر خرائط التحكم للمتغيرات وسيلة مهمة لرقابة جودة العمليات الإنتاجية و حيث إن أي تغيرات معنوية في متوسط العملية الإنتاجية أو مداها تعتبر دلالة على تغيرات معنوية في العملية ذاتها. و ذلك فإن من أشهر خرائط التحكم للمتغيرات:

- خريطة التحكم في المتوسط و تسمى ( $\bar{X}$ ) و تستخدم لرقابة متوسط العملية الإنتاجية.
  - خريطة التحكم في المدى و تسمى ( $R$ ) و تستخدم لرقابة التغير العام في العملية الإنتاجية.
- و فيما يلي نستعرض كيفية إنشاء هاتين الخريطتين و كيفية استخدامهما و تحليل نتائجهما في مجال الرقابة على جودة العملية الإنتاجية.

### ٦٣ - خريطة التحكم في المتوسط ( $\bar{X}$ ):

توضح خريطة ( $\bar{X}$ ) التغيرات في متوسطات العينات المأخوذة من العملية الإنتاجية.

ت تكون خريطة ( $\bar{X}$ ) من :

١ - الخط الأوسط ( $\bar{X}$ ): وهو متوسط متوسطات العينات و يحسب كالتالي:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{j=1}^N \bar{X}_j}{N}$$

حيث

$\bar{\bar{X}}$  = متوسط متوسطات العينات.

$N$  = عدد العينات.

$\bar{X}_j$  = متوسط العينة رقم (j)

$$\bar{X}_j = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

حيث

$X_i$  = قراءة المفردة رقم (i)

$n$  = عدد المفردات في العينة

٢ - الحدين الأعلى والأدنى للتحكم:

الحد الأعلى للتحكم  $UCL_{\bar{x}}$  و يحسب كالتالي:

$$UCL_{\bar{x}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$$

الحد الأدنى للتحكم  $LCL_{\bar{x}}$  و يحسب كالتالي:

$$LCL_{\bar{x}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$$

حيث

$\bar{R}$  = متوسط مدى جميع العينات.

$A_2$  = عامل يعتمد على حجم العينة المأخوذة.

أنظر جدول (3-1)

n	A <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>
2	1.88	0	3.267
3	1.023	0	2.575
4	1.729	0	2.282
5	0.577	0	2.115
6	0.483	0	2.004
7	0.419	0.076	1.924
8	0.373	0.136	1.864
9	0.337	0.184	1.816
10	0.368	0.223	1.777

### جدول (3-1) عوامل خرائط التحكم للمتغيرات

٣,٧ - خريطة التحكم في المدى (R) :

توضح خريطة المدى (R) التغيرات في مدى العينات المأخوذة من العملية الإنتاجية.

ت تكون خريطة (R) من :

١ - الخط الأوسط ( $\bar{R}$ ) : وهو متوسط قيم المدى للعينات و يحسب كالتالي:

$$\bar{R} = \frac{\sum_{j=1}^N R_j}{N}$$

حيث

$\bar{R}$  = متوسط مدى جميع العينات.

N = عدد العينات.

$R_j$  = (j) رقم العينة

$R_j = X_L - X_s$

$X_L$  = أكبر قراءة للمفردات في العينة

الوحدة الثالثة	٢١٢ ميك	التخصص
خرائط التحكم للمتغيرات	ضبط جودة	إنتاج

$X_s =$  أصغر قراءة للمفردات في العينة

٢ - الحدين الأعلى والأدنى للتحكم:

الحد الأعلى للتحكم ( $UCL_R$ ) ويحسب كالتالي:

$$UCL_R = D_4 \bar{R}$$

الحد الأدنى للتحكم ( $LCL_R$ ) ويحسب كالتالي:

$$LCL_R = D_3 \bar{R}$$

حيث

$\bar{R}$  متوسط مدى جميع العينات.

عوامل تعتمد على حجم العينة المأخوذة.

انظر جدول (3-1)

٣،٨ - استخدام خرائط التحكم للمتغيرات لضبط جودة المنتج.

و فيما يلي نستعرض مثلاً تطبيقياً لكيفية إنشاء خريطتي ( $R$ ), ( $\bar{X}$ ) واستخدامهما وتحليل

نتائجهما في مجال ضبط الجودة.

١ - تحديد خاصية المنتج:

تم اختيار أوزان أكواب البلاستيك نظراً لتأثيرها على التكلفة الكلية للمنتجات لارتفاع تكلفة الخامات التي تصنع منها هذه الأكواب.

٢ - تسجيل البيانات:

تم تسجيل بيانات لعدد (20) كوبًا من الأكواب البلاستيك وتحوي كل عينة (5) أكواب انظر نموذج جمع البيانات شكل رقم (3-3).

### نموذج جمع بيانات

التاريخ: 10/11/1422	اسم الجزء: أكواب بلاستيك
الوردية: الصباحية	المرحلة: التفتيش النهائي
القسم: 12	الجزء المقاس: وزن كوب بلاستيك
الفاحص: 111	عدد الوحدات / عينة: 100
رقم أمر التشغيل: 105	المachine: (أ)

	X1	X2	X3	X4	X5
1	18	20	18	18	17
2	13	13	10	18	18
3	15	14	16	16	14
4	21	18	18	14	18
5	15	16	15	15	15
6	19	18	18	21	15
7	16	15	17	17	17
8	18	14	19	21	19
9	17	17	17	17	15
10	20	18	19	22	16
11	15	16	15	16	16
12	19	18	18	19	15
13	17	17	17	16	15
14	18	19	20	17	15
15	16	16	15	15	15
16	18	16	18	15	15
17	17	15	16	16	15
18	19	17	20	18	18
19	16	16	16	16	16
20	17	19	19	19	19

ملاحظات	الوزن (gm)	التاريخ
	.....	10/11/1422

شكل (3-3) نموذج لجمع البيانات الخام لـ ١٠٠ كوب من أكواب البلاستيك

الوحدة الثالثة	٢١٢ ميك	التخصص
خرائط التحكم للمتغيرات	ضبط جودة	إنتاج

### ٣ - إنشاء خريطي (R) ، (X̄) المبدئيين:

و لتسهيل إنشاء خريطي التحكم (R) ، (X̄) المبدئيين نضيف لنموذج جمع البيانات عمودين جديدين العمود الأول يحوي على متوسط العينة الذي يحسب من المعادلة:

$$\overline{X}_j = \frac{\sum_{j=1}^N X_j}{n}$$

فمثلاً متوسط العينة الأولى:

$$\overline{X}_1 = \frac{18+20+18+18+7}{5} = \frac{91}{5} = 18.2 \text{ gm}$$

و هكذا يتم حساب متوسط كل عينة من العينات العشرين. و نجمع هذه المتوسطات.

و العمود الثاني يحوي على مدى العينة الذي يحسب من المعادلة:

$$R_j = X_L - X_s$$

فمثلاً مدى العينة الأولى:

$$R_1 = 20 - 17 = 3 \text{ gm}$$

و بالمثل يتم حساب مدى كل عينة من العينات العشرين. و نجمع قيم المدى للعينات

و بمعلومية حجم العينة ( $n = 5$ ) نستطيع تحديد العوامل ( $A_2, D_3, D_4$ ) من جدول (٣-١)

$$A_2 = 0.577$$

$$D_3 = 0$$

$$D_4 = 2.115$$

الخط الأوسط لخريطة ( $\overline{X}$ )

$$\overline{\overline{X}} = \frac{\sum_{j=1}^N \overline{X}_j}{N} = \frac{340}{20} = 17 \text{ gm}$$

الخط الأوسط لخريطة ( $R$ )

$$\overline{R} = \frac{\sum_{j=1}^N R_j}{N} = \frac{72}{20} = 3.6 \text{ gm}$$

### نموذج جمع بيانات

التاريخ: 10/11/1422	اسم الجزء: أكواب بلاستيك
الوردية: الصباحية	المرحلة: التفتيش النهائي
القسم: 12	الجزء المقاس: وزن كوب بلاستيك
الفاحص: 111	عدد الوحدات / عينة: 100
رقم أمر التشغيل: 105	المachine: (أ)

رقم العينة	X1	X2	X3	X4	X5	$\bar{X}$	R
1	18	20	18	18	17	18.2	3
2	13	13	10	18	18	14.4	8
3	15	14	16	16	14	15.0	2
4	21	18	18	14	18	16.8	7
5	15	16	15	15	15	16.2	1
6	19	18	18	21	15	17.2	6
7	16	15	17	17	17	18.4	2
8	18	14	19	21	19	17.2	7
9	17	17	17	17	15	18.6	2
10	20	18	19	22	16	18.0	6
11	15	16	15	16	16	18.6	1
12	19	18	18	19	15	17.2	6
13	17	17	17	16	15	17.4	2
14	18	19	20	17	15	17.8	5
15	16	16	15	15	15	16.4	1
16	18	16	18	15	15	16.8	6
17	17	15	16	16	15	16.8	2
18	19	17	20	18	18	15.4	3
19	16	16	16	16	16	16.0	0
20	17	19	19	19	19	17.6	2
						١٧	٣,٦

ال تاريخ	الوزن (gm)	ملاحظات
10/11/1422	.....	

شكل (4-3) نموذج لجمع البيانات الخام لمائة كوب من أكواب البلاستيك بعد إضافة العمودين

الوحدة الثالثة	٢١٢ ميك	التخصص
خرائط التحكم للمتغيرات	ضبط جودة	إنتاج

الحد الأعلى للتحكم ( $\bar{X}$ ) لخريطة ( $UCL_{\bar{x}}$ ):

$$UCL_{\bar{x}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R} = 17 + (0.577)(3.6) = 19.1 \text{ gm}$$

الحد الأدنى للتحكم ( $\bar{X}$ ) لخريطة ( $LCL_{\bar{x}}$ ):

$$LCL_{\bar{x}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R} = 17 - (0.577)(3.6) = 14.9 \text{ gm}$$

الحد الأعلى للتحكم ( $R$ ) لخريطة ( $UCL_R$ ):


$$UCL_R = D_4 \bar{R} = 2.115(3.6) = 7.6 \text{ gm}$$

الحد الأدنى للتحكم ( $R$ ) لخريطة ( $LCL_R$ ):


$$LCL_R = D_3 \bar{R} = (0)(3.6) = 0 \text{ gm}$$

#### ٤ - توقيع البيانات:

توقع البيانات المسجلة على الخريطيتين ( $\bar{X}$ ) ، ( $R$ ) بعد توقيع كل من الخطوط الوسطى وحدود التحكم العليا و حدود التحكم الدنيا للخريطيتين انظر شكلي (3-5)، (3-6).

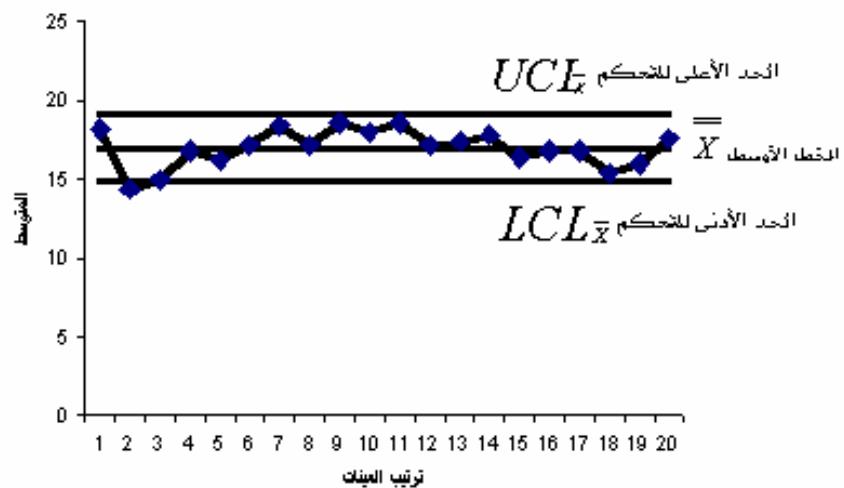

شكل (3-5) خريطة ( $\bar{X}$ ) المبدئية

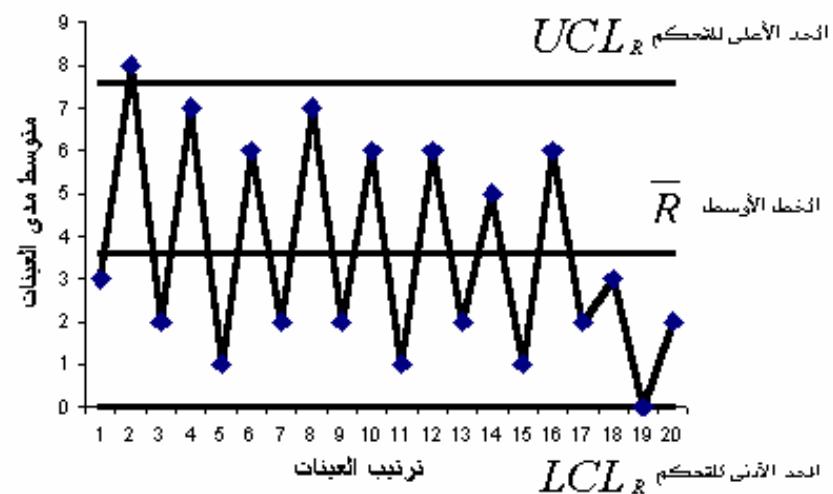

شكل (3-6) خريطة ( $R$ ) المبدئية

### ٥ - دراسة استقرار العملية الإنتاجية:

يتضح من خلال دراسة خريطيتي ( $\bar{X}$ ) ، ( $R$ ) للبيانات المسجلة أن النقطة رقم (2) الممثلة للعينة رقم (2) خرجت عن حدود التحكم نتيجة تعين عمال جدد ، و ليس هناك أي دليل على وجود تغيرات غير عشوائية داخل حدود التحكم.

### ٦ - استبعاد النقط التي خرجت عن حدود التحكم: لذلك نستبعد النقطة رقم (2) نظراً لمعرفة سبب خروجها.

### ٧ - إنشاء خريطيتي التحكم ( $\bar{X}$ ) ، ( $R$ ) المراجعتين:

يتم حساب الخط الأوسط والحد الأعلى للتحكم والحد الأدنى للتحكم لكل خريطة وذلك بعد استبعاد قراءات العينة الثانية التي خرجت عن حدود التحكم ويصبح عدد العينات (19) عينة.

الخط الأوسط لخريطة ( $\bar{X}$ )

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{j=1}^N \bar{X}_j}{N} = \frac{325.6}{19} = 17.1 \text{ gm}$$

الخط الأوسط لخريطة ( $R$ )

$$\bar{R} = \frac{\sum_{j=1}^N R_j}{N} = \frac{64}{19} = 3.4 \text{ gm}$$

الحدين الأعلى والأدنى للتحكم لخريطة ( $\bar{X}$ ):

$$UCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R} = 17.1 + (0.577)(3.4) = 19.1 \text{ gm}$$

$$LCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R} = 17.1 - (0.577)(3.4) = 15.1 \text{ gm}$$

الحدين الأعلى والأدنى للتحكم لخريطة ( $R$ ):

$$UCL_R = D_4 \bar{R} = 2.115(3.4) = 7.2 \text{ gm}$$

$$LCL_R = D_3 \bar{R} = (0)(3.4) = 0 \text{ gm}$$

الوحدة الثالثة	٢١٢ ميك	التخصص
خرائط التحكم للمتغيرات	ضبط جودة	إنتاج

## ٨ - توقيع البيانات الجديدة للإنتاج :

يتم توقيع البيانات الجديدة للإنتاج الموضحة بنموذج جمع البيانات شكل (3-7) على خريطي التحكم المراجعتين شكلي (3-8)، (3-9).

## ٩ - اتخاذ الإجراء التصحيحي :

يتضح أن جميع النقط داخل حدود التحكم وليس هناك أي دليل على وجود تغيرات غير عشوائية داخل حدود التحكم وبالتالي أصبحت اللوحة القياسية الجديدة للإنتاج المستقبل . أما إذا خرجت نقطة أو أكثر عن حدود التحكم فلابد من دراسة أسباب خروجها أو إذا حدثت تغيرات غير عشوائية داخل التحكم فلابد من اتخاذ إجراء تصحيحي حيالها للتحكم في العملية الإنتاجية .


### نموذج جمع بيانات

التاريخ: 10/11/1422	اسم الجزء: أكواب بلاستيك
الوردية: الصباحية	المرحلة: التقنيش النهائي
القسم: 12	الجزء المقاس: وزن كوب بلاستيك
الفاحص: 111	عدد الوحدات / عينة: 100
رقم أمر التشغيل: 105	الماكينة: (أ)


	X1	X2	X3	X4	X5	X	R
1	17	19	19	19	19	17.6	2
2	18	20	18	18	17	18.2	3
3	16	16	16	16	16	16.0	0
4	18	17	19	19	19	18.4	2
5	19	17	20	18	18	15.4	3
6	15	14	16	16	14	15.0	2
7	17	15	16	16	15	16.8	2
8	21	18	18	14	18	16.8	7
9	18	16	18	15	15	16.8	6
10	15	16	15	15	15	16.2	1
11	16	16	15	15	15	16.4	1
12	19	18	18	21	15	17.2	6
13	18	19	20	17	15	17.8	5
14	16	15	17	17	17	18.4	2
15	17	17	17	16	15	17.4	2
16	18	14	19	21	19	17.2	7
17	19	18	18	19	15	17.2	6
18	17	17	17	17	15	18.6	2
19	15	16	15	16	16	18.6	1
20	20	18	19	22	16	18.0	6

ملاحظات	الوزن (gm)	التاريخ
	.....	10/11/1422

شكل (3-7) نموذج لجمع البيانات الخام لمائة كوب من أكواب البلاستيك (البيانات الجديدة)

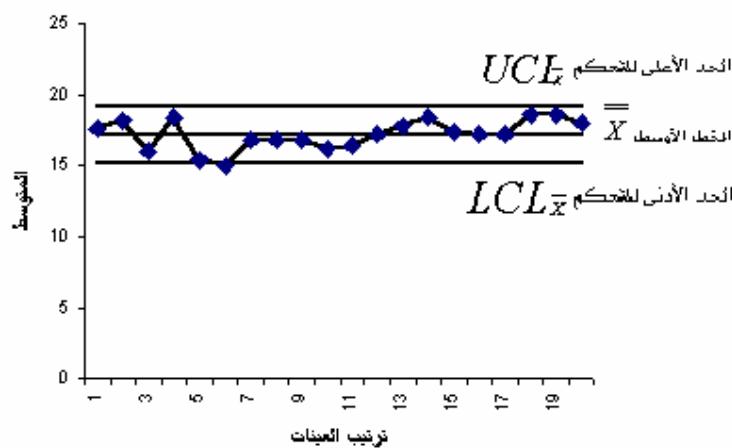

شكل (3-8) خريطة ( $\bar{X}$ ) المعدلة

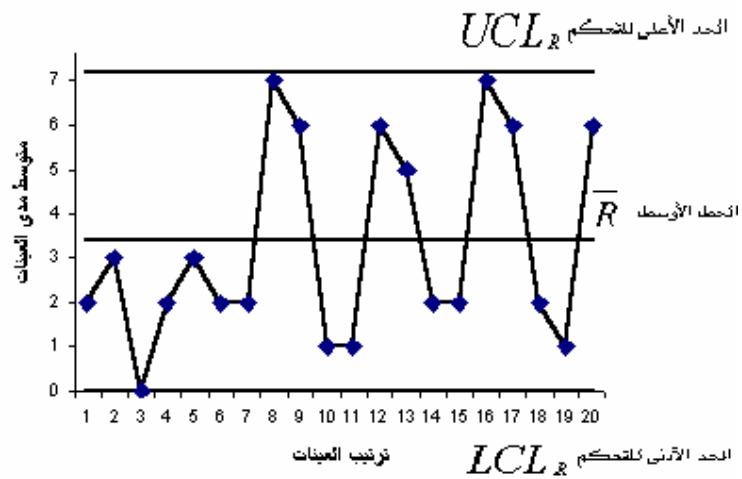

شكل (3-9) خريطة ( $R$ ) المعدلة

### ملخص الوحدة

٤. خريطة التحكم: هي وسيلة إحصائية بيانية تستخدم أساساً لدراسة التحكم في العمليات ذات الطبيعة المتكررة.
٥. خريطة التحكم: تطبق في مراحل الإنتاج الصناعي من مرحلة تحديد المواصفات ثم مرحلة الإنتاج وأخيراً مرحلة الفحص.
٦. التغيرات في جودة الإنتاج: نتيجة للصدفة أو نتيجة لأسباب ملموسة.
٧. الأسباب الملموسة:
  - الاختلافات بين الماكينات.
  - الاختلافات بين العمال.
  - الاختلافات بين المواد الخام (الخامات).
  - الاختلافات في أي من العناصر الثلاثة السابقة مع مرور الزمن.
  - الاختلافات في علاقة كل من هذه العناصر بالآخر.
٨. خريطة التحكم: تكون من خط أو سط وحدى تحكم أعلى وأدنى.
٩. خرائط التحكم للمتغيرات: تستخدم عند أخذ قياسات فعلية لخصائص المنتج.
١٠. خرائط التحكم للخواص: تستخدم عند فحص المنتجات تمييزياً.
١١. خطوات إنشاء و عمل خريطة التحكم: لإنشاء خرائط التحكم سواء للمتغيرات أو للخواص، فإن الخطوات الأساسية لإنشائها و عملها واحدة:
  - تحديد خاصية جودة المنتج التي يجب أن تقايس أو تميز.
  - يتم تسجيل البيانات بالعدد المطلوب من العينات وبالحجم المناسب لكل عينة.
  - إنشاء خريطة تحكم مبدئية من البيانات المسجلة، وذلك بحساب كل من الخط المتوسط وحدى التحكم أعلى والأدنى.
  - توقيع البيانات المسجلة على خريطة التحكم المبدئية في صورة نقط.
  - دراسة استقرار العملية الإنتاجية بتحليل أسباب خروج بعض النقط عن حدود التحكم، والتأكد من عدم وجود أسباب لا عشوائية لباقي النقط.

الوحدة الثالثة	٢١٢ ميك	التخصص
خرائط التحكم للمتغيرات	ضبط جودة	إنتاج

- استبعاد النقط التي خرجت عن حدود التحكم و ظهر أنها نتيجة لأسباب ملموسة.

- إنشاء خريطة التحكم المراجعة في الإنتاج مستقبلاً من البيانات المسجلة بدون البيانات التي

استبعدت، و ذلك بحساب الخط المتوسط و حدي التحكم الأعلى و الأدنى.

- توقيع بيانات الإنتاج الجديدة على خريطة التحكم المراجعة.

- اتخاذ إجراء تصحيحي في حالة خروج بعض البيانات عن حدود التحكم.

#### ١٢. خطوات إنشاء و عمل خريطة التحكم:

- خريطة التحكم في المتوسط ( $\bar{X}$ ).

- خريطة التحكم في المدى ( $R$ ).

### تدريبات

(١) ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الإجابة الخاطئة:

(ج) خريطة التحكم هي وسيلة إحصائية تستخدم لدراسة استقرار العملية إحصائياً  
( )

(خ) يعزى بعض التغيرات في جودة العملية الإنتاجية إلى الاختلافات بين الماكينات  
( )

(خ) من خرائط التحكم للمتغيرات: خريطة نسبة المعيب  
( )

(٢) أكمل الفراغات:

(ت) تطبق خرائط التحكم لتعريف ..... ، و كأدأة للحصول على ..... ، و كطريقة ..... للحكم .....  
.....

(ث) من أنواع خرائط التحكم للمتغيرات ..... ، ..... و .....  
.....

(ج) تستبعد النقطة أو النقاط التي خرجت عن حدود التحكم و ذلك لأسباب .....  
.....

(٣) اختر الإجابة الصحيحة و ضع علامة (✓) أمامها علماً بأن هناك إجابة واحدة صحيحة فقط:

(خ) تطبق خرائط التحكم:

- ( ) ١ - لتعريف الهدف أو المواصفات القياسية
- ( ) ٢ - كأدأة للحصول على الهدف أو المواصفات القياسية
- ( ) ٣ - كطريقة للحكم على ما إذا كان الهدف أو المواصفات القياسية قد تحقق أم لا
- ( ) ٤ - كل ما سبق

(د) من أنواع التغيرات في جودة المنتج:

- ( ) ١ - نتيجة للصدفة
- ( ) ٢ - نتيجة لأسباب ملموسة
- ( ) ٣ - نتيجة للاقتصاد العالمي
- ( ) ٤ - الإجابتان (١) ، (٢)

(ح) خريطة ( $\bar{X}$ ) هي خريطة التحكم في:

- ( ) ١ - المدى  
( ) ٢ - المتوسط  
( ) ٣ - عدد العيوب  
( ) ٤ - نسبة المعيب

(٤) اذكر أمثلة على ما يلي:

- (ج) أسباب ملموسة للتغيير في جودة المنتج.  
(ح) الاختلافات بين خريطي (R)، ( $\bar{X}$ ) ..

(٥) أجب بما يأتي:

- (ج) ما هي خريطة التحكم؟  
(ح) ما هي أنواع خرائط التحكم للمتغيرات؟

(٦) يحتوي الجدول الآتي على قيم المتوسط والمدى لأطوال أعمدة صغيرة من النحاس بالسنتيمتر (cm)

لعدد عشرة عينات حجم كل منها خمسة أعمدة :

رقم العينة	المتوسط $\bar{X}$	المدى R
١	٣٦	١٢
٢	٢٩	٣
٣	٢٠	١٨
٤	٣٩	١٥
٥	٢٩	١٨
٦	٣١	١٤
٧	٢٣	٦
٨	٣٢	١٨
٩	٢٩	٢
١٠	٣٣	٧

(أ) أنشئ خريطي المتوسط والمدى لهذه البيانات ثم راجعهما ( مع اعتبار كل النقاط التي خرجت عن حدود التحكم لأسباب ملموسة ) .

(ب) وقع البيانات الجديدة الموضحة بالجدول التالي على نفس اللوحة و ادرس استقرار العملية الإنتاجية إحصائيا.

رقم العينة	المتوسط $\bar{X}$	المدى $R$
١	٣٢	١١
٢	٢٧	١٠
٣	٢٨	١٨
٤	٣٠	١١
٥	٣٢	١٦
٦	٢٢	١٠
٧	٣١	١٥
٨	٢٩	١٢
٩	٣١	١٠
١٠	٣٠	١٣



المملكة العربية السعودية  
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

## ضبط جودة

### خرائط التحكم للخواص

خريطة التحكم للخواص

ع

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

## الوحدة الرابعة

### خرائط التحكم للخواص

#### **الأهداف:**

- بنهاية هذه الوحدة يكون المتدرب قادراً و بكفاءة على أن:
- يشرح المفهوم الأساسي للاحتمالات.
  - يعرف المتغيرات العشوائية وأنواعها.
  - يعدد و يشرح التوزيعات الاحتمالية.
  - ينشأ و يستخدم خرائط التحكم للخواص مثل نسبة المعيب و عدد العيوب لضبط لجودة هذه الخواص.

#### **متطلبات الجدارة:**

يتدرّب المتدرب على جميع الجدارات السابقة.

#### **مستوى الأداء المطلوب:**

لا تقل نسبة إتقان هذه الجدارة عن 100%.

#### **الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:**

أربع ساعات.

#### **الوسائل المساعدة على تحقيق الجدارة:**

- تصنّيف بعض المنتجات إلى سليمة و معيبة أو تحديد عدد العيوب بها و تطبيق خرائط التحكم للخواص عليها.

تعتبر خرائط التحكم للخواص من أهم تطبيقات الإحصاء في مجال ضبط الجودة، و التي استخدمت على مجال واسع مما كان لها الأثر الكبير في تحسين جودة المنتجات، و سوف نتناول في هذه الوحدة ما يلي:

- المفهوم الأساسي للاحتمالات.
- المتغيرات العشوائية.
- التوزيعات الاحتمالية.
- خرائط التحكم للخواص.
- خريطة التحكم في نسبة المعيب ( $p$ )
- خريطة التحكم في عدد العيوب ( $C$ ).

- استخدام خرائط التحكم للخواص لضبط جودة المنتج.

#### ٤،١ - المفهوم الأساسي للاحتمالات

افتراض أن الحدث  $E$  يمكن أن يحدث بـ  $h$  طريقة و كانت  $n$  عدد جميع الحالات الممكنة و التي لها نفس الفرصة في الحدوث، و على ذلك فإن احتمال حدوث الحدث  $E$  يكون<sup>(٢٥)</sup> :

$$P(E) = \frac{h}{n}$$

و يمكن تعريف الاحتمال لحدث ما على أنه التكرار النسبي لحدوث هذا الحدث.  
و في مجال ضبط الجودة نستطيع توضيح هذا المفهوم عن طريق الاختيار العشوائي لمفردة ما من عدة مفردات عددها 100 مفردة مثلاً، مع علمنا بأن عدد المفردات المعيبة 10 مفردات و على ذلك فإن احتمال أن المفردة المختارة تكون معيبة (D) :

$$P(D) = \frac{10}{100} = 0.1$$

و كذلك فإن احتمال أن المفردة المختارة تكون سليمة (G) :

$$P(G) = \frac{90}{100} = 0.9$$

و يلاحظ أن مجموع احتمالي المعيب والسليم يساوي الواحد الصحيح.

#### ٤،٢ - المتغيرات العشوائية

المتغير العشوائي يعرف على أنه يمكن أن يأخذ أي قيمة من قيم سبق تحديدها مع تساوي احتمال أخذه لأي قيمة من هذه القيم.

و هناك نوعان للمتغير العشوائي:

- ١ - المتغير العشوائي المتصل الذي يمكن أن يأخذ أي قيمة من قيمتين معينتين مثل ذلك: طول عمود من الصلب (m) 2.108 .
- ٢ - المتغير العشوائي المتقطع الذي يمكن أن يأخذ قيمًا معينة من قيمتين معينتين مثل ذلك: عدد المنتجات المعيية لمنتج معين 15 (مفردة) .

#### ٤،٣ - التوزيعات الاحتمالية:

يعرف التوزيع الاحتمالي على أنه توزيع يبين العلاقة بين القيمة و احتمال حدوثها.

تقسم التوزيعات الاحتمالية إلى نوعين:

- ١ - توزيعات احتمالية متصلة: مثل التوزيع الطبيعي و هو للمتغيرات العشوائية المتصلة.

معادلة التوزيع الطبيعي:

$$Y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{X-\mu}{\sigma})^2}$$

حيث

$\mu$  = المتوسط

$\sigma$  = الانحراف المعياري

- ٢ - توزيعات احتمالية متقطعة: مثل توزيع ذي الحدين و توزيع البواسون، و هما للمتغيرات العشوائية المتقطعة.

(أ) توزيع ذي الحدين:

معادلة توزيع ذي الحدين :

$$P\left(\frac{d}{n}\right) = \frac{n!}{d!(n-d)!} p^{-d} (1-p)^{n-d}$$

حيث

$$P\left(\frac{d}{n}\right)$$

$\bar{p}$  هو احتمال وجود  $d$  من المفردات المعيبة في عينة حجمها  $n$  من مجتمع لانهائي به نسبة معيب =  $\mu$  =  $\bar{p}$  و متوسط التوزيع

$$\sigma = \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = \text{الانحراف المعياري}$$

ويستخدم هذا التوزيع في خريطة التحكم لنسب المعيب (  $p$  ) كما سيأتي شرحه.

(ب) توزيع بواسون:

معادلة توزيع ذي الحدين :

$$P(c) = \frac{(\bar{c})^c e^{-\bar{c}}}{c!}$$

حيث

$c$  = عدد العيوب في عينة ما

$\bar{c}$  = متوسط عدد العيوب

$$\mu = \bar{c} = \text{متوسط التوزيع}$$

$$\sigma = \sqrt{\bar{c}} = \text{الانحراف المعياري}$$

ويستخدم هذا التوزيع في خريطة التحكم لعدد العيوب (  $p$  ) كما سيأتي شرحه.

#### ٤،٤ - خرائط التحكم للخواص

تستخدم هذه الخرائط في حالة الفحص التميizi للخواص الصريحة أي التي لا تقاد بوحدات قياس و أحسن الأمثلة لذلك عندما تستخدم محددات القياس التي بواسطتها يمكن الحكم على المنتجات أنها سليمة أو معيبة أو تمييز عدد العيوب في المنتجات طبقاً للمواصفات أي أنها مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة للمواصفات، و تهدف هذه الخرائط إلى تحديد متوسط مستوى الجودة (نسبة

المعيب أو عدد العيوب)، و توجيه الانتباه لتصحيح أي تغيرات في المتوسط بالإضافة إلى تحديد معايير القبول للمنتجات قبل الشحن إلى العميل.

و من أهم أشهر خرائط التحكم للخواص:

- خريطة التحكم في نسبة المعيب (  $p$  )

خريطة التحكم في عدد العيوب (  $C$  )

و سوف نتبع نفس الخطوات الأساسية لإنشاء و عمل خرائط التحكم للمتغيرات أو للخواص، والتي تم شرحها في الوحدة الثالثة السابقة (خرائط التحكم للمتغيرات).

٤،٥ - خريطة التحكم في نسبة المعيب (  $p$  )

و توضح خريطة المعيب (  $p$  ) التغيرات في نسبة المعيب للمنتجات المصنعة من العملية الإنتاجية و تتكون خريطة المعيب (  $p$  ) من:

١ - الخط الأوسط (  $\bar{p}$  ) وهو متوسط نسبة المعيب لجميع العينات و هو ناتج قسمة عدد المفردات المعيبة على عدد المفردات المفحوصة.

$$\bar{p} = \frac{\sum_{j=1}^N D_j}{\sum_{j=1}^N n_j}$$

حيث

$\bar{p}$  = متوسط نسبة المعيب.

$N$  = عدد العينات

$D_j$  = (  $j$  ) العينة رقم (  $n$  ) العينة رقم (  $n_j$  )

$n_j$  = حجم العينة رقم (  $j$  )

و يمكن حساب متوسط نسبة المعيب بقسمة مجموع نسب المعيب لجميع العينات على عدد هذه العينات.

$$\bar{p} = \frac{\sum_{j=1}^N p_j}{N}$$

حيث

نسبة المعيب للعينة رقم (  $p_j$  )

٢ - الحدين الأعلى والأدنى للتحكم:  
الحد الأعلى للتحكم (  $UCL_p$  ) و يحسب كالتالي:

$$UCL_p = \bar{p} + 3\sigma_{\bar{p}} \\ = \bar{p} + 3 \left( \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}} \right)$$

حيث

$\bar{p}$  = متوسط نسبة المعيب.

$\sigma_{\bar{p}}$  = الانحراف المعياري لنسبة المعيب

$n$  = حجم العينة

الحد الأدنى للتحكم (  $LCL_p$  ) و يحسب كالتالي:

$$LCL_p = \bar{p} - 3\sigma_{\bar{p}} \\ = \bar{p} - 3 \left( \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}} \right)$$

حيث إن توزيع نسب المعيب يتبع توزيع ذي الحدين لذلك تم التعويض عن

$$\sigma_{\bar{p}} = \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}$$

ملاحظة هامة: نظرا لاعتماد حدي التحكم على الانحراف المعياري و من ثم حجم العينة، لذلك عند اختلاف أحجام العينات المأخوذة، تتبع إحدى هاتين الطريقتين:

- حساب الحجم المتوسط للعينة بقسمة جميع أحجام العينات على عددهم و ذلك عندما تكون الأحجام متقاربة.

- حساب الحدود الحقيقية لكل عينة على حدة إذا كانت أحجام العينات تختلف اختلافاً كبيراً.

#### ٤،٦ - استخدام خرائط التحكم في نسبة المعيب ( $p$ ) لضبط جودة المنتج.

و فيما يلي نستعرض مثلاً لكيفية إنشاء خريطة (  $p$  ) واستخدامها وتحليل نتائجها في مجال ضبط جودة المنتج.

##### ١ - تحديد خاصية جودة المنتج:

تم اختيار الشكل الجمالي لأحد المنتجات الخزفية نظراً لأهمية هذا الشكل على جودة هذه المنتجات، و تم تحديد نسبة المعيب لهذه المنتجات من حيث الشكل.

##### ٢ - تسجيل البيانات:

تم تسجيل بيانات نسب المعيب لعدد ( 25 ) عينة من المنتج الخزفي، وكل عينة تحتوي ( 1000 ) منتج، انظر نموذج جمع البيانات شكل رقم ( 4-1 ).

##### ٣ - إنشاء خريطة ( $p$ ) المبدئية:

ولتسهيل إنشاء خريطة (  $p$  ) المبدئية نضيف لمذود جمع البيانات عموداً جديداً يحوي على نسبة المعيب لكل عينة من العينات.

$$P_j = \frac{D_j}{n_j}$$

حيث

$P_j$  = نسبة المعيب للعينة رقم (  $j$  )

$D_j$  = عدد المنتجات المعيبة في العينة رقم (  $j$  )

$n_j$  = عدد المنتجات المفحوصة في العينة رقم (  $j$  )

الخط الأوسط (  $\bar{p}$  )

$$\begin{aligned} \bar{p} &= \frac{\sum_{j=1}^N D_j}{\sum_{j=1}^N n_j} \\ &= \frac{800}{25 \times 1000} = 0.032 \end{aligned}$$

الحد الأعلى للتحكم (  $UCL_p$  ) :

$$UCL_p = \bar{p} + 3\sigma_{\bar{p}}$$

الحد الأدنى للتحكم : ( $LCL_p$ )

$$LCL_p = \bar{p} - 3\sigma_{\bar{p}}$$

و للتسهيل يتم حساب ( $3\sigma_{\bar{p}}$ )

$$3\sigma_{\bar{p}} = 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 3\sqrt{\frac{0.032(1-0.032)}{1000}} = 0.018$$

الحد الأعلى للتحكم : ( $UCL_p$ )

$$\begin{aligned} UCL_p &= \bar{p} + 3\sigma_{\bar{p}} \\ &= 0.032 + 0.018 \\ &= 0.05 \end{aligned}$$

الحد الأدنى للتحكم : ( $LCL_p$ )

$$\begin{aligned} LCL_p &= \bar{p} - 3\sigma_{\bar{p}} \\ &= 0.032 - 0.018 \\ &= 0.014 \end{aligned}$$


## نموذج جمع بيانات

التاريخ: 10/11/1422	اسم الجزء: منتجات خزفية
الوردية: الصباحية	المرحلة: التقنيش النهائي
القسم: 12	الجزء المقاس: الشكل
الفاحص: 111	عدد الوحدات / عينة: 1000
رقم أمر التشغيل: 105	الماكينة: (أ)

رقم العينة (j)	عدد المنتجات المفحوصة	عدد المنتجات المعيبة	نسبة المعيب $P_j$	ملاحظات
1	1000	8	0.008	
2	1000	18	0.018	
3	1000	20	0.020	
4	1000	22	0.022	
5	1000	26	0.026	
6	1000	60	0.060	مواد خام رديئة
7	1000	52	0.052	مواد خام رديئة
8	1000	26	0.026	
9	1000	16	0.016	
10	1000	46	0.046	
11	1000	68	0.068	ظروف بيئية سيئة
12	1000	50	0.050	
13	1000	36	0.036	
14	1000	24	0.048	
15	1000	22	0.022	
16	1000	16	0.016	
17	1000	28	0.028	
18	1000	42	0.042	
19	1000	50	0.050	
20	1000	36	0.036	
21	1000	28	0.028	
22	1000	16	0.016	
23	1000	36	0.036	
24	1000	38	0.038	
25	1000	16	0.016	

ملاحظات	الوزن (gm)	التاريخ
	.....	10/11/1422

شكل (4-1) نموذج لجمع البيانات الخام لمنتجات خزفية

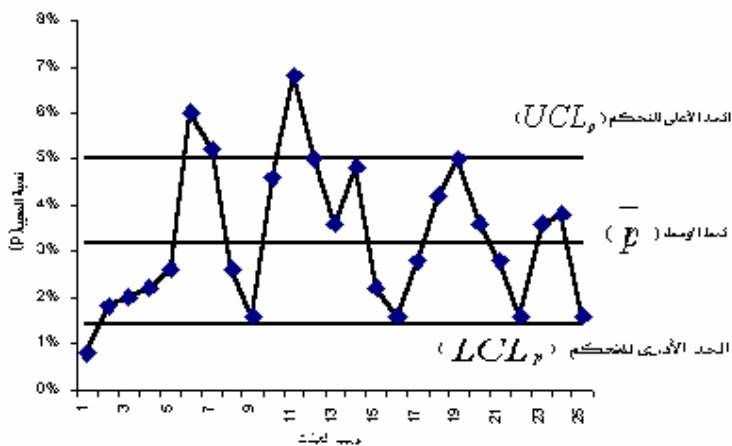

شكل (4-2) خريطة (p)

**٤ - توقيع البيانات:**

توقع بيانات نسب المعيب للعينات المسجلة و ذلك بعد توقيع الخط الأوسط و كل من الحد الأعلى للتحكم و الحد الأدنى للتحكم انظر شكل (4-2).

**٥ - دراسة استقرار العملية الإنتاجية:**

يتضح من دراسة خريطة (p) للبيانات المسجلة أن النقطتين (6),(7) خرجن عن حدود التحكم بسبب استخدام مواد خام رديئة و كذلك خرجت النقطة (11) عن حدود التحكم بسبب الظروف البيئية السيئة التي تم فيها إنتاج هذه العينة، و ليس هناك أي دليل على وجود تغيرات غير عشوائية داخل حدود التحكم.

**٦ - استبعاد النقط التي خرجن عن حدود التحكم:**

نتيجة لأسباب ملموسة مثل النقاط (6),(7),(11).

**٧ - إنشاء خريطة (p) المراجعة:**

يتم حساب الخط الأوسط و الحد الأعلى للتحكم و الحد الأدنى للتحكم و ذلك بعد استبعاد قراءات العينات الثلاثة التي خرجن عن حدود التحكم لأسباب ملموسة و يصبح عدد العينات (22) عينة.

$$\bar{p} = \frac{\sum_{j=1}^N D_j}{\sum_{j=1}^N n_j} = \frac{620}{22 \times 1000} = 0.028$$

الحد الأعلى للتحكم ( $UCL_p$ ):

$$UCL_p = \bar{p} + 3\sigma_{\bar{p}}$$

الحد الأدنى للتحكم ( $LCL_p$ ):

$$LCL_p = \bar{p} - 3\sigma_{\bar{p}}$$

و للتسهيل يتم حساب ( $3\sigma_{\bar{p}}$ )

$$3\sigma_{\bar{p}} = 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 3 \sqrt{\frac{0.028(1-0.028)}{1000}} = 0.015$$

الحد الأعلى للتحكم ( $UCL_p$ ):

$$\begin{aligned} UCL_p &= \bar{p} + 3\sigma_{\bar{p}} \\ &= 0.028 + 0.015 = 0.043 \end{aligned}$$

الحد الأدنى للتحكم ( $LCL_p$ ):

$$\begin{aligned} LCL_p &= \bar{p} - 3\sigma_{\bar{p}} \\ &= 0.028 - 0.015 = 0.013 \end{aligned}$$

## ٨ - توقيع البيانات الجديدة للإنتاج:

توقع البيانات الجديدة للإنتاج الموضحة بنموذج جمع البيانات للإنتاج شكل رقم (4-3) على خريطة التحكم المراجعة شكل رقم (4-4).

## ٩ - اتخاذ إجراء تصحيحي:

يتضح أن جميع النقط داخل حدود التحكم، وليس هناك أي دليل على وجود تغيرات غير عشوائية داخل حدود التحكم، وبالتالي أصبحت اللوحة القياسية الجديدة للإنتاج المستقبل، أما إذا

الوحدة الرابعة

٢١٢ ميل

التخصص

خرائط التحكم للخواص

ضبط جودة

إنتاج

خرجت نقطة أو أكثر عن حدود التحكم فلابد من معرفة أسباب هذا الخروج واتخاذ إجراء تصحيحي حيال هذه الأسباب للتحكم في العملية الإنتاجية.


## نموذج جمع بيانات

التاريخ: 10/11/1422	اسم الجزء: منتجات خزفية
الوردية: الصباحية	المرحلة: التقنيش النهائي
القسم: 12	الجزء المقاس: الشكل
الفاحص: 111	عدد الوحدات / عينة: 1000
رقم أمر التشغيل: 105	الماكينة: (أ)

رقم العينة (j)	المفحوصة	عدد المنتجات المعاينة	نسبة المعيب Pj	ملاحظات
1	1000	8	0.016	
2	1000	18	0.008	
3	1000	20	0.018	
4	1000	22	0.038	
5	1000	26	0.036	
6	1000	60	0.022	
7	1000	52	0.026	
8	1000	26	0.036	
9	1000	16	0.016	
10	1000	46	0.030	
11	1000	68	0.040	
12	1000	50	0.032	
13	1000	36	0.028	
14	1000	24	0.016	
15	1000	22	0.036	
16	1000	16	0.026	
17	1000	28	0.020	
18	1000	42	0.023	
19	1000	50	0.019	
20	1000	36	0.022	
21	1000	28	0.017	
22	1000	16	0.026	
23	1000	36	0.030	
24	1000	38	0.020	
25	1000	16	0.022	

ملاحظات	الوزن (gm)	التاريخ
	.....	10/11/1422

شكل (4-4) نموذج لجمع البيانات الخام لمنتجات خزفية (اللوحة القياسية الجديدة للإنتاج المستقبل)

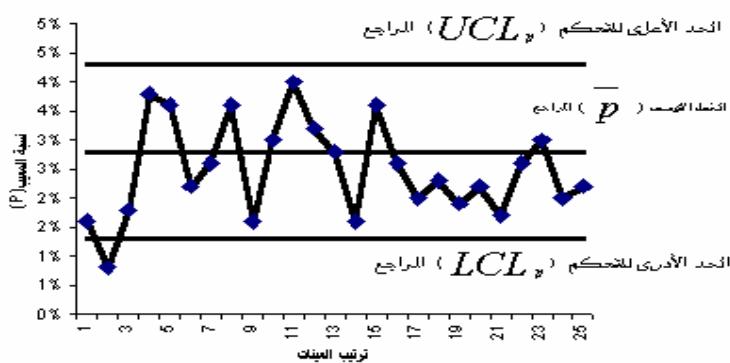

شكل (4-5) خريطة (p) المراجعة

#### ٤،٧ - خريطة التحكم في عدد العيوب (C)

في كثير من الأحيان يكون من المناسب استخدام عدد العيوب في الوحدة المنتجة، مثل عدد العيوب في أثواب النسيج وفي أجهزة الراديو أو التليفزيون وفي طباعة الورق وغيرها، ولذلك تستخدم خريطة (C) التي توضح عدد العيوب في وحدة الفحص أو العينة المأخوذة وتكون خريطة (C) من:

- الخط الأوسط ( $\bar{C}$ ) وهو متوسط عدد العيوب لجميع العينات المأخوذة.

$$\bar{C} = \frac{\sum_{j=1}^N c_j}{N}$$

حيث

$\bar{C}$  = متوسط عدد العيوب لجميع العينات.

$c_j$  = عدد العيوب في العينة رقم (j)

$N$  = عدد العينات

٢ - الحدين الأعلى والأدنى للتحكم:

الحد الأعلى للتحكم ( $UCL_c$ ) ويحسب كالتالي:

$$\begin{aligned} UCL_c &= \bar{C} + 3\sigma_c \\ &= \bar{C} + 3\sqrt{\bar{C}} \end{aligned}$$

حيث

$\bar{C}$  = متوسط عدد العيوب لجميع العينات.

الحد الأدنى للتحكم ( $LCL_c$ ) و يحسب كالتالي:

$$\begin{aligned} LCL_c &= \bar{C} - 3\sigma_c \\ &= \bar{C} - 3\sqrt{\bar{C}} \end{aligned}$$

حيث أن توزيع عدد العيوب يتبع توزيع بواسون، لذلك تم التعويض عن

$$\sigma_c = \sqrt{\bar{C}}$$

#### ٤،٨ - استخدام خريطة التحكم في عدد العيوب ( $C$ ) لضبط جودة المنتج.

و فيما يلي نستعرض مثلاً لكيفية إنشاء خريطة ( $C$ ) واستخدامها وتحليل نتائجها في مجال ضبط جودة المنتج.

#### ١ - تحديد خاصية جودة المنتج:

تم اختيار عيوب الطباعة لأنواع من القماش نظراً لأهمية الطباعة على جودة القماش، و تم تحديد عدد عيوب الطباعة في كل ثوب قماش.

#### ٢ - تسجيل البيانات:

تم تسجيل بيانات عدد عيوب الطباعة لعدد (25) عينة من أنواع القماش، و كل عينة تحتوي على ثوب واحد، انظر نموذج جمع البيانات شكل رقم (4-6).

### ٣ - إنشاء خريطة ( $C$ ) المبدئية:

الخط الأوسط (  $\bar{C}$  )

$$\bar{C} = \frac{\sum_{j=1}^N c_j}{N}$$

$$= \frac{300}{25} = 12$$

الحد الأعلى للتحكم (  $UCL_c$  ) :

$$UCL_c = \bar{C} + 3\sigma_c$$

الحد الأدنى للتحكم (  $LCL_c$  ) :

$$LCL_c = \bar{C} - 3\sigma_c$$

و للتسهيل يتم حساب (  $3\sigma_c$  )

$$3\sigma_c = 3\sqrt{\bar{C}} = 3\sqrt{12} = 10.38$$

## نموذج حجم بيانات

التاريخ: 10/11/1422	اسم الجزء: أثواب قماش
الوردية: الصاحبة	المرحلة: التقنيش النهائي
القسم: 12	الجزء المقاس: الطباعة
الفاحص: 111	عدد الوحدات / عينة: 1
رقم أمر التشغيل: 105	الماكينة: (أ)

رقم العينة (j)	عدد المنتجات المفحوصة	ملاحظات
1	12	
2	13	
3	10	
4	15	
5	10	
6	9	
7	11	
8	15	
9	13	
10	12	
11	25	وجود أعطال في مكائنات الطباعة
12	11	
13	9	
14	10	
15	7	
16	11	
17	9	
18	13	
19	8	
20	15	
21	12	
22	13	
23	10	
24	15	
25	12	
		١٢

ملاحظات	الوزن (gm)	التاريخ
	.....	10/11/1422


شكل (4-5) نموذج لجمع البيانات الخام لمنتجات خزفية

الحد الأعلى للتحكم ( $UCL_c$ ) :

$$\begin{aligned} UCL_c &= \bar{C} + 3\sigma_c \\ &= \bar{C} + 3\sqrt{\bar{C}} \\ &= 12 + 10.38 = 22.38 \end{aligned}$$

الحد الأدنى للتحكم ( $LCL_c$ ) :

$$\begin{aligned} LCL_c &= \bar{C} - 3\sigma_c \\ &= \bar{C} - 3\sqrt{\bar{C}} \\ &= 12 - 10.38 = 1.62 \end{aligned}$$

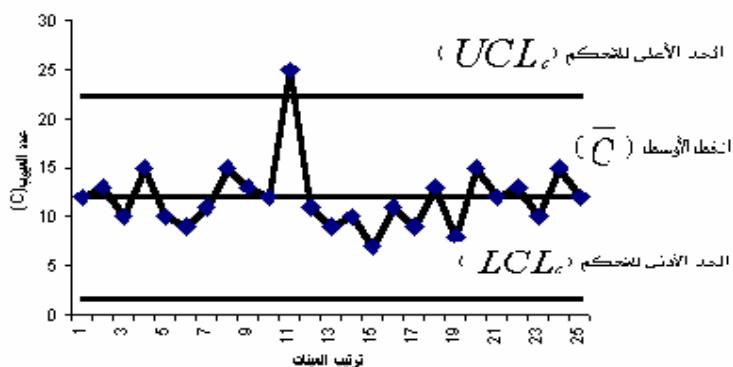

شكل (4-6) خريطة (C)

4 - توقع بيانات عدد العيوب للعينات المسجلة :

وذلك بعد توقيع الخط الأوسط وكل من الحد الأعلى للتحكم والحد الأدنى للتحكم كما هو موضح في شكل (4-6).

### ٥ - دراسة استقرار العملية الإنتاجية:

يتضح من دراسة خريطة (  $C$  ) للبيانات المسجلة أن النقطة (11) خرجت عن حدود التحكم بسبب وجود أعطال في ماكينات الطباعة، وليس هناك أي دليل على وجود تغيرات غير عشوائية داخل حدود التحكم.

### ٦ - استبعاد النقط التي خرجت عن حدود التحكم: نتيجة لأسباب ملموسة مثل النقطة (11).

### ٧ - إنشاء خريطة ( $C$ ) المراجعة:

يتم حساب الخط الأوسط و الحد الأعلى للتحكم و الحد الأدنى للتحكم و ذلك بعد استبعاد قراءة العينة التي خرجت عن حدود التحكم و يصبح عدد العينات (24) عينة.

الخط الأوسط (  $\bar{C}$  )

$$\bar{C} = \frac{\sum_{j=1}^N c_j}{N}$$

$$= \frac{275}{24} = 11.46$$

الحد الأعلى للتحكم (  $UCL_c$  ) :

$$UCL_c = \bar{C} + 3\sigma_c$$

الحد الأدنى للتحكم (  $LCL_p$  ) :

$$LCL_c = \bar{C} - 3\sigma_c$$

و للتسهيل يتم حساب (  $3\sigma_p$  )

$$3\sigma_p = 3\sqrt{\bar{C}} = 3\sqrt{11.46} = 10.16$$

الحد الأعلى للتحكم (  $UCL_c$  ) :

$$UCL_c = \bar{C} + 3\sigma_c$$

$$\begin{aligned} &= \bar{C} + 3\sqrt{\bar{C}} \\ &= 11.46 + 10.16 = 21.62 \end{aligned}$$

الحد الأدنى للتحكم ( $LCL_c$ ):

$$\begin{aligned} LCL_c &= \bar{C} - 3\sigma_c \\ &= \bar{C} - 3\sqrt{\bar{C}} \\ &= 11.46 - 10.16 = 1.30 \end{aligned}$$

#### ٨ - توقيع البيانات الجديدة للإنتاج:

توقع البيانات الجديدة للإنتاج الموضحة بنموذج جمع البيانات للإنتاج الموضح يشكل رقم ٤-٧ على خريطة التحكم المراجعة يشكل رقم (٤-٨).

#### ٩ - اتخاذ إجراء تصحيحي:

يتضح أن جميع النقط داخل حدود التحكم، وليس هناك أي دليل على وجود تغيرات غير عشوائية داخل حدود التحكم، وبالتالي أصبحت اللوحة القياسية الجديدة للإنتاج المستقبل، أما إذا خرجت نقطة أو أكثر عن حدود التحكم فلابد من معرفة أسباب هذا الخروج واتخاذ إجراء تصحيحي حيال هذه الأسباب للتحكم في العملية الإنتاجية.


## نموذج حجم بيانات

التاريخ: 10/11/1422	اسم الجزء: أثواب قماش
الوردية: الصاحبة	المراحل: التفتيش النهائي
القسم: 12	الجزء المقاس: الطباعة
الفاحص: 111	عدد الوحدات / عينة: 1
رقم أمر التشغيل: 105	الماكينة: (أ)

رقم العينة (i)	عدد المنتجات المفحوصة	ملاحظات
1	10	
2	12	
3	16	
4	13	
5	12	
6	11	
7	8	
8	12	
9	14	
10	10	
11	17	
12	12	
13	11	
14	14	
15	9	
16	15	
17	12	
18	13	
19	10	
20	15	
21	12	
22	13	
23	10	
24	15	
25	10	

ملاحظات	الوزن (gm)	التاريخ
	.....	10/11/1422

شكل (4-7) نموذج لجمع البيانات (اللوحة القياسية الجديدة للإنتاج المستقبل)

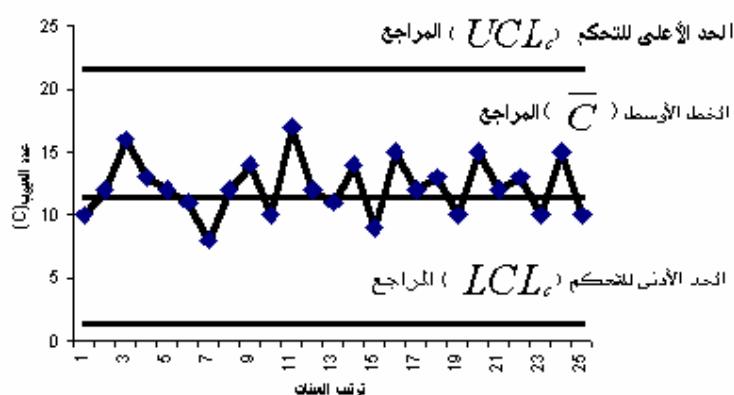

شكل رقم (4-8)(خريطة (C) المراجعة

## ملخص الوحدة

٤. **المفهوم الأساسي للاحتمالات:** احتمال حدوث الحدث يعني عدد طرق حدوثه على عدد الطرق الكلية.
٥. **المتغير العشوائي:** المتغير العشوائي يعرف على أنه يمكن أن يأخذ أي قيمة من قيم سبق تحديدها مع تساوي احتمال أخذه لأي قيمة من هذه القيم
٦. **أنواع المتغير العشوائي:** متصل أو متقطع.
٧. **التوزيع الاحتمالي:** التوزيع الاحتمالي يعرف على أنه توزيع يبين العلاقة بين القيمة واحتمال حدوثها.
٨. **التوزيعات الاحتمالية:** متصل: التوزيع الطبيعي - متقطع: توزيع ذي الحدين و توزيع بواسون.
٩. من خرائط التحكم للخواص:  
 - خريطة التحكم في نسبة المعيب ( $p$ )  
 - خريطة التحكم في عدد العيوب ( $C$ ).

## تدريبات

(١) ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الإجابة الخاطئة:

(د) قد يكون المتغير العشوائي متصلًا أو متقطعا.

( )

(د) نسبة المعيب تتبع توزيع ذي الحدين.

( )

( ) (د) من خرائط التحكم للخواص: خريطة المتوسط

(٢) أكمل الفراغات:

(ج) من أنواع خرائط التحكم للخواص ..... ، و.....

(ح) تستخدم خريطة ..... في التحكم في طباعة أثواب القماش.

(ح) نسبة المعيب تساوي عدد المفردات المعيبة مقسوما على .....

(٢) اختر الإجابة الصحيحة و ضع علامة (✓) أمامها علما بأن هناك إجابة

واحدة صحيحة فقط:

(ذ) لإنشاء خريطة التحكم نحسب:

- ١ - المتوسط لخاصية جودة المنتج و الحدين الأعلى و الأدنى
- ٢ - المدى لخاصية جودة المنتج و الحدين الأعلى و الأدنى
- ٣ - الانحراف المعياري لخاصية جودة المنتج و الحدين الأعلى و الأدنى
- ٤ - التباين لخاصية جودة المنتج و الحدين الأعلى و الأدنى

(ر) ارتفاع نسبة المعيب تدل على:

- ١ - ارتفاع جودة الإنتاج.
- ٢ - تدهور جودة الإنتاج.
- ٣ - استقرار جودة الإنتاج.

(خ) خريطة (C) هي خريطة التحكم في:

- ١ - المدى
- ٢ - المتوسط

- ( ) ٣ - عدد العيوب  
( ) ٤ - نسبة المعيب

(٤) اذكر أمثلة على ما يلي:

- (خ) استخدامات خريطة التحكم لعدد العيوب (C).  
(د) إجراءات تصحيحية يجب أن تتخذ في حالة زيادة نسبة المعيب..

(٥) أجب عما يأتي:

- (خ) ما هي أنواع خرائط التحكم للخواص ؟  
(د) لماذا يفضل أن يكون الحد الأدنى لنسبة المعيب صغيرا؟

(٦) يوضح الجدول الآتي نسبة المعيب في إنتاج نوعية معينة من المسامير وذلك في عشر عينات كل عينة حجمها ١٠٠ مسمار، أنشئ خريطة التحكم لنسبة المعيب لهذه البيانات ثم راجعها ( مع اعتبار كل النقاط التي خرجت عن حدود التحكم لأسباب ملموسة ) .

رقم العينة	نسبة المعيب
١	٠,١٢
٢	٠,٢٨
٣	٠,١٤
٤	٠,٢٢
٥	٠,٣٦
٦	٠,٢٠
٧	٠,٢٢
٨	٠,٣٨
٩	٠,٠٤
١٠	٠,١٨

ثم وقع البيانات الجديدة المعطاة في الجدول التالي على الخريطة و ادرس استقرار العملية الإنتاجية إحصائيا.

رقم العينة	نسبة المعيب
١	٠,٣٨
٢	٠,٤٠
٣	٠,٠٨
٤	٠,٠٦
٥	٠,٣٢
٦	٠,١٦
٧	٠,١٨
٨	٠,٣٠
٩	٠,١٤
١٠	٠,١٢

(٧) أنشئ خريطة التحكم لعدد العيوب التي وجدت في أثواب قماش المعيب و ذلك في عشر عينات وكانت البيانات كالتالي ثم راجع الخريطة ( مع اعتبار كل النقاط التي خرجت عن حدود التحكم لأسباب ملموسة ) .

رقم العينة	عدد العيوب
١	٢
٢	١
٣	٤
٤	٥
٥	٣
٦	٥
٧	٣
٨	٧
٩	٤
١٠	٦

ثم وقع البيانات الجديدة المعطاة في الجدول التالي على الخريطة و ادرس استقرار العملية الإنتاجية إحصائيا.

رقم العينة	عدد العيوب
١	٣
٢	٢
٣	٥
٤	٢
٥	٤
٦	٥
٧	٤
٨	٦
٩	٤
١٠	٢



المملكة العربية السعودية  
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

## ضبط جودة

### خطط الفحص والمعاينة

خطط الفحص والمعاينة

٥

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

## الوحدة الخامسة

### خطط الفحص والمعاينة

#### الأهداف:

بنهاية هذه الوحدة يكون المتدرب قادراً و بكفاءة على أن:

- يشرح مفهوم الفحص.
- يعدد أنواع الفحص.
- يشرح الفحص الكلي و مميزاته و عيوبه.
- يشرح الفحص بالعينات (المعاينة) و مميزاته الاقتصادية و عيوبه.
- ينشأ و يستخدم منحنى خاصية التشغيل.
- يعرف مخاطرة المنتج و مخاطرة المستهلك.
- يعدد أنواع خطط الفحص بالعينات (المعاينة).
- يستخدم خطط الفحص بالعينات (المعاينة) الأحادية و الثنائية و المتعددة.
- يستخدم جداول خطط الفحص بالعينات (المعاينة) الأحادية و الثنائية و المتعددة للتحكم في الجودة.

#### متطلبات الجدارة:

يتدرّب المتدرب على جميع الجدارات السابقة.

#### مستوى الأداء المطلوب:

لا تقل نسبة إتقان هذه الجدارة عن 100%.

#### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

أربع ساعات.

#### الوسائل المساعدة على تحقيق الجدارة:

الرسومات التوضيحية لخطط المعاينة - جداول خطط المعاينة.

من المعروف أن كل الشركات الصناعية تشتري المواد الخام و بعض أجزاء منتجاتها من مصادر متعددة، وقد يكون الموردين شركات أخرى أو أقسام داخلية تابعة لنفس الشركة، كما هو الحال في

بعض الشركات حيث تورد بعض الأقسام مخرجاتها لبعض الأقسام الأخرى داخل الشركة، و يعتبر التأكيد من جودة هذه التوريدات بصورة مرضية هو الشغل الشاغل لكل الشركات الصناعية. و سوف نتناول في هذه الوحدة ما يلي:

- مفهوم الفحص.
- أنواع الفحص.
- الفحص الكلي (فحص 100%).
- مميزات و عيوب (فحص 100%).
- الفحص بالعينات (المعاينة).
- مميزات و عيوب المعاينة.
- منحنى خاصية التشغيل.
- استخدام منحنى خاصية التشغيل في التحكم في الجودة .
- مخاطرة المنتج و مخاطرة المستهلك.
- أنواع خطط الفحص بالعينات (المعاينة).
- خطة الفحص الأحادية و الثنائية و المتعددة.
- خطة الفحص الثنائية.
- خطة الفحص المتعددة.
- جداول الفحص بالمعاينة.
- خطط الفحص بالمعاينة باستخدام جداول الفحص بالمعاينة الحربية MTL STD- 105D
- تحديد خطة فحص أحادية باستخدام جداول الفحص بالمعاينة الحربية MTL STD- 105D للتحكم في الجودة.
- تحديد خطة فحص ثنائية باستخدام جداول الفحص بالمعاينة الحربية MTL STD- 105D للتحكم في الجودة.
- تحديد خطة فحص متعددة باستخدام جداول الفحص بالمعاينة الحربية MTL STD- 105D للتحكم في الجودة.

## ٥,١ - مفهوم الفحص:

يمكن تعريف مفهوم الفحص على أنه عملية تقويم لجودة التوريدات سواء كانت مشتراة أو مصنعة داخل المنشأة.

**٥,٢ - أنواع الفحص:**

ينقسم فحص التوريدات سواء كانت مواد خام أو أجزاء منتجات أو منتجات تامة الصنع إلى نوعين أساسيين هما :

**٥,٣ - الفحص الكلي (فحص ١٠٠%):**

حيث يجري فحص كامل لكل التوريدات من المواد الخام أو أجزاء المنتجات أو المنتجات التامة الصنع، و تقبل هذه التوريدات إذا كانت نسبة عدم مطابقة هذه التوريدات تساوي أو تقل عن نسبة محددة يتفق عليها كل من المنتج والمورد أو المنتج المستهلك.

**٤,٤ - مميزات وعيوب الكلي (فحص ١٠٠%):**

تتمثل مميزات الفحص الكلي (فحص ١٠٠%) في الآتي:

- ١ - يؤدي إلى فرز كامل للسليم أو المعيب من المواد أو الأجزاء أو المنتجات.
- ٢ - يكون ضروريا عند فحص المواد أو الأجزاء أو المنتجات التي تتعلق بنواحي الأمان عند استخدامها كما في صناعة الطائرات مثلا على لا تأثير أو تدمير أثناء هذا الفحص.

**تتمثل عيوب الفحص الكلي (فحص ١٠٠%) في الآتي:**

- ١ - يكلف كثيرا حيث يجب أن تفحص كل مفردة على حدة.
- ٢ - لا يستخدم في الفحص التدميري مثل فحص أعواد الثقب أو اختبار مواد مقاومة الشد وإلا ستدمر كل الأعواد أو المواد في الفحص أو الاختبار.
- ٣ - يصيب الفاحص بالملل نظرا لكبر الكميات المفحوصة مما يجعله يفشل أحيانا في التمييز بين المفردة السليمة أو المفردة العيبة.

## ٥,٥ - الفحص بالعينات (المعاينة) :

إن إجراء الفحص بالعينات يعني إجراء فحص لعينة من التوريدات من المواد الخام أو أجزاء المنتجات أو المنتجات تامة الصنع، فإذا كانت نسبة عدم المطابقة لهذه العينة من التوريدات تساوي أو تقل عن نسبة محددة يتفق عليها كل من المنتج والمورد أو المنتج المستهلك فتقبل هذه العينة، و بالتالي يتخذ قرارا بقبول الدفعه التي أخذت منها هذه العينة و يسمى هذا الأسلوب معاينة القبول..

## ٥,٦ - مميزات و عيوب المعاينة :

تتمثل مميزات الفحص بالعينات أو المعاينة بالآتي:

- ١ - يكون اقتصاديا أكثر من الفحص الكلي (فحص 100%) بسبب قلة عدد الوحدات المفحوصة.
- ٢ - يمكن تطبيقه على الاختبارات التدميرية للمواد أو الأجزاء أو المنتجات.
- ٣ - يمكن عن طريق تطبيقه تقدير مستوى جودة المواد أو الأجزاء أو المنتجات بكفاءة أكبر وفي وقت أسرع حيث إن كل الوقت والجهد في عملية الفحص الكلي (فحص 100%) يستنفذ في إجراء الفرز دون اهتمام لمستوى الجودة.
- ٤ - ترفض الدفعه كلها بدلا من إعادة وحدات عدم المطابقة، و هذا يوفر دافعا أقوى لتحسين جودتها.

و تتمثل عيوب الفحص بالعينات (المعاينة) في الآتي:

- ١ - هناك مخاطرة محددة لرفض دفعات مقبولة أو قبول دفعات مرفوضة، و إذا أردنا تقليل درجة هذه المخاطرة إلى حد كبير سيكون المقابل هو استخدام عينات ذات حجم أكبر و شروط قبول متشددة، و بالتالي فليس اقتصاديا تقليل درجة المخاطرة لحد كبير.
- ٢ - لا يفضل استخدامه في حالة فحص المواد أو الأجزاء أو المنتجات التي تتعلق بنواحي الأمان عند استخدامها و لا تأثر أو لا تدمر أثناء الفحص.

## ٥,٧ - منحنى خاصية التشغيل :

هو عبارة عن منحنى يوضح احتمال قبول الدفعه المقدمة بنسب معين محددة تحت خطة فحص معينة. وللوضيح مفهوم منحنى خاصية التشغيل المثالي لخطه فحص لعينة حجمها ( $n=100$ ) مفردة وتقبل الدفعه إذا كان عدد المفردات المعيبة اثنين أو أقل (رقم القبول  $Ac=2$ ) و ترفض الدفعه إذا كان عدد المفردات ثلاثة أو أكثر (رقم الرفض  $Re=3$ ) و تكتب في صورة

$n(Ac / Re)$   
100(2/3)


حيث

$n = 100$  حجم العينة

$Ac = 2$  رقم القبول

$Re = 3$  رقم الرفض

حيث يوضح المنحنى بـشكل (5-1) وفيها يتحدد مستوى الجودة الحدي أي نسبة معيب (2 %) والخطة تقبل كل الدفعات التي لها مستوى جودة أفضل من مستوى الجودة الحدي وترفض كل الدفعات ذات مستوى الجودة الأقل من مستوى الجودة الحدي.

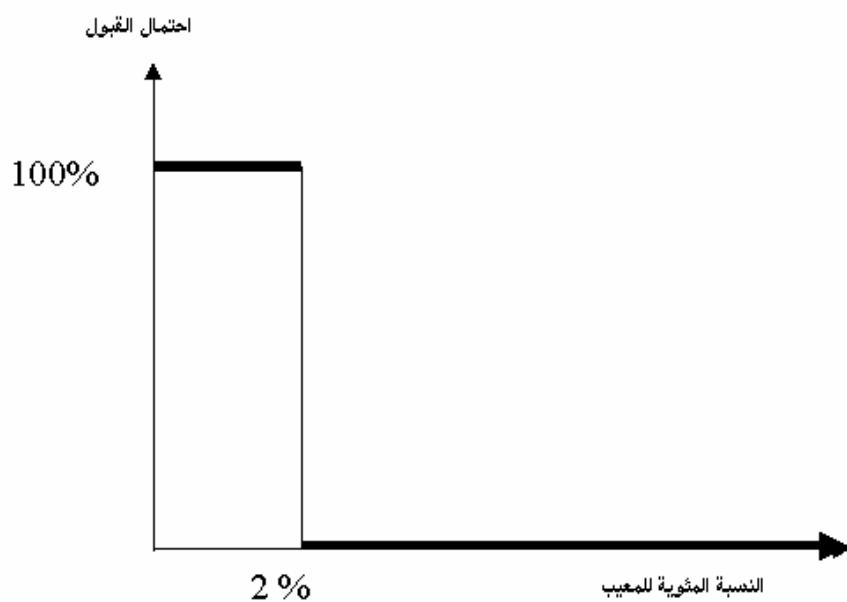

شكل (5-1)

#### منحنى خاصية التشغيل المثالى

ولكن منحنى خاصية التشغيل الفعلى يختلف عن منحنى خاصية التشغيل المثالى نظراً لوجود مخاطرتي الفحص بالعينات التي تمثل في احتمال رفض دفعات ذات جودة عالية يجب أن تقبل وتعرف هذه بمخاطرنة المنتج ( $\alpha$ ) واحتمال قبول دفعات ذات جودة متدنية يجب أن ترفض وتعرف بمخاطرنة المستهلك ( $\beta$ ).

و لرسم منحنى خاصية التشغيل للخطة (2/3) 100 يستخدم توزيع ذو حددين في حساب احتمال قبول الدفعة، و الجدير بالذكر أن توزيع بواسون يعتبر تقريباً ممتازاً لتوزيع ذي الحدين لكل خطط المعاينة، و لهذا يستخدم توزيع بواسون في تحديد احتمال قبول الدفعة و ذلك بفرض قيم لنسب المعيب ( $p$ ) و حساب الاحتمال المناظر لقبول الدفعة لهذه النسب ( $P_a$ ).

ويكون قبول الدفعة مبنياً على رقم القبول  $A_c=2$  أي عدم وجود أي مفردة معيبة أو وجود مفردة معيبة واحدة أو مفردتين معيبتين على الأكثر في العينة المفحوصة كالتالي:

$$P_a = P_0 + P_1 + P_2$$

حيث

$$P_a = \text{احتمال قبول الدفعة}$$

$$P_0 = \text{احتمال عدم وجود أي مفردة معيبة في العينة}$$

$$P_1 = \text{احتمال وجود مفردة معيبة واحدة في العينة}$$

$$P_2 = \text{احتمال وجود مفردتين معيبتين في العينة}$$

و بفرض قيمة نسبة المعيب ( $P = 1\%$ ) ثم نحسب قيمة ( $P_a$ ) كالتالي:

$$np = 100 \times 0.01 = 1$$

$$P_a = P_0 + P_1 + P_2$$

$$P_a = \frac{(np)^0 e^{-(np)}}{0!} + \frac{(np)^1 e^{-(np)}}{1!} + \frac{(np)^2 e^{-(np)}}{2!}$$

$$= \frac{(1)^0 e^{-1}}{0!} + \frac{(1)^1 e^{-1}}{1!} + \frac{(1)^2 e^{-2}}{2!}$$


$$= e^{-1} [1 + 1 + \frac{1}{2}]$$

$$= 0.919$$

و بالمثل يمكن حساب احتمال القبول ( $P_a$ ) المقابل لنسب المعيب المفروضة ( $p$ ) ، وبذلك يتكون الجدول رقم (5-1) الذي يساعد في رسم منحنى خاصية التشغيل للخطة (2/3) 100 كما هو شكل رقم (5-2)

نسبة المعيب $p$	حجم العينة $n$	$np$	احتمال القبول $P_a$
0.01	100	1	0.92
0.02	100	2	0.68
0.03	100	3	0.42
0.04	100	4	0.24
0.05	100	5	0.13
0.06	100	6	0.06
0.07	100	7	0.03

جدول رقم (5-1)

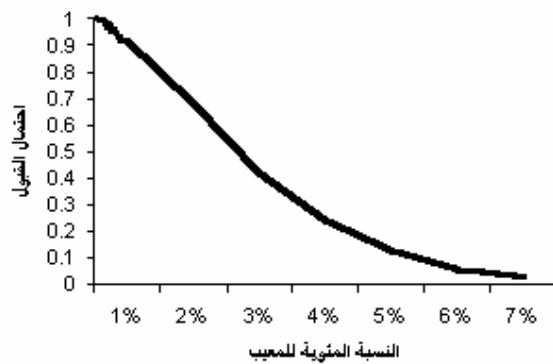

شكل رقم (5-2)

منحنى خاصية التشغيل للخطة 100(2/3)

#### ٥،٨ - استخدام منحنى خاصية التشغيل في التحكم في الجودة:

و من المنحنى يمكننا تحديد احتمال قبول الدفعات المقدمة بجودة معينة، فمثلاً إذا كانت جودة الدفعة في صورة نسبة معيب ( $p = 2\%$ ) فإن احتمال قبولها من منحنى خاصية التشغيل للخطة (2/3) هو (68%)، وعلى ذلك فإن منحنى خاصية التشغيل يبين مدى تحقيق الهدف من المعاينة و الذي يجب أن يتفق عليه المنتج والمورد أو المستهلك و المنتج، وإلا يجب تغيير الخطة و إعداد منحنى خاصية تشغيل للخطة الجديدة يتفق عليه الطرفان.

#### ٥،٩ - مخاطرة المنتج و مخاطرة المستهلك:

سبق أن وضحنا أن مخاطرة المنتج ( $\alpha$ ) تتمثل في احتمال رفض دفعات ذات جودة عالية يجب أن تقبل، و يناظر هذه المخاطرة مستوى جودة يعرف باسم مستوى جودة القبول (AQL) (Acceptable Quality Level) فمثلاً من منحنى خاصية التشغيل للخطة (2/3) عند مستوى جودة القبول (AQL) مقدراً بنسبة معيب (1%) نجد أن احتمال قبول الدفعة ( $P_a = 92\%$ ) رغم أن هذا المستوى من الجودة يجب أن يقبل بنسبة (100%) وعلى ذلك فمخاطر المنتج (احتمال الرفض)

$$\alpha = 100\% - P_a$$

$$\begin{aligned} &= 100\% - 92\% \\ &= 8\% \end{aligned}$$

وبالمثل مخاطرة المستهلك ( $\beta$ ) تتمثل في احتمال قبول دفعات ذات جودة متدنية يجب أن ترفض، ويناظر هذه المخاطرة مستوى جودة الرفض (LQL) (Limiting Quality Level) و من منحنى خاصية التشغيل للخطة (2/3) عند مستوى جودة الرفض (LQL) مقدراً بنسبة معيب (5%) نجد أن احتمال قبول الدفعة ( $P_a = 13\%$ )، رغم أن هذا المستوى من الجودة يجب ألا يقبل أي يرفض بنسبة (100%) وعلى ذلك فمخاطر المستهلك (احتمال القبول) ( $\beta = P_a = 13\%$ )

## ٥،١٠ - أنواع خطط الفحص بالعينات (المعينة)

يمكن تقسيم أنواع خطط الفحص بالعينات (المعينة) إلى ثلاثة أنواع رئيسية:


- خطة الفحص الأحادية.
- خطة الفحص الثانية.
- خطة الفحص المتعددة.

### ٥،١١ - خطة الفحص الأحادية :

حيث يتخذ قرار القبول أو الرفض للدفعة من خلال فحص عينة واحدة فقط تسحب من هذه الدفعة<sup>(٣٣)</sup>.

و يمثل الشكل رقم (٣-٥) حيث يتم فحص عينة حجمها (n) مفردة من الدفعة التي حجمها (N) مفردة :

- فإذا وجد أن عدد المفردات المعيبة في العينة (d) أقل من أو يساوي عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في العينة Acceptable Number (Ac) ويسمى رقم القبول فتقبل الدفعة.
- أما إذا كان عدد المفردات المعيبة في العينة (d) يساوي أو أكثر من عدد المفردات المعيبة الغير المسموح بوجودها في العينة Rejection Number (Re) ويسمى رقم الرفض فترفض الدفعة.
- و من الجدير بالذكر أن عدد المفردات المعيبة غير المسموح بوجودها في العينة (Re) يزيد بمقدار واحد عن عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في العينة (Ac) وذلك للعينة الأحادية.
- وتوضع خطة الفحص الأحادية على صورة  $.n(Ac/Re)$

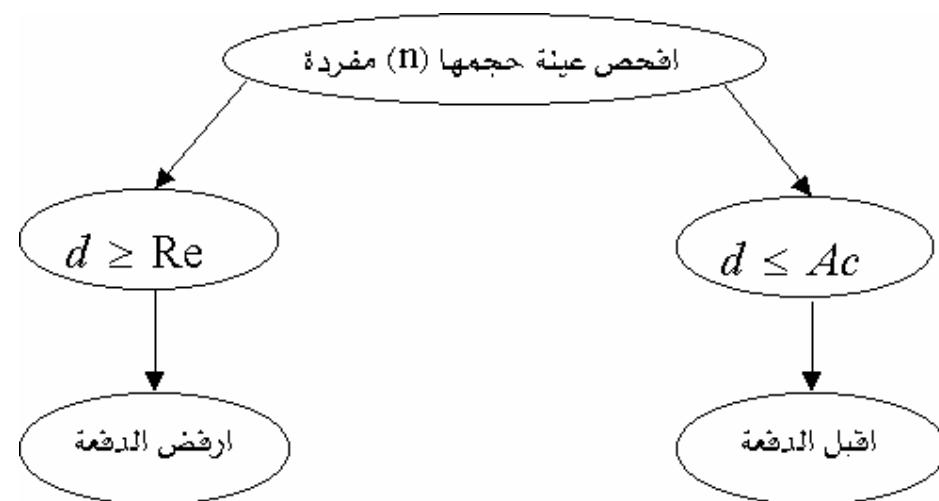

شكل رقم (5-3) طريقة إجراء خطة فحص أحادية

مثال لخطة فحص أحادية: (1/2) أي افحص عينة حجمها (50) مفردة فإذا وجدت مفردة واحدة معيبة أو أقل فتقبل الدفعة، أما إذا وجدت مفرداتان معيبتان أو أكثر فترفض الدفعة.

#### ٥،١٢ - خطة الفحص الثنائية:

حيث يتخذ قرار القبول أو الرفض للدفعة من خلال فحص عينة أولى (إذا كانت جودة الدفعة عالية فتقبل أو جودة الدفعة متدينة فترفض) أو من خلال الانتقال إلى مرحلة فحص ثانية أي فحص عينة ثانية<sup>(٢٣)</sup> (إذا كانت جودة الدفعة مشكوكا فيها أي ليست بالعالية أو بالمتدنية)، و ذلك للتأكد من جودة الدفعة.

و تمثل بالشكل رقم (٤ - 5) حيث يتم فحص عينة أولى حجمها ( $n_1$ ) مفردة من الدفعة التي حجمها (N) مفردة:

- فإذا وجد أن عدد المفردات المعيبة في العينة الأولى ( $d_1$ ) أقل من أو يساوي عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في العينة الأولى ( $Ac_1$ ) فتقبل الدفعة.

- أما إذا كان عدد المفردات المعيبة في العينة الأولى ( $d_1$ ) يساوي أو أكثر من عدد المفردات المعيبة الغير المسموح بوجودها في العينة الأولى ( $Re_1$ ) فترفض الدفعة.

- وإذا كان عدد المفردات المعيبة في العينة الأولى ( $d_1$ ) أكبر من عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في العينة الأولى ( $Ac_1$ ) وأقل من عدد المفردات المعيبة الغير المسموح بوجودها في العينة الأولى ( $Re_1$ ) فينتقل الفحص إلى مرحلة ثانية أي تفحص عينة ثانية حجمها ( $n_2$ ) مفردة و نحدد عدد المفردات المعيبة في العينة الثانية ( $d_2$ ).

- فإذا وجد أن عدد المفردات المعيبة في هذه المرحلة أي العينتين معا ( $D_2 = d_1 + d_2$ ) أقل من أو يساوي عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في هذه المرحلة أي العينتين معا ( $Ac_2$ ) فإن العينة الثانية تقبل و بالتالي تقبل الدفعة.

- أما إذا كان عدد المفردات المعيبة في هذه المرحلة أي العينتين معا ( $D_2 = d_1 + d_2$ ) يساوي أو أكثر من عدد المفردات المعيبة غير المسموح بوجودها في هذه المرحلة أي العينتين معا ( $Re_2$ ) فترفض العينة الثانية و بالتالي ترفض الدفعة.

- ومن الجدير بالذكر أن عدد المفردات المعيبة غير المسموح بوجودها في هذه المرحلة ( $Re_2$ ) أكبر من عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في هذه المرحلة ( $Ac_2$ ) بمقدار مفردة واحدة.

- وتوضع خطة الفحص الثانية على صورة  $.n_1(Ac_1 / Re_1) n_2 , n_{12}(Ac_2 / Re_2)$

حيث:

$n_1$  = حجم العينة الأولى

$Ac_1$  = رقم القبول للعينة الأولى


$Re_1$  = رقم الرفض للعينة الأولى

$n_2$  = حجم العينة الثانية

$n_{12}$  = حجم العينتين معا

$Ac_2$  = رقم القبول للعينتين معا

$Re_2$  = رقم الرفض للعينتين معا

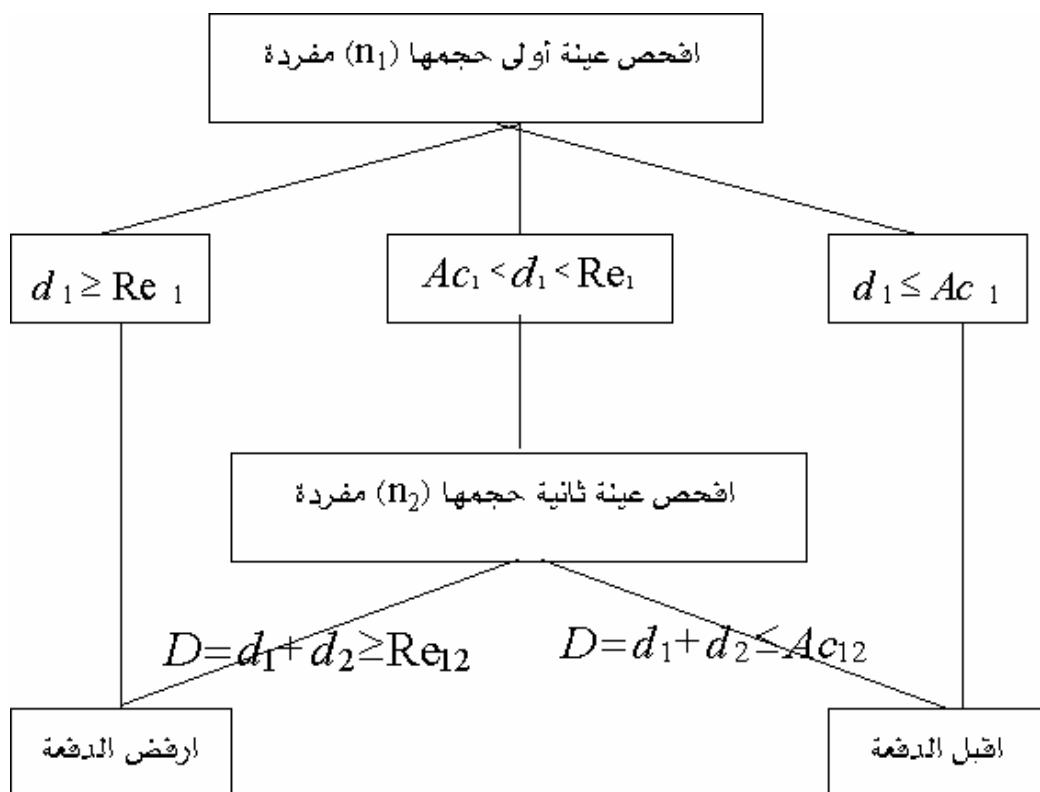

(5-4) شكل رقم

طريقة إجراء خطة فحص ثنائية

مثال تطبيقي لخطة فحص ثنائية: (32 ( 1/4 ) 32 , 64 ( 3/4 ) 32)

أي فحص عينة أولى حجمها (32) مفردة:

- فإذا وجدت مفردة واحدة معيبة أو أقل، فتقبل الدفعة.
- وإذا وجدت أربعة مفردات معيبة أو أكثر فترفض الدفعة.
- وإذا وجدت مفردتان أو ثلاثة مفردات معيبة فيتم الانتقال إلى مرحلة ثانية من الفحص أي تفحص عينة ثانية حجمها (32) مفردة.

- فإذا كان مجموع المفردات المعيبة في هذه المرحلة أي العينتين معاً (3) مفردات أو أقل فتقبل الدفعة.

- أما إذا كان مجموع المفردات المعيبة في هذه المرحلة أي العينتين معاً (4) مفردات أو أكثر فترفض الدفعة.

## ٥،١٣ - خطة الفحص المتعددة

يتخذ قرار القبول أو الرفض للدفعة من خلال فحص عينة أولى (إذا كانت جودة الدفعة عالية فتقبل أو جودة الدفعة متدنية فترفض) أو من خلال الانتقال إلى مرحلة أخرى من الفحص أي فحص عينة ثانية أو عينة ثالثة أو عينة رابعة أو عينة خامسة أو عينة سادسة أو أخيراً عينة سابعة إذا تطلب الأمر ذلك أي إذا كانت جودة الدفعة مشكوكاً فيها أي ليست بالعالية أو بالمتدنية.

و تمثل بالشكل رقم (٥-٥) حيث يتم فحص عينة أولى حجمها ( $n_1$ ) مفردة من الدفعة التي حجمها (N) مفردة:

- فإذا وجد أن عدد المفردات المعيبة في العينة الأولى ( $d_1$ ) أقل من أو يساوي عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في العينة الأولى ( $Ac_1$ ) فتقبل الدفعة.

- أما إذا كان عدد المفردات المعيبة في العينة الأولى ( $d_1$ ) يساوي أو أكثر من عدد المفردات المعيبة الغير المسموح بوجودها في العينة الأولى ( $Re_1$ ) فترفض الدفعة.

- وإذا كان عدد المفردات المعيبة في العينة الأولى ( $d_1$ ) أكبر من عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في العينة الأولى ( $Ac_1$ ) وأقل من عدد المفردات المعيبة الغير المسموح بوجودها في العينة الأولى ( $Re_1$ ) فينتقل الفحص إلى مرحلة ثانية أي تفحص عينة ثانية حجمها ( $n_2$ ) مفردة و نحدد عدد المفردات المعيبة في العينة الثانية ( $d_2$ ).


- فإذا وجد أن عدد المفردات المعيبة في هذه المرحلة أي العينتين معاً ( $D_2 = d_1 + d_2$ ) أقل من أو يساوي عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في هذه المرحلة أي العينتين معاً ( $Ac_2$ ) فإن العينة الثانية تقبل وبالتالي تقبل الدفعة.

- أما إذا كان عدد المفردات المعيبة في هذه المرحلة أي العينتين معاً ( $D_2 = d_1 + d_2$ ) يساوي أو أكثر من عدد المفردات المعيبة غير المسموح بوجودها في هذه المرحلة أي العينتين معاً ( $Re_2$ ) فترفض العينة الثانية وبالتالي ترفض الدفعة.

- ومن الجدير بالذكر أن عدد المفردات المعيبة غير المسموح بوجودها في هذه المرحلة ( $Re_2$ ) أكبر من عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في هذه المرحلة ( $Ac_2$ ) بمقدار مفردين على الأقل.

- أما إذا كان عدد المفردات المعيبة في العينتين معاً ( $D_2 = d_1 + d_2$ ) أكبر من عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في هذه المرحلة أي في العينتين معاً ( $Ac_2$ ) وأقل من عدد المفردات المعيبة غير المسموح بوجودها في هذه المرحلة أي في العينتين معاً ( $Re_2$ ) أي ( $Ac_2 < D_2 < Re_2$ ) فيتخذ قراراً بالانتقال إلى مرحلة ثالثة من الفحص أي تفحص عينة ثالثة حجمها ( $n_3$ ) مفردة.

- و تجرى نفس الخطوات السابقة التي تم اتباعها عند فحص العينة الأولى أو العينة الثانية حال اتخاذ قرارا بالقبول أو بالرفض أو فحص عينة رابعة إذا تطلب الفحص ذلك.
- ويمكننا الاستمرار في هذا الفحص حتى العينة السابعة التي يجب ألا تتجاوزها دونأخذ قرارا بالقبول أو بالرفض للدفعة حيث يكون عدد المفردات المعيبة غير المسموح بوجودها في هذه المرحلة السابعة ( $Re_k$ ) يزيد بمقدار الوحدة عن عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في هذه المرحلة السابعة ( $Ac_k$ ) و نظرا لتعقيد خطة الفحص المتعددة فإنها توضع في صورة جدول:

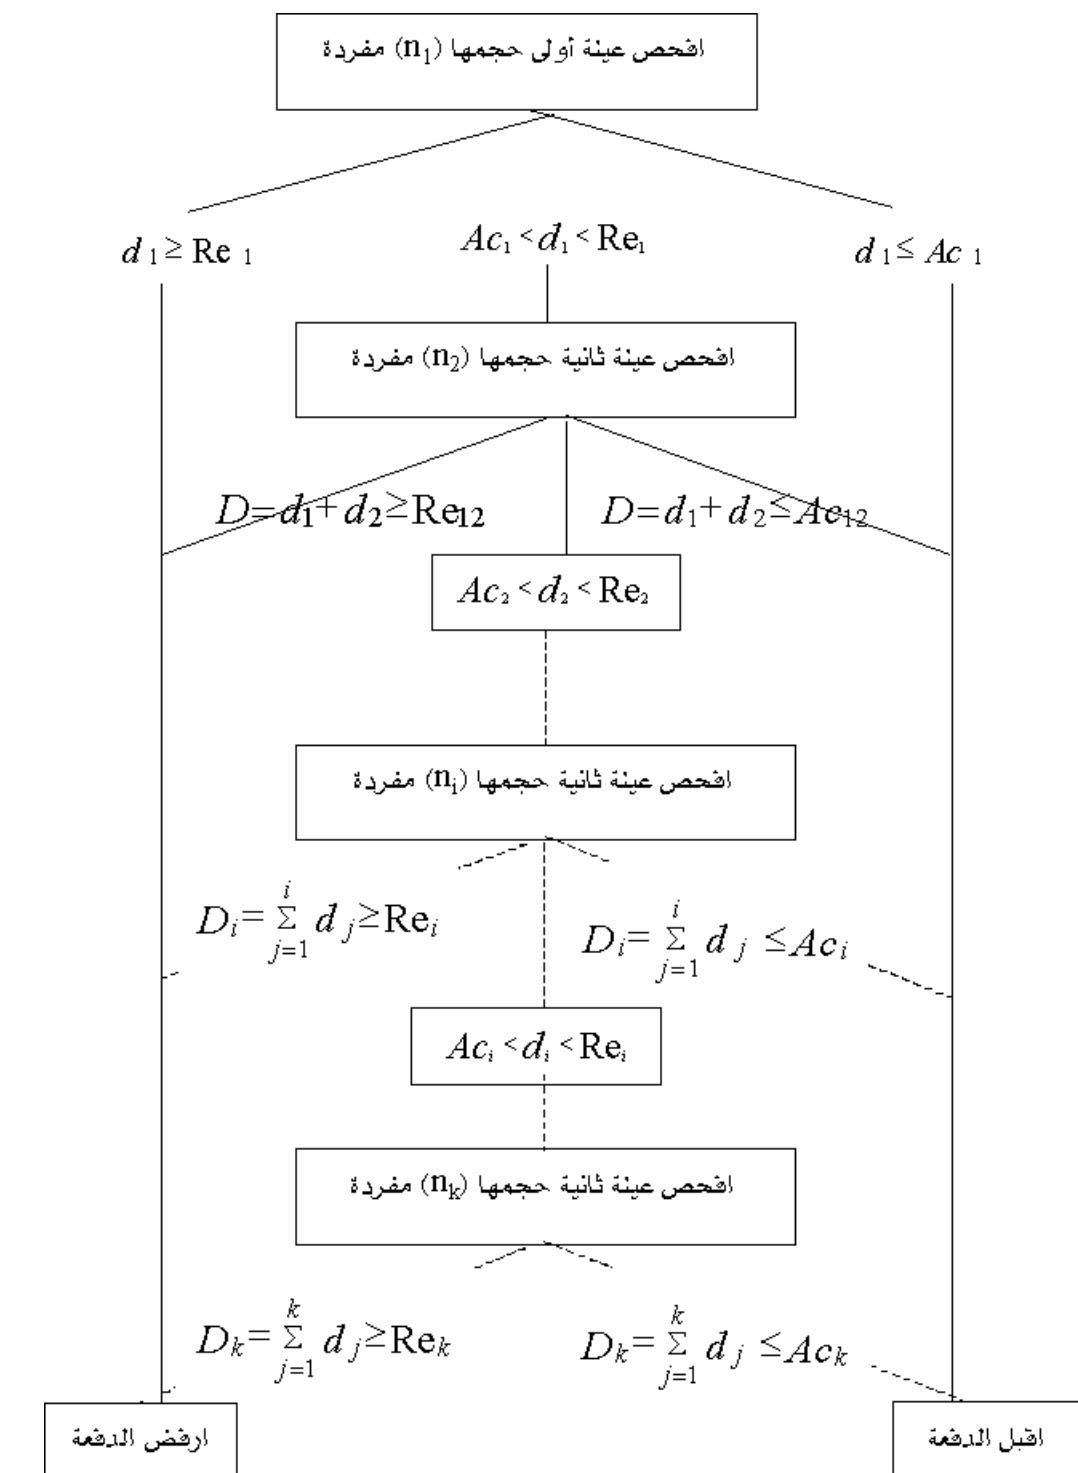

شكل رقم (5-5)

## طريقة إجراء خطة فحص متعددة

رقم العينة <i>i</i>	حجم العينة <i>n<sub>i</sub></i>	الحجم التراكمي للعينات	رقم القبول التراكمي Ac	رقم الرفض التراكمي Re
1	13	13	0	4
2	13	26	1	6
3	13	39	3	8
4	13	52	5	10
5	13	65	7	11
6	13	78	10	12
7	13	91	13	14

## ٥،١٤ - جداول الفحص بالمعاينة

من منطلق أهمية الفحص بالمعاينة في مجال ضبط جودة التوريدات (المواد الخام - المكونات - الأجزاء - المنتجات النهائية) ظهرت جداول للفحص تسهل إجراء الفحص بالمعاينة دون القيام بعمليات حسابية أو إحصائية معقدة و التي لا يستطيع غير الإحصائي المتمكن من القيام بها ، و من أشهر هذه الجداول الحربية (MTL STD-105D) Military Standard التي تتناول الصفات الصريحة للمواد الخام أو المكونات أو الأجزاء أو المنتجات النهائية و تستخدم عندما لا يمكن إجراء اختبار ١٠٠% و من الخصائص العامة لهذه الجداول ضمان مستوى معين من الجودة و الإقلال من رفض الطلبيات السليمة ، وذلك من خلال وضع هذه الجداول بطريقة مبسطة لتسهيل الاستخدام.

## ٥،١٥ - تطبيق خطط الفحص بالمعاينة باستخدام جداول الفحص بالمعاينة (الحربية) MTL STD-105D

تشتمل جداول الفحص بالمعاينة الحربية ( انظر ملحق الجداول باخر الكتاب) :

جداول للعينات الأحادية و العينات الثانية و العينات المتعددة ، و تستخدم هذه الجداول بأالية استخدام ميسرة<sup>(١٤)</sup> تتمثل في الآتي :

- ١ - تحديد حجم الدفعه (N) المطلوبة.
- ٢ - تحديد مستوى الفحص من ثلاثة مستويات فحص عامة General Inspection Level هي (I, II, III ) ، و يعتبر مستوى الفحص (II) هو المعيار، في حين يقدم مستوى الفحص (I) نصف كمية الفحص (نصف حجم العينة) و يقدم مستوى الفحص (III) ضعف كمية الفحص (ضعف حجم العينة) و يتم الاختيار لمستوى الفحص طبقا لفاعلية الفحص بالمقارنة مع تكاليف الفحص.

- ٣ - بمعلومية حجم الوط أو الدفعه (N) و مستوى الفحص، يتم تحديد حرف شفرة حجم العينة (Sample size code letters) من خلال الجدول رقم (MTL STD-105D Table I) .

- ٤ - تحديد مستوى جودة القبول (AQL) Acceptable Quality Level في صورة نسبة معيب.
- ٥ - تحديد خطة الفحص بالمعاينة في صورة: Sample size (n) حجم العينة و رقم القبول Rejection number (Re) و رقم الرفض Acceptance number (Ac) لخطط الفحص الأحادية أو مراحل خطط الفحص الثانية أو المتعددة.

مع ملاحظة البدء بالفحص المعتمد (Normal) و التغيير إلى المحكم (Tightened) إذا ثبت تدني جودة الدفعه أو إلى المختصر (Reduced) إذا ثبت ارتفاع جودة الدفعه.

## ٥،١٦ - تحديد خطة فحص أحادية باستخدام جداول الفحص بالمعاينة الحربية MTL STD-105D

مثال تطبيقي:

Batch size (N) = 5000

إذا كان حجم دفعة إنتاج :

Acceptance Quality Level (AQL) = 0.40 %

و مستوى جودة القبول :

Inspection Level (III)

و مستوى الفحص :

لإيجاد خطة الفحص الأحادية للفحص المعتمد و المحكم و المختصر باستخدام جداول الفحص بالمعاينة الحربية MTL STD-105D ( انظر ملحق الجداول باخر الكتاب )

(١) من جدول حرف شفرة حجم العينة

### MTL STD-105D Table I (Sample Size Code Letter)

حيث أن:

Batch size (N) = 5000

حجم الدفعة :

Inspection Level (III)

و مستوى الفحص:

Sample Size Code Letter (L)

فإن حرف شفرة حجم العينة

(٤) و من جدول خطط الفحص الأحادية للفحص المعتمد (الجدول الرئيسي)

### MTL STD-105D Table II-A

#### Single Sampling Plans for Normal Inspection (Master Table)

يتم الحصول على الخطة الأحادية للفحص المعتمد.

sample size code letter (L)

بمعلومية حرف شفرة حجم العينة

Acceptance Quality Level (AQL) = 0.40 %

و مستوى جودة القبول :

نجد أن الخطة هي:

Sample size (n) = 200

حجم العينة:

Acceptance number (Ac) = 2

و رقم القبول :

Rejection number (Re) = 3

و رقم الرفض :

(٣) من جدول خطط الفحص الأحادية للفحص المحكم (الجدول الرئيسي)

### MTL STD-105D Table II-B

#### Single Sampling Plans for Tightened Inspection (Master Table)

يتم الحصول على الخطة الأحادية للفحص المحكم.

Sample Size Code Letter (L) بمعلومية حرف شفرة حجم العينة

Acceptance Quality Level (AQL) = 0.40 % و مستوى جودة القبول :

نجد أن الخطة هي:

Sample size (n) = 200 حجم العينة:

Acceptance number (Ac) = 1 و رقم القبول :

Rejection number (Re) = 2 و رقم الرفض :

(٤) من جدول خطط الفحص الأحادية للفحص المختصر (الجدول الرئيسي)

#### MTL STD-105D Table II-C

#### Single Sampling Plans for Reduced Inspection (Master Table)

يتم الحصول على الخطة الأحادية للفحص المختصر.

Sample Size Code Letter (L) بمعلومية حرف شفرة حجم العينة

Acceptance Quality Level (AQL) = 0.40 % و مستوى جودة القبول :

نجد أن الخطة هي:

Sample size (n) = 80 حجم العينة:

Acceptance number (Ac) = 1 و رقم القبول :

Rejection number (Re) = 3 و رقم الرفض :

#### ٥،١٧ - تحديد خطة فحص ثنائية باستخدام جداول الفحص بالمعاينة الحربية MTL STD-105D

مثال تطبيقي:

Batch size (N) = 2000 إذا كان حجم دفعة إنتاج :

Acceptance Quality Level (AQL) = 1 % و مستوى جودة القبول :

Inspection Level (II) و مستوى الفحص :

لإيجاد خطة الفحص الثنائية للفحص المعتمد و المحكم و المختصر باستخدام جداول الفحص بالمعاينة

الحربية MTL STD-105D ( انظر ملحق الجداول باخر الكتاب )

(١) من جدول حرف شفرة حجم العينة

**MTL STD-105D Table I (Sample Size Code Letter)**

حيث أن:

Batch size (N) = 2000

حجم الدفعه :

Inspection Level (II)

و مستوى الفحص:

Sample Size Code Letter (K)

فإن حرف شفرة حجم العينة

(٢) و من جدول خطط الفحص الشائعة للفحص المعتاد (الجدول الرئيسي)

**MTL STD-105D Table III-A****Double Sampling Plans for Normal Inspection (Master Table)**

يتم الحصول على الخطة الشائعة للفحص المعتاد.

Sample Size Code Letter (K)

بمعلوميه حرف شفرة حجم العينة

Acceptance Quality Level (AQL) = 1 %

و مستوى جودة القبول :

نجد أن الخطة هي:

Sample size ( $n_1$ ) = 80

حجم العينة الأولى:

Acceptance number ( $Ac_1$ ) = 1

ورقم القبول الأول :

Rejection number ( $Re_1$ ) = 4

ورقم الرفض الأول :

Sample size ( $n_2$ ) = 80

حجم العينة الثانية:

Cumulative Sample size ( $n_{12}$ ) = 160

حجم العينتين معاً:

Cumulative Acceptance number ( $Ac_2$ ) = 4

ورقم القبول العينتين معاً:

Cumulative Rejection number ( $Re_2$ ) = 5

ورقم الرفض العينتين معاً:

(٣) من جدول خطط الفحص الشائعة للفحص المحكم (الجدول الرئيسي)

**MTL STD-105D Table III-B****Double Sampling Plans for Tightened Inspection (Master Table)**

يتم الحصول على الخطة الشائعة للفحص المحكم.

Sample Size Code Letter (K)

بمعلوميه حرف شفرة حجم العينة

Acceptance Quality Level (AQL) = 1 %

و مستوى جودة القبول :

نجد أن الخطة هي:

Sample size ( $n_1$ ) = 80

حجم العينة الأولى:

Acceptance number ( $Ac_1$ ) = 0

ورقم القبول الأول :

Rejection number ( $Re_1$ ) = 3 و رقم الرفض الأول :  
 Sample size ( $n_2$ ) = 80 حجم العينة الثانية :  
 Cumulative Sample size ( $n_{12}$ ) = 160 حجم العينتين معاً :  
 Cumulative Acceptance number ( $Ac_2$ ) = 3 و رقم القبول للعينتين معاً :  
 Cumulative Rejection number ( $Re_2$ ) = 4 و رقم الرفض للعينتين معاً :

(٤) ومن جدول خطط الفحص الثانية للفحص المختصر (الجدول الرئيسي)

# MTL STD-105D Table III-C

## Double Sampling Plans for Reduced Inspection (Master Table)

يتم الحصول على الخطة الشائبة للفحص المختصر.

Sample Size Code Letter (K)	بمعلومية حرف شفرة حجم العينة
Acceptance Quality Level (AQL) = 1 %	و مستوى جودة القبول :
Sample size ( $n_1$ ) = 32	نجد أن الخطة هي:
Acceptance number ( $Ac_1$ ) = 0	حجم العينة الأولى:
Rejection number ( $Re_1$ ) = 4	ورقم القبول الأول :
Sample size ( $n_2$ ) = 32	ورقم الرفض الأول :
Cumulative Sample size ( $n_{12}$ ) = 64	حجم العينة الثانية:
Cumulative Acceptance number ( $Ac_2$ ) = 1	حجم العينتين معا:
Cumulative Rejection number ( $Re_2$ ) = 5	ورقم القبول للعينتين معا:
	ورقم الرفض للعينتين معا:

٥،١٨ - تحديد خطة فحص متعددة باستخدام جداول الفحص بالمعاييرة الحربية  
مثال تطبيقي:

إذا كان حجم دفعه إنتاج :  
و مستوى جودة القبول :  
و مستوى الفحص :  
لإيجاد خطة الفحص المتعددة للفحص المعتمد و الحكم و المختصر باستخدام جداول الفحص بالمعاينة  
الحربية MTL STD-105D ( انظر ملحق الجداول باخر الكتاب )  
(١) من حدوا، حرف شفرة حجم العينة

## MTL STD-105D Table IV (Sample Size Code Letter)

حيث أن:

Batch size (N) = 1500

حجم الدفعة :

Inspection Level (I)

و مستوى الفحص :

Sample Size Code Letter (H)

فإن حرف شفرة حجم العينة

و من جدول خطط الفحص المتعددة للفحص المعتاد (الجدول الرئيسي)

#### MTL STD-105D Table IV-A

#### Multiple Sampling Plans for Normal Inspection (Master Table)

يتم الحصول على الخطة المتعددة للفحص المعتاد.

Sample Size Code Letter (H)

بمعلومية حرف شفرة حجم العينة

Acceptance Quality Level (AQL) = 6.5 %

و مستوى جودة القبول :

نجد أن الخطة هي:

رقم العينة	حجم العينة	رقم القبول التراكمي <b>Ac</b>	رقم الرفض التراكمي <b>Re</b>
1	13	0	4
2	13	1	6
3	13	3	8
4	13	5	10
5	13	7	11
6	13	10	12
7	13	13	14

(٢) من جدول خطط الفحص المتعددة للفحص المحكم (الجدول الرئيسي)

#### MTL STD-105D Table IV-B

#### Multiple Sampling Plans for Tightened Inspection (Master Table)

يتم الحصول على الخطة المتعددة للفحص المحكم.

Sample Size Code Letter (H)

بمعلومية حرف شفرة حجم العينة

Acceptance Quality Level (AQL) = 6.5 %

و مستوى جودة القبول :

نجد أن الخطة هي:

رقم العينة	حجم العينة	رقم القبول Ac	رقم الرفض Re
1	13	#	4
2	13	1	5
3	13	2	6
4	13	3	7
5	13	5	8
6	13	7	9
7	13	9	10

# هذا الرمز يعني أن القبول غير مسموح به في هذه المرة بسبب أن حجم العينة يكون صغيرا جدا.  
(٣) من جدول خطط الفحص المتعددة للفحص المختصر (الجدول الرئيسي)

### MTL STD-105D Table IV-C

#### Multiple Sampling Plans for Reduced Inspection (Master Table)

يتم الحصول على الخطة المتعددة للفحص المختصر.

Sample Size Code Letter (H)

بمعلومية حرف شفرة حجم العينة

Acceptance Quality Level (AQL) = 6.5 %

و مستوى جودة القبول :

نجد أن الخطة هي:

رقم العينة	حجم العينة	رقم القبول Ac	رقم الرفض Re
1	5	#	4
2	5	0	5
3	5	1	6
4	5	2	7
5	5	3	8
6	5	4	9
7	5	6	10

# هذا الرمز يعني أن القبول غير مسموح به في هذه المرة بسبب أن حجم العينة يكون صغيرا جدا.

## ملخص الوحدة

١٠. **الفحص:** عملية تقويم لجودة التوريدات سواء كانت مشتراء أو مصنعة داخل المنشأة.
١١. **أنواع الفحص:** الفحص الكلي (فحص 100%)، الفحص بالعينات (المعاينة).
١٢. **من مميزات الفحص الكلي:** ملاءمته لفحص المنتجات التي تتعلق بالأمان.
١٣. **من عيوب الفحص الكلي:** يكلف كثيراً، ولا يستخدم في الاختبارات التدميرية.
١٤. **من مميزات الفحص بالعينات (المعاينة):** اقتصادي، ويستخدم في الاختبارات التدميرية.
١٥. **من عيوب الفحص بالعينات (المعاينة):** رفض دفعات يجب أن تقبل، وقبول دفعات يجب أن ترفض.
١٦. **منحنى خاصية التشغيل:** هو عبارة عن منحنى يوضح احتمال قبول الدفعة المقدمة بنسب معين محددة تحت خطة فحص معينة.
١٧. **مخاطر المنتج ( $\alpha$ ):** احتمال رفض دفعات ذات جودة عالية يجب أن تقبل.
١٨. **مخاطر المستهلك ( $\beta$ ):** احتمال قبول دفعات ذات جودة متدنية يجب أن ترفض.
١٩. **رسم منحنى خاصية التشغيل:** تفرض قيم لنسب المعيب وتحسب الاحتمالات الماظرة لقبول هذه النسب.
٢٠. **أنواع خطط الفحص:** خطة الفحص الأحادية، و خطة الفحص الثنائية، و خطة الفحص المتعددة.
٢١. **خطة الفحص الأحادية:** يتخذ قرار القبول أو الرفض للدفعه من خلال فحص عينة واحدة فقط تسحب من هذه الدفعه.
٢٢. **خطة الفحص الثنائية:** يتأخذ قرار القبول أو الرفض للدفعه من خلال فحص عينة أولى (إذا كانت جودة الدفعه عالية فتقبل أو جودة الدفعه متدنية فترفض) أو من خلال الانتقال إلى مرحلة فحص ثانية أي فحص عينة ثانية (إذا كانت جودة الدفعه مشكوكا فيها أي ليست بالعلية أو بالمتدنية)، وذلك للتأكد من جودة الدفعه.
٢٣. **خطة الفحص المتعددة:** يتأخذ قرار القبول أو الرفض للدفعه من خلال فحص عينة أولى (إذا كانت جودة الدفعه عالية فتقبل أو جودة الدفعه متدنية فترفض) أو من خلال الانتقال إلى مرحلة أخرى من الفحص أي فحص عينة ثانية أو عينة ثلاثة أو عينة رابعة أو عينة خامسة أو عينة سادسة أو أخيراً عينة سابعة إذا تطلب الأمر ذلك أي إذا كانت جودة الدفعه مشكوكا فيها أي ليست بالعلية أو بالمتدنية.

٢٤. **جداول الفحص بالمعاينة:** تسهل اجراءات الفحص بالمعاينة دون القيام بعمليات حسابية أو إحصائية معقدة و التي لا يستطيع غير الإحصائي المتمكن من القيام بها ، و من أشهر هذه الجداول الحربية Military Standard (MTL STD-105D) التي تتراوّل الصفات الصريحة للمواد الخام أو المكونات أو الأجزاء أو المنتجات النهائية.

٢٥. آلية استخدام جداول الفحص بالمعاينة (الحربية) : MTL STD-105D

- .a. تحديد حجم الدفعه (N) المطلوبة.
- .b. تحديد مستوى الفحص من ثلاثة مستويات فحص عامة General Inspection Level هي (I, II, III) ، و يعتبر مستوى الفحص (II) هو المعيار، في حين يقدم مستوى الفحص(I) نصف كمية الفحص (نصف حجم العينة) و يقدم مستوى الفحص (III) ضعف كمية الفحص (ضعف حجم العينة) و يتم الاختيار لمستوى الفحص طبقا لفاعلية الفحص بالمقارنة مع تكاليف الفحص.
- .c. بمعلومية حجم اللوط أو الدفعه (Lot or batch size) (N) و مستوى الفحص، يتم تحديد حرف شفرة حجم العينة (Sample size code letters) من خلال الجدول رقم (MTL STD-105D Table I )
- .d. تحديد مستوى جودة القبول Acceptable Quality Level (AQL) في صورة نسبة معيب.
- e. تحديد خطة الفحص بالمعاينة في صورة: Sample size (n) حجم العينة و رقم القبول Acceptance number (Ac) و رقم الرفض Rejection number (Re) لخطط الفحص الأحادية أو لمراحل خطط الفحص الثنائية أو المتعددة.

## تدريبات

(١) ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الإجابة الخاطئة:

- (ر) الفحص الكلي للمنتجات هو فحصها بنسبة فحص ٩٠%.
- (ز) الفحص بالعينات هو فحص عينة واحدة فقط من الإنتاج.
- (ذ) مخاطرة المنتج هو قبول دفعات يجب أن ترفض.
- (د) يتخذ قرار القبول أو الرفض في العينة الأحادية من عينة واحدة فقط.
- (هـ) جداول الفحص بالعينات تسهل إجراء عملية الفحص بالمعاينة.

(٢) أكمل الفراغات:

- (خ) الفحص الكلي ضروري عند فحص منتجات تتعلق بنواحي .....  
.....
- (د) الفحص بالعينات (المعاينة) يمكن تطبيقه على الاختبارات .....  
.....
- (ج) خطة الفحص المتعددة أكثر تعقيداً من خطة الفحص .....  
..... و خطة الفحص .....  
.....

- (ذ) يتم التغيير من الفحص المعتمد إلى الفحص المختصر إذا ثبت تدني .....  
.....
- (هـ) يتم التغيير من الفحص المعتمد إلى الفحص المختصر إذا ثبت ارتفاع .....  
.....

(٣) اختر الإجابة الصحيحة و ضع علامة (✓) أمامها علماً بأن هناك إجابة واحدة صحيحة فقط:

(ز) **الفحص الكلي:**

- ١ - يستخدم في فحص مكعبات خرسانية عن طريق الكسر.
- ٢ - يستخدم في فحص المنتجات التي تتعلق بالأمان ولا تدمراً أثناء الفحص.
- ٣ - يستخدم في فحص أعماد الثقب.

(س) **مخاطر المنتج:**

- ١ - قبول دفعات يجب أن ترفض.
- ٢ - تساوي قبول أو رفض الدفعات.
- ٣ - رفض دفعات يجب أن تقبل.

(د) **عدد الوحدات المفحوصة في الفحص المعتمد:**

- ١ - أكبر من عدد الوحدات المفحوصة في الفحص المختصر.
- ٢ - أقل من عدد الوحدات المفحوصة في الفحص المختصر.
- ٣ - تساوي عدد الوحدات المفحوصة في الفحص المختصر.

(د) عدد الوحدات المفحوصة في الفحص المختصر:

- ( ) ١ - أكبر من عدد الوحدات المفحوصة في الفحص المحكم.
- ( ) ٢ - أقل من عدد الوحدات المفحوصة في الفحص المحكم.
- ( ) ٣ - تساوي عدد الوحدات المفحوصة في الفحص المحكم.

(هـ) عدد الوحدات المفحوصة في الفحص المحكم:

- ( ) ١ - أكبر من عدد الوحدات المفحوصة في الفحص المعتمد.
- ( ) ٢ - أقل من عدد الوحدات المفحوصة في الفحص المعتمد.
- ( ) ٣ - تساوي عدد الوحدات المفحوصة في الفحص المعتمد.

(٤) اذكر أمثلة على ما يلي:

(ذ) فحص كل ما يتعلق بالأمان.

(ر) فحص بالعينات لمنتجات يمكن أن تدمر أشياء الفحص.

(خ) خطة فحص أحادية.

(د) خطة فحص ثنائية.

(هـ) خطة فحص متعددة.

(٥) رتب الخطة التالية:

١ - فإذا وجد أن عدد المفردات المعيبة في العينة (d) أقل من أو يساوي عدد المفردات المعيبة المسموح بوجودها في العينة (Ac) فتقبل الدفعة.

٢ - خطة فحص أحادية تتمثل في فحص عينة مقدارها (n) مفردة.

٣ - أما إذا وجد أن عدد المفردات المعيبة في العينة (d) يساوي أو أكثر من عدد المفردات المعيبة غير مسموح بوجودها في العينة (Re) فترفض الدفعة.

(٦) أجب بما يأتي:

(ذ) ما هي أنواع الفحص؟

(ر) اذكر مميزات الفحص بالعينات؟

(ز) ما المقصود برقم القبول في خطة الفحص بالعينات (المعاينة)؟

(س) (د) ما هي مخاطرة المستهلك؟

(هـ) لماذا تستخدم جداول خطط الفحص بالعينات (المعاينة)؟

### حالة تدريبية

باستخدام جداول الفحص بالمعاينة الحربية : MTL STD-105D

- (أ) حدد خطط المعاينة الأحادية للفحص المعتاد، والمحكم، والختصر لحجم دفعة مقداره 1800 ومستوى جودة القبول (AQL) 0.65% ومستوى فحص III.
- (ب) حدد خطط المعاينة الثانية للفحص المعتاد، والمحكم، والختصر لحجم دفعة مقداره 15000 ومستوى جودة القبول (AQL) 1.5% ومستوى فحص I.
- (ج) حدد خطط المعاينة المتعددة للفحص المعتاد، والمحكم، والختصر لحجم دفعة مقداره 350 ومستوى جودة القبول (AQL) 3.0% ومستوى فحص II.



المملكة العربية السعودية  
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

## ضبط جودة

### التحكم في العمليات الإنتاجية

بيانات في العمليات الإنتاجية

٦

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

الوحدة السادسة	٢١٢ ميك	التخصص
التحكم في العمليات الإنتاجية	ضبط جودة	إنتاج

## الوحدة السادسة

### التحكم في العمليات الإنتاجية

#### الأهداف:

بنهاية هذه الوحدة يكون المتدرب قادراً و بكفاءة على أن:

- يشرح العملية الإنتاجية و التحكم في العملية الإنتاجية.
- يطبق أساليب التحكم في مدخلات العملية الإنتاجية: التصميم، و المواد الخام، و العمال، والإنتاج، و الآلات، و أجهزة القياس.
- يطبق أسلوب التحكم في العملية الإنتاجية ذاتها.
- يطبق أسلوب التحكم في مخرجات العملية الإنتاجية أي تحليل نتائج فحص المنتجات.

#### متطلبات الجدارة:

يتدرُّب المتدرب على جميع الجدارات السابقة.

#### مستوى الأداء المطلوب:

لا تقل نسبة إتقان هذه الجدارة عن 100%.

#### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

. ساعتان .

#### الوسائل المساعدة على تحقيق الجدارة:

الأمثلة التوضيحية و دراسة الحالة .

إن التحكم في العمليات الإنتاجية أي ضبط جودة العمليات الإنتاجية هو المدخل الأساسي إلى جودة المنتجات بواسطة هذه العمليات، وفي هذه الوحدة سوف نتناول ما يلي:

- مفهوم العملية الإنتاجية و التحكم في العملية الإنتاجية.

- أساليب التحكم في مدخلات العملية الإنتاجية.

- التحكم في التصميم.

- التحكم في المواد الخام.

- التحكم في أداء العمال.

- التحكم في طرق الإنتاج.


- التحكم في الآلات وأجهزة القياس.

- أسلوب التحكم في العملية الإنتاجية.

- أسلوب التحكم في مخرجات العملية الإنتاجية.

#### ٦,١ - مفهوم العملية الإنتاجية والتحكم في العملية الإنتاجية:

و يمكن تعريف العملية الإنتاجية على أنها "عملية تحويل مجموعة من المدخلات التي تشتمل على تصميمات المنتجات، و المواد الخام، و العمال، و طرق الإنتاج، و الآلات، و أجهزة القياس إلى مخرجات أي منتجات بمواصفات المطلوبة".

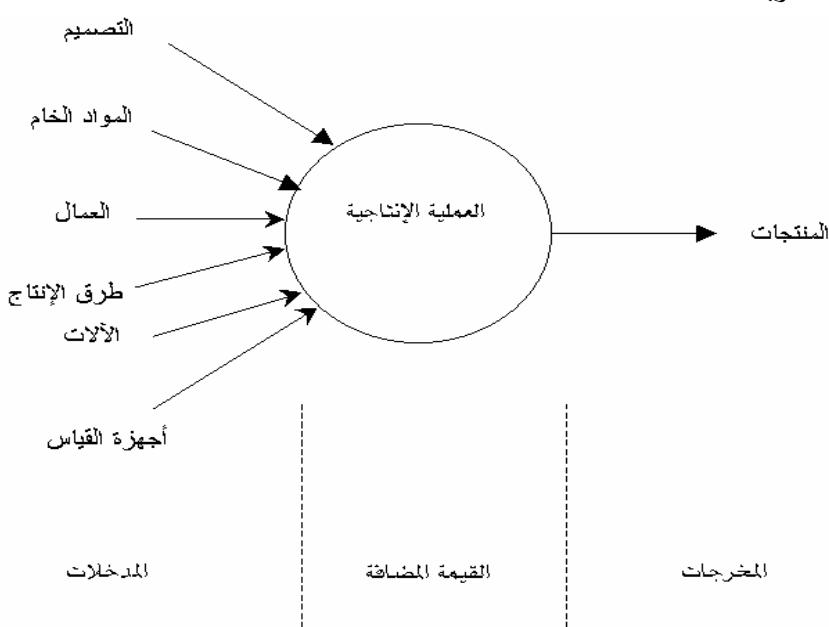

شكل (٦-١) العملية الإنتاجية

أما التحكم في العملية الإنتاجية فتعرف على أنها "التحكم في جودة مدخلات العملية الإنتاجية وأداء العملية الإنتاجية ذاتها و تحليل جودة نتائج فحص المنتجات النهائية لإعادة التحكم في جودة العملية الإنتاجية".

و فيما يلي سوف نستعرض أساليب التحكم في العمليات من خلال التحكم في جودة كل مدخل من مدخلات العملية الإنتاجية، والتحكم في العملية الإنتاجية ذاتها بالإضافة إلى أسلوب تحليل نتائج فحص المنتجات الناتجة كمخرجات العملية الإنتاجية.

#### **٦,٢ - أساليب التحكم في مدخلات العملية الإنتاجية :**

تنوع أساليب التحكم في مدخلات العملية الإنتاجية طبقاً لطبيعة المدخل ذاته، و تتمثل هذه المدخلات في التصميم، والمواد الخام، والعمال، وطرق الإنتاج، والآلات، وأجهزة القياس.

#### **٦,٣ - التحكم في التصميم :**

تعرف جودة التصميم بأنها "الجودة التي تحددت للمنتج في صورة مواصفات قياسية، و تتضمن متطلبات الجودة لكل أجزاء المنتج".

بينما يشتمل التحكم في جودة التصميم على تحديد مواصفات تكلفة الجودة و جودة الأداء والموثوقية للمنتج مع توضيح مصادر المتاعب المحتملة للوصول إلى الجودة المطلوبة ، أي يعمل هذا التحكم على حدوث توازن مناسب بين تكلفة المنتج وبين الأداء المطلوب منه للحصول على رضا المستهلك رضا تماما.

وتتلخص العناصر الأساسية في جودة التصميم ما يلي:

- 1 - تحديد مستويات الجودة للمنتج المطلوب.
- 2 - تصميم المنتج الذي يفي بمستويات الجودة المطلوبة.
- 3 - عمل التخطيط اللازم للمحافظة على مستويات الجودة المطلوبة.
- 4 - المراجعة النهائية لجودة التصميم و طرح المنتج لتصنيعه.

#### **٦,٤ - التحكم في المواد الخام :**

توقف جودة المنتجات أساساً على جودة المواد الداخلة في تصنيعها ، ولذلك لابد من وجود نظام للتحكم في جودة المواد الخام الداخلة في الإنتاج لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

ويشتمل التحكم في جودة المواد الخام على استقبال و تخزين المواد الخام التي ينطبق عليها المواصفات المطلوبة مع تحقيق أكبر وفر اقتصادي ممكن.

وتتلخص العناصر الأساسية لضبط جودة المواد الخام فيما يلي:

- 1 - تحديد المواد الخام المطلوبة.
  - 2 - وضع المواصفات والرسومات الالزامـة.
  - 3 - عمل تحليل دقيق لعملية شراء المواد و اختيار أنسـب الموردين لها.
  - 4 - إصدار أوامر التوريد الالزامـة.
  - 5 - عمل اتصالات دائمة مع الموردين أشـاء إعداد أو تصنيع المواد المطلوبة لإعداد التوجيهـات الالزامـة.
  - 6 - استلام المواد المشترـاة.
  - 7 - فحـص المواد المشترـاة و إعداد البطاقـات الالزامـة لها.
- و من الجدير بالذكر أن الدراسة التي قامت بها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أظهرت:
- أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج تخضع لمواصفات قياسية في 93.6 % من إجمالي عدد المنشـآت المستجـيبة للدراسة.
  - أنه يتم فـحـص المواد الخام المشترـاة في 91.5 % من إجمالي عدد المنشـآت المستجـيبة للدراسة.
  - أنه يتم فـحـص المواد الخام المشترـاة على عـينة مختـارة في 76.6 % من إجمالي عدد المنشـآت المستجـيبة للدراسة.
  - أنه يتم فـحـص المواد الخام المشترـاة في مقر المشــتـري في 63.8 % من إجمالي عدد المنشـآت المستجـيبة للدراسة.
  - أنه تقوم لجنة فنية بعملية فـحـص المواد الخام المشترـاة في 57.4 % من إجمالي عدد المنشـآت المستجـيبة للدراسة.
  - أن 51.1% من المنشـآت تعتمـد في فـحـص المواد الخام المشترـاة على الاختــبار المــعــلــي من إجمالي عدد المنشـآت المستجـيبة للدراسة.
  - أن 48.9% من المنشـآت ترفض المواد الخام الغير مــطــابــقــة للمــواصــفــات من إجمالي عدد المنشـآت المستجـيبة للدراسة.
  - أن تــكــلــفــة الرقــابة عــلــى الجــودــة مــنــســوــبــة إــلــى قــيمــ المــوــادــ الخــامــ تــتــراــوــح (1% : 5%) في 34 % من إجمالي عدد المنشـآت المستجـيبة للدراسة.

## ٦,٥ - التحكم في أداء العمال:

يعتمد التحكم في جودة العملية الإنتاجية لحد كبير على جودة أداء العمال سواء كانت تحتاج العملية الإنتاجية لعامل ماهر لتنفيذها أو عامل متخصص لمراقبة تنفيذها، وكلما زادت الميكنة في العملية الإنتاجية كلما تتطلب ذلك الاعتماد على العمل الفكري بصورة أكثر من العمل اليدوي. وتعتمد كفاءة وفاعلية العاملين في القيام بالعملية الإنتاجية على العوامل الآتية :

- ١ - تأهيلهم المعرفي: أي مقدار المعرفة التي يدركها العاملين وذلك من خلال مؤهلاتهم العلمية.
- ٢ - مهاراتهم العملية: أي مقدار كفاءتهم في ممارسة العملية الإنتاجية، ويعتبر التدريب المستمر من أهم عوامل صقل هذه المهارات، بجانب عدد سنوات ممارستهم لهذه العملية.
- ٣ - العوامل الإنسانية وبيئة العمل تؤثران بصورة واضحة في أداء العاملين.

وتفاعل العوامل السابقة في تحسين أداء العاملين مما يؤثر تأثيرا إيجابيا على جودة العملية الإنتاجية .

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة التي قامت بها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض<sup>(٣)</sup> أظهرت:

- أن 83% من المنشآت تقوم بتدريب العمال الفنيين من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.
- أن 57.4% من المنشآت تعتمد على تدريب العمال بها على رأس العمل بالمصنع من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.
- أن نسبة تكاليف التدريب إلى تكاليف الإنتاج تتراوح (1% : 5%) في 42.6 % من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.

## ٦,٦ - التحكم في طرق الإنتاج:

إن اختيار طريقة الإنتاج يعتبر من أهم مدخلات العملية الإنتاجية، ويجب أن تكون الطريقة المستخدمة في الإنتاج مناسبة للدقة المطلوبة وبالتكلفة المناسبة في آن واحد، مثال لذلك إنتاج سطح معدني ناعم نسبيا يفضل إنتاجه بطريقة التفريز و لا يفضل إنتاجه بطريقة الصقل رغم أن السطح الناتج بهذه الطريقة أكثر نعومة ولكنها مكلفة، لذا يجب تحديد الدقيق لطريقة الإنتاج المستخدمة بكلفة خطواتها و تسلسلاها للإنتاج حتى تفي بالمواصفات المطلوبة للعملية الإنتاجية و بتكلفة مناسبة.

## ٦,٧ - التحكم في الآلات وأجهزة القياس:

ويقصد بها كل الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان أن تعمل الآلات وأجهزة القياس بأعلى كفاءة وفاعلية ودقة.

ويشمل هذا التحكم على:

- ١ - مراقبة برنامج الصيانة الوقائية للآلات وأجهزة القياس.
- ٢ - مراقبة برنامج إعداد وتجهيز وتخزين أدوات التشغيل والاسطنبات وضبعات التشغيل وأدوات القياس.

٣ - تحديد مقدرة الآلات أي مدى وفائها بمواصفات المنتجات بالدقة المطلوبة.  
 ٤ - معايرة أجهزة القياس لمعرفة إذا كانت على دقتها أم أن الاستعمال أثر في دقة هذه الأجهزة.  
 ومن الجدير بالذكر أن الدراسة التي قامت بها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أظهرت:  
 إن ٩٧.٩% من المنشآت تطبق نظاماً للصيانة الوقائية من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.

إن ٥٧.٤% من المنشآت تعتمد على إدارة أو قسم للصيانة الوقائية من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.

إن نسبة تكاليف الصيانة الوقائية إلى تكاليف الإنتاج تتراوح (٥% : ١%) في ٤٠.٤% من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.

إن ٣٦.٢% من المنشآت تعتمد على أكثر من طريقة من طرق المراقبة (اختبارات معملية - أجهزة قياس متخصصة - العين المجردة) من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.

إن ١٩.١% من المنشآت تعتمد على الاختبارات المعملية من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.

إن ١٩.١% من المنشآت تعتمد على أجهزة قياس متخصصة من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.


## ٦,٨ - أسلوب التحكم في العملية الإنتاجية:

يشمل التحكم في جودة المنتجات خلال العمليات الإنتاجية المختلفة و في مجال الخدمات حتى يتثنى إصلاح أي خروج عن المواصفات المطلوبة قبل إنتاج وحدات معيبة تؤثر على مستوى الجودة المطلوب، و يشتمل هذا التحكم على جميع أنشطة التحكم في جودة الإنتاج منذ اللحظة التي يتم فيها الحصول

على الموافقة النهائية بتصنيعه والحصول على المواد الخام اللازمة له حتى يتم تصنيعه و تجميعه و توريده إلى حيث المستهلك الذي يكون قانعا راضيا بمستوى جودته .  
و يمكن تمثيل أسلوب التحكم في العملية الإنتاجية بنظام مغلق الموضح بشكل (2-6) حيث يتضمن أربعة خطوط رئيسية هي <sup>(١٨)</sup> :

- الاكتشاف: أي اكتشاف أي انحراف للعملية عن المواصفات المحددة لها و يتم ذلك عن طريق الفحص.
- التحليل: أي تحليل بيانات الفحص لتحديد أسباب الانحراف و مقدار المعالجة المطلوب.
- التغذية العكسية: إبلاغ العامل المكلف بالعملية بمقدار المعالجة المطلوب.
- الإجراء التصحيحي: ضبط العملية.

و الجدير بالذكر أن فعالية نظام الحكم في العملية يرجع إلى دقة و سرعة تنفيذ كل خطوة من الخطوات.

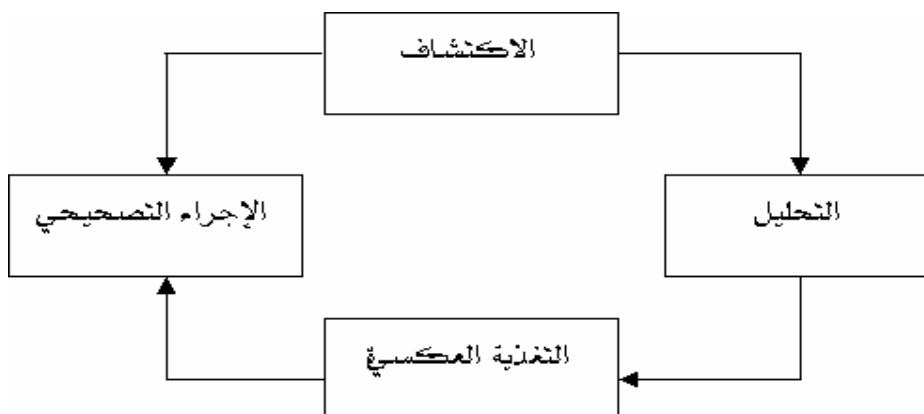

شكل (2-6) نظام التحكم في العملية الإنتاجية

#### ٦.٩ - أسلوب التحكم في مخرجات العملية الإنتاجية:

يستخدم التفتيش الكلي (100%) في فحص المنتجات النهائية و ذلك كانت هذه المنتجات تتعلق بالأمان أو السلامة، و تستخدم خطط القبول بالمعاينة لفحص المنتجات النهائية في باقي الحالات، و من خلال تحليل نتائج الفحص سواء كان كليا أو بالعينات تتحدد جودة المنتجات النهائية الناتجة و تتخذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الأسباب التي أدت إلى انخفاض جودة هذه المنتجات و ذلك بغرض التحكم في العملية الإنتاجية التالية حتى يتم إنتاج منتجات نهائية بمستوى جودة أعلى مما سبق، أي تقليل نسبة المعيب إلى أقل ما يمكن عمليا و اقتصاديا.

و من الجدير بالذكر أن الدراسة التي قامت بها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أظهرت:

- أن 83% من المنشآت يخضع إنتاجها التام لمواصفات قياسية من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.
- أن 93.6% من المنشآت تطبق نظام مراقبة جودة الإنتاج التام بها من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.
- أن 44.7% من المنشآت يخضع إنتاجها بالكامل لمراقبة الجودة من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.
- أن 44.7% من المنشآت يخضع عينات من إنتاجها لمراقبة الجودة من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.
- أن 21.3% من المنشآت تم مراقبة الجودة بها في مرحلة الإنتاج الأخيرة من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.
- أن نسبة الإنتاج التالف يتراوح (1% : 5%) في 38% من إجمالي عدد المنشآت المستجيبة للدراسة.

### ملخص الوحدة

- ٢٦. العملية الإنتاجية:** عملية تحويل مجموعة من المدخلات التي تشتمل على تصميمات المنتجات، والمواد الخام، والعمال، وطرق الإنتاج، والآلات، وأجهزة القياس إلى منتجات أي مواصفات المطلوبة.
- ٢٧. التحكم في العملية الإنتاجية:** التحكم في جودة مدخلات العملية الإنتاجية وأداء العملية الإنتاجية ذاتها وتحليل جودة نتائج فحص المنتجات النهائية لإعادة التحكم في جودة العملية الإنتاجية.
- ٢٨. التحكم في التصميم:** تحديد مواصفات تكاملة الجودة وجودة الأداء والمعولية للمنتج مع توضيح مصادر المتاعب المحتملة للوصول إلى الجودة المطلوبة.
- ٢٩. التحكم في المواد الخام:** استقبال وتخزين المواد الخام التي ينطبق عليها المواصفات المطلوبة مع تحقيق أكبر وفر اقتصادي ممكن.
- ٣٠. فاعلية العاملين** تعتمد على: تأهيلهم المعرفي، ومهاراتهم العملية، والعوامل الإنسانية وبيئة العمل.
- ٣١. الطريقة المستخدمة في الإنتاج:** مناسبة لدقة المطلوبة وبالتكلفة المناسبة في آن واحد.
- ٣٢. التحكم في الآلات وأجهزة القياس:** الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان عمل الآلات وأجهزة القياس بأعلى كفاءة وفاعلية ودقة.
- ٣٣. الخطوط الرئيسية لأسلوب التحكم في العملية الإنتاجية:** الاكتشاف - التحليل - التغذية العكسية - الإجراء التصحيحي.
- ٣٤. أسلوب التحكم في مخرجات العملية الإنتاجية:** التفتيش الكلي أو بالمعاينة ثم اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب.

## تدريبات

(١) ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الإجابة الخاطئة:

- (س) العملية الإنتاجية هي تحويل مجموعة من المخرجات إلى منتجات ( )
- (ش) التحكم في العملية الإنتاجية يعني التحكم في المدخلات و العملية ذاتها و تحليل المخرجات ( )
- (ر) إذا حدث إنتاج تالف فإلاجراء المتخذ يعتبر تصحيحا ( )

(٢) أكمل الفراغات:

- (ذ) التحكم في المواد الخام: استقبال و ..... ( )
- (ر) يجب أن تكون الطريقة المستخدمة في الإنتاج مناسبة للدقة المطلوبة و ..... في آن واحد. ( )
- (ز) مقدرة الآلات تعني مدى وفائها ..... ( )

(٣) اختر الإجابة الصحيحة و ضع علامة (✓) أمامها علما بأن هناك إجابة واحدة صحيحة فقط:

- (ش) العملية الإنتاجية:
  - ١ - تحويل المخرجات إلى مدخلات.
  - ٢ - تحويل المدخلات إلى مخرجات.
  - ٣ - تحويل كل من المدخلات والمخرجات.

(ص) استلام المواد المشتراء و إدخالها خط الإنتاج:

- ( ) ١ - بعد دفع قيمتها.
- ( ) ٢ - بعد فحصها.
- ( ) ٣ - قبل فحصها.

(ذ) اختيار طريقة الإنتاج يتم على أساس:

- ( ) ١ - دقتها فقط.
- ( ) ٢ - تكاليفها فقط.
- ( ) ٣ - دقتها و تكاليفها معا.

(٤) اذكر أمثلة على ما يلي:

- (ز) تحديد مستويات الجودة للمنتج المطلوب.  
(س) اختيار أنساب الموردين.  
(د) الصيانة الوقائية.

(٥) رتب العناصر الأساسية في جودة التصميم:

- ١ - عمل التخطيط اللازم لمحافظة على مستويات الجودة المطلوبة.
- ٢ - تحديد مستويات الجودة للمنتج المطلوب.
- ٣ - تصميم المنتج الذي يفي بمستويات الجودة المطلوبة.
- ٤ - المراجعة النهائية لجودة التصميم وطرح المنتج لتصنيعه.

(٦) أجب بما يأتي:

- (ش) عرف جودة التصميم؟  
(ص) ماذا يعني التأهيل المعرفي للعاملين؟  
(خ) لماذا يتم تحليل بيانات الفحص؟

### حالة دراسية

اجتمعت لجنة فنية لدراسة العروض المقترحة من عدة موردين لتوريد مواد خام معينة و ذلك من خلال جودة العينات الموردة ، و رأت اللجنة أن أعلى جودة خامات مقدمة من شركة (س) و أوصت باختيار شركة (س) لتوريد هذه الخامات ، ولكن المدير المالي وجد أن أسعار هذه الشركة هي أعلى أسعار مقدمة . فما هو رأيك في حل هذه المشكلة المرتبطة بين الجودة العالية و السعر الغالي ؟



المملكة العربية السعودية  
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

## ضبط جودة

### تكاليف الجودة

جودة

٧

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

## الوحدة السابعة

### تكاليف الجودة

#### الأهداف:

بنهاية هذه الوحدة يكون المتدرب قادراً و بكفاءة على أن:

- يشرح مفهوم تكاليف الجودة.
- يعدد أنواع تكاليف الجودة.
- يشرح كل نوع من أنواع تكاليف الجودة.
- يحدد إلى أي نوع من أنواع تكاليف الجودة تنتمي تكلفة معينة.
- يقدر النسب المئالية لعناصر تكاليف الجودة.
- يصف العلاقة بين مستويات الجودة و تكاليف الجودة المناظرة.
- يشرح كيفية توفير تكلفة عمليات ضبط الجودة.

#### متطلبات الجدارة:

يتدرّب المتدرب على جميع الجدارات السابقة.

#### مستوى الأداء المطلوب:

لا تقل نسبة إتقان هذه الجدارة عن 100%.

#### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان.

#### الوسائل المساعدة على تحقيق الجدارة:

الأمثلة التوضيحية و دراسات الحالة.

و سوف نتناول في هذه الوحدة ما يلي:

- مفهوم تكاليف الجودة.

- أنواع تكاليف الجودة: الوقاية - التقييم - الإخفاق الداخلي - الإخفاق الخارجي.

- تحديد نوع تكلفة الجودة الذي تتسمى إليه تكلفة معينة.

- النسب المئوية لعناصر تكاليف الجودة.

- العلاقة بين مستويات الجودة و تكاليف الجودة المناظرة.

- توفير تكلفة عمليات ضبط الجودة.

## ٧,١ - مفهوم تكاليف الجودة:

تمثل تكاليف الجودة التي يتحملها المنتج في تلك التكاليف المتعلقة بوضع مفهوم و مستوى للجودة المقترنة و تحقيق هذا المستوى و التحكم في هذه الجودة و تقييم مدى مطابقة المنتجات المصنعة مع متطلبات هذه الجودة و كذلك التكاليف المصاحبة للاحفاقات التي تحدث نتيجة عدم الوفاء بمتطلبات الجودة سواء على المستوى الداخلي للشركة المنتجة أو تلك الاخطافات التي تتعدي حدود الشركة المنتجة و تصل ليد المستهلك.

## ٧,٢ - أنواع تكاليف الجودة:

ومن المفهوم السابق لتكاليف الجودة نجد أن تكاليف الجودة تشتمل على مجال "تكاليف الرقابة على الجودة" الذي يتضمن تكاليف الوقاية و تكاليف التقييم و مجال "تكاليف الاحفاق في الرقابة على الجودة" الذي يتضمن تكاليف الاحفاق الداخلي و تكاليف الاحفاق الخارجي.

### - تكاليف الوقاية :

هي التكاليف التي تصرف من البداية لمنع حدوث عيوب أو منتجات معيبة، أي منع عدم مطابقة المنتجات للجودة المطلوبة، و تشمل التكاليف الآتية :

١ - تكاليف التخطيط للجودة: أي التخطيط لتطبيق نظام الجودة.

٢ - تكاليف التحكم في العمليات الإنتاجية:

٣ - تكاليف تدريب العاملين في مجال الجودة:

**- تكاليف التقييم:**

هي التكاليف التي تصرف على عمليات الاختبار والكشف لتقدير مستوى جودة المنتجات، وتشمل التكاليف الآتية:

- ١ - تكاليف فحص التوريدات من مواد خام و المنتجات نصف مصنعة.
- ٢ - تكاليف تجهيز و تشغيل و صيانة و معايرة أجهزة القياس و الفحص.
- ٣ - تكاليف الفحص المرحلي للمنتجات تحت التشغيل.
- ٤ - تكاليف الفحص و الاختبار النهائي.
- ٥ - تكاليف تشغيل المنتجات في منشأة المستهلك.

**- تكاليف الأخطاء الداخلي:**

هي التكاليف التي تتفق بسبب حدوث عيوب في المنتجات أو إنتاج منتجات معيبة داخل الشركة المصنعة قبل أن تصل هذه المنتجات إلى يد المستهلك، أي تكاليف عدم المطابقة للجودة المطلوبة داخلياً، وتشمل التكاليف الآتية:

- ١ - تكاليف إعادة اختبار الأجزاء أو المنتجات داخل المصنع.
- ٢ - تكاليف تصنيف المنتجات المعيبة سواء إلى ما يمكن إصلاحها (إعادة تشغيل) و ما لا يمكن إصلاحها (خردة).
- ٣ - تكاليف إعادة تشغيل للمنتجات التي يمكن إصلاحها.
- ٤ - تكاليف الخسارة الناتجة عن خردة المنتجات التي لا يمكن إصلاحها.


**- تكاليف الإخفاق الخارجي:**

هي التكاليف التي تتفق بسبب حدوث عيوب في المنتجات أو إنتاج منتجات معيبة بعد وصولها إلى المستهلك، أي تكاليف عدم المطابقة للجودة المطلوبة خارجياً، وتشمل التكاليف الآتية:

- ١ - تكاليف شكاوى العملاء داخل و خارج فترة الضمان.
- ٢ - تكاليف المسائلة القانونية نحو العملاء نتيجة لإخفاق مكوناتها.
- ٣ - تكاليف سحب المنتجات غير المطابقة من السوق.
- ٤ - تكاليف فقدان العملاء و اهتزاز السمعة في السوق.

### ٧,٣ - تحديد نوع تكلفة الجودة الذي تنتهي إليه تكلفة معينة :

سبق أن عرّفنا كل نوع من أنواع تكاليف الجودة مسترشدين بأمثلة توضيحية لكل نوع، ويمكن تحديد نوع تكاليف الجودة. عن طريق هذا الأسلوب الموضح في شكل رقم (7-1) وذلك باختبار كل تكلفة على حدة بعدة أسئلة لتحديد نوع تكاليف الجودة التي تنتهي إليه هذه التكلفة.

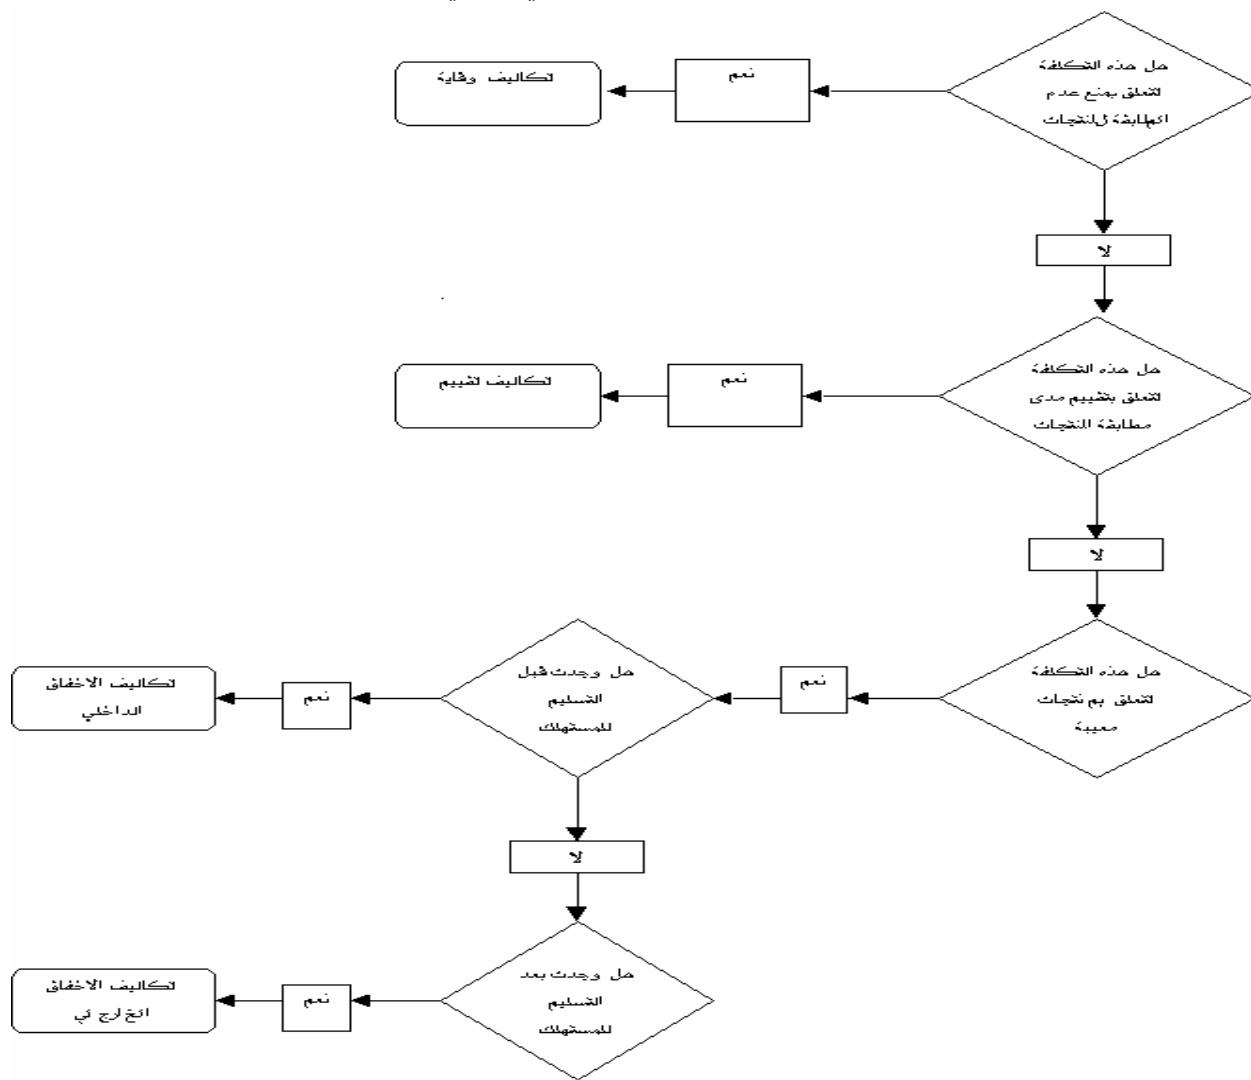

شكل رقم (7-1)

تحديد نوع تكلفة الجودة

**٤ - النسب المئالية لعناصر تكاليف الجودة:**

يوضح الجدول رقم (7-1) النسب التقريرية لعناصر تكاليف الجودة سواء كانت في أحسن صورها أو أدنى صورها.


نسبة السائبة من تكاليف الجودة	نسبة المثلث من تكاليف الجودة	نوع تكاليف الجودة
10%	40-50 %	تكاليف الوقاية
20%	40-50 %	تكاليف التقييم
40%	0-10 %	تكاليف الإخفاق الداخلي
30%	0-10 %	تكاليف الإخفاق الخارجي

(7-1) جدول رقم (7-1)

جدول النسب المثلث و السائبة لتكاليف الجودة

**٥ - العلاقة بين مستويات الجودة و تكاليف الجودة المعاشرة:**

يوضح شكل رقم (7-2) العلاقة بين مستويات الجودة المختلفة مقدرة بنسب المعيب و كذلك تكاليف الجودة المعاشرة:

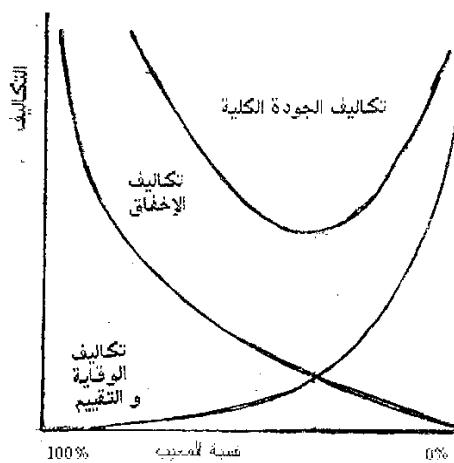

(7-2) شكل (7-2)

العلاقة بين مستويات الجودة المختلفة مقدرة بنسب المعيب و تكاليف الجودة المعاشرة

و من شكل رقم (7-2) يتضح ما يلي: -

- ١ - عندما تزداد تكاليف الوقاية و التقييم فيرتفع مستوى الجودة حتى يصل إلى نسبة معيب تساوي (5%) أي أعلى مستوى من الجودة.
- ٢ - عند تزداد تكاليف الإخفاق الداخلي و الإخفاق الخارجي تزداد نسب المعيب أي يقل مستوى الجودة.
- ٣ - مجموع منحنى تكاليف الوقاية و التقييم و منحنى تكاليف الإخفاق الداخلي و الإخفاق الخارجي تمثل منحنى تكاليف الجودة الكلية.
- ٤ - ومن منحنى تكاليف الجودة الكلية يتضح أن تكاليف الجودة الكلية تكون عالية جداً عندما تكون نسبة المعيب عالية لزيادة تكاليف الإخفاق الداخلي و الإخفاق الخارجي نظراً لتدني مستوى الجودة، و تعرف هذه المنطقة بمنطقة تحسين الجودة أي المنطقة التي يمكن فيها زيادة تكاليف الوقاية و التقييم لتقليل نسب المعيب أي تقليل تكاليف الإخفاق الداخلي والإخفاق الخارجي لرفع مستوى الجودة مع تقليل تكاليف الجودة الكلية. حتى تصل تكاليف الجودة الكلية إلى أدنى قيمة لها (أقل تكاليف كلية) و يكون مستوى الجودة المنشاء لهذه التكاليف هو المستوى الأمثل للجودة، و ذلك لأن التكاليف سوف تزداد مرة أخرى إذا ارتفع مستوى الجودة عن هذا المستوى الأمثل، و تعرف هذه المنطقة بمنطقة إتقان الجودة، أي أن الجودة العالية يحتاج الوصول إليها إلى تكاليف عالية.
- ٥ - تعتبر الجودة المثالية التي تتحقق بأقل قيمة من التكاليف هي الهدف الذي يجب أن تسعى إليه الشركة للوصول إليه <sup>(5)</sup>.

## ٧,٦ - توفير تكلفة عمليات ضبط الجودة:

تهدف جميع الشركات إلى توفير تكلفة عمليات ضبط الجودة و ذلك بهدف زيادة أرباحها في ظل ثبات الأسعار و تنافسها بين شركة و أخرى.

ويوضح الشكل رقم (7-3) تكاليف الجودة لإحدى الشركات و ذلك قبل دراسة و تحليل هذه التكاليف و العمل على تقليلها خلال ثلاثة سنوات، حيث كانت نسبة تكاليف الجودة كالتالي:


تكاليف الوقاية (2%) تكاليف التقييم (23%) تكاليف الإخفاق الداخلي و الإخفاق الخارجي (75%) من التكاليف الكلية للجودة. و لقد قامت الشركة باستخدام الاستراتيجية التالية:

- تقليل تكاليف الإخفاق الداخلي و الإخفاق الخارجي بحل جميع المشاكل التي سببت هذه الإخفاقات و العمل على تصحيحها و الوقاية منها.

- الاستثمار في أنشطة وقائية صحيحة تستحق الإنفاق عليها مثل زيادة تدريب العاملين حتى يؤدوا عملهم بالطريقة الصحيحة من أول مرة.

- تقليل تكاليف التقييم كلما كان ذلك مناسبا و بطريقة مجده مثل استخدام طرق الفحص الأكثر كفاءة.

و استطاعت بذلك من تقليل التكاليف الكلية للجودة بنحو (50%) عما سبق، حيث انخفضت تكاليف الإخفاق الداخلي و تكاليف الإخفاق الخارجي إلى نحو (23%)، و انخفضت أيضاً تكاليف التقييم إلى نحو (12%)، و في المقابل ارتفعت تكاليف الوقاية إلى نحو (15%)، الأمر الذي أثمر عن تحقيق وفراً قدره (50%) من التكاليف الكلية للجودة.

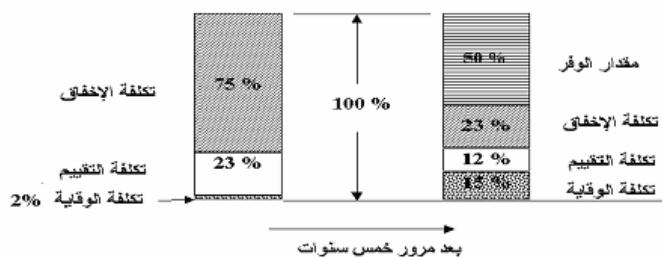

**شكل رقم (7-3)**  
تقليل التكاليف الكلية للجودة

## ملخص الوحدة

- ٣٥. مفهوم تكاليف الجودة:** تمثل تكاليف الجودة التي يتحملها المنتج في تلك التكاليف المتعلقة بوضع مفهوم ومستوى للجودة المقترحة وتحقيق هذا المستوى والتحكم في هذه الجودة.
- ٣٦. أنواع تكاليف الجودة:** "تكاليف الرقابة على الجودة" الذي يتضمن تكاليف الوقاية وتكاليف التقييم و مجال "تكاليف الإخفاق في الرقابة على الجودة" الذي يتضمن تكاليف الإخفاق الداخلي و تكاليف الإخفاق الخارجي.
- ٣٧. تكاليف الوقاية:** هي التكاليف التي تصرف من البداية لمنع حدوث عيوب أو منتجات معيبة ، أي منع عدم مطابقة المنتجات للجودة المطلوبة ، وتشمل: تكاليف التخطيط للجودة ، و تكاليف التحكم في العمليات الإنتاجية ، تكاليف تدريب العاملين في مجال الجودة.
- ٣٨. تكاليف التقييم:** هي التكاليف التي تصرف على عمليات الاختبار و الكشف لتقدير مستوى جودة المنتجات ، وتشمل: تكاليف فحص التوريدات من مواد خام و منتجات نصف مصنعة ، و تكاليف تجهيز و تشغيل و صيانة و معايرة أجهزة القياس و الفحص ، و تكاليف الفحص المرحلي للمنتجات تحت التشغيل ، و تكاليف الفحص و الاختبار النهائي ، و تكاليف تشغيل المنتجات في منشأة المستهلك.
- ٣٩. تكاليف الإخفاق الداخلي:** هي التكاليف التي تنفق بسبب حدوث عيوب في المنتجات أو إنتاج منتجات معيبة داخل الشركة المصنعة قبل أن تصل هذه المنتجات إلى يد المستهلك ، وتشمل: تكاليف إعادة اختبار الأجزاء أو المنتجات داخل المصنع ، و تكاليف تصنيف المنتجات المعيبة سواء إلى ما يمكن إصلاحها (إعادة تشغيل) و ما لا يمكن إصلاحها (الخردة) ، و تكاليف إعادة تشغيل للمنتجات التي يمكن إصلاحها ، و تكاليف الخسارة الناتجة عن خردة المنتجات التي لا يمكن إصلاحها ، و تكاليف التفاوض مع الموردين بشأن التوريدات الغير مطابقة.
- ٤٠. تكاليف الإخفاق الخارجي:** هي التكاليف التي تنفق بسبب حدوث عيوب في المنتجات أو إنتاج منتجات معيبة بعد وصولها إلى المستهلك ، وتشمل: تكاليف شكاوى العملاء داخل وخارج فترة الضمان ، و تكاليف المسائلة القانونية نحو العملاء نتيجة لإخفاق مكوناتها ، و تكاليف سحب المنتجات الغير مطابقة من السوق ، و تكاليف فقدان العملاء و اهتزاز السمعة في السوق.
- ٤١. تحديد نوع تكلفة الجودة:** أي تحديد نوع تكاليف الجودة التي تتسمى إليه تكلفة معينة.

**٤٢. العلاقة بين مستويات الجودة و تكاليف الجودة المعاشرة:** حيث يرتفع مستوى الجودة بزيادة تكاليف الوقاية والتقييم، وتزداد نسبة المعيب أي ينخفض مستوى الجودة بزيادة تكاليف الإخفاق الداخلي والخارجي.

**٤٣. توفير تكاليف عمليات ضبط الجودة:** عن طريق تقليل تكاليف الإخفاق الداخلي والإخفاق الخارجي بحل جميع المشاكل التي سببت هذه الإخفاقات و العمل على تصحيحها و الوقاية منها، والاستثمار في أنشطة وقائية صحيحة تستحق الإنفاق عليها مثل زيادة تدريب العاملين حتى يؤدوا عملهم بالطريقة الصحيحة من أول مرة، و تقليل تكاليف التقييم كلما كان ذلك مناسبا وبطريقة مجدها مثل استخدام طرق الفحص الأكثر كفاءة و بذلك تنخفض تكاليف الجودة الكلية.

تدریسات

(١) ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الإجابة الخاطئة:

(ص) تشمل تكاليف الجودة على تكاليف الرقابة على الجودة و تكاليف الاحفاظ في الرقابة على

الجودة.

(ض) تكاليف التخطيط للجودة تعد من تكاليف الوقاية.

(س) تكاليف شكاوى العملاء تعد من تكاليف الاحفاظ الداخلي.

(٤) تكاليف إعادة التصنيع داخلياً تعد من تكاليف الاحقاق الخارجي.

(ه) كلما زادت تكاليف الوقاية تقل من تكاليف الاحراق.

أكمل الفراغات:

..... و ..... و .....

(س) من تكاليف الوقاية ..... ، و ..... .

(ج) من تكاليف التقييم ..... ، و.....

(ر) من تكاليف الإحصاء الداخلي ..... ، و.....

(ه) من تكاليف الإيجار أو إيجار الأراضي، و.....

احتراءً إيجاباً للطبيعة و وضع علامه ( ) أمامها علمًا بان هناك إجابات واحدة صحيحة فقط.

لئے ملائیں تو اپنے بھروسے کیلئے اپنے بھروسے کیلئے

10.000-10.000-10.000-10.000-10.000

“我就是想让你知道，你不是唯一一个被我爱着的人。”

• (7) *Monogram* (8)

and  $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^- + \text{H}_2\text{O}$

<sup>11</sup> See also the discussion of the "right to be forgotten" in the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR), Article 17(1).

“This is the kind of life we have,” he said.

(1) *Statistical Methods for the Social Sciences*, 3rd ed., New York: Longman, 1996.

(ر) من تكاليف التقييم:

- ( ) ١ - تكاليف إعادة الاختبار للمنتجات.
- ( ) ٢ - تكاليف التدريب.
- ( ) ٣ - تكاليف اهتزاز السمعة في السوق.
- ( ) ٤ - تكاليف اختبار المواد المشتراء.

(د) من تكاليف الإخفاق الداخلي:

- ( ) ١ - تكاليف إعادة الاختبار للمنتجات.
- ( ) ٢ - تكاليف التدريب.
- ( ) ٣ - تكاليف اهتزاز السمعة في السوق.
- ( ) ٤ - تكاليف اختبار المواد المشتراء.

(ه) من تكاليف الإخفاق الخارجي:

- ( ) ١ - تكاليف إعادة الاختبار للمنتجات.
- ( ) ٢ - تكاليف التدريب.
- ( ) ٣ - تكاليف اهتزاز السمعة في السوق.
- ( ) ٤ - تكاليف اختبار المواد المشتراء.

(٤) اذكر أمثلة على ما يلي:

(ش) تكاليف الوقاية.

(ص) تكاليف التقييم.

(ذ) تكاليف الإخفاق الداخلي.

(د) تكاليف الإخفاق الخارجي.

(هـ) علاقة تكاليف الوقاية بتكاليف الإخفاق.

(٥) رتب العناصر الأساسية في جودة التصميم:

- ١ - و تم نقل هذا المنتج المعيب من قسمه إلى قسم التعبئة.
- ٢ - وصل المنتج المعيب إلى المستهلك و اهتزت سمعة الشركة في السوق.
- ٣ - تقاعس عامل في الاهتمام بالتدريب الذي تلقاه.
- ٤ - و تم تعبئة المنتج المعيب في قسم التعبئة و التغليف.
- ٥ - و على ذلك أخطأ في قياس أبعاد المنتج.

(٦) أجب عما يأتي:

- (ض) ما هي تكاليف الجودة؟
- (ط) عدد أنواع تكاليف الجودة؟
- (د) لماذا تركز الشركات على تكاليف الوقاية؟
- (د) لماذا تعد تكاليف الإخفاق الخارجي أكبر تكاليف الجودة؟
- (هـ) كيف توفر تكلفة عمليات ضبط الجودة؟

## حالة تدريبية

تقاعس عامل في الاهتمام بالتدريب الذي تلقاه، و على ذلك أخطأ في قياس أبعاد المنتج، و تم نقل هذا المنتج المعيب من قسمه إلى قسم التعبئة، و تم تعبئته هذا المنتج المعيب في قسم التعبئة والتغليف، و وصل المنتج المعيب إلى المستهلك، و اهتزت سمعة الشركة في السوق. في ضوء دراستك لوحدة تكاليف الجودة اشرح مفهوم "الوقاية خير من العلاج" في هذا الموقف.



المملكة العربية السعودية  
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

## ضبط جودة

### الضبط الشامل لجودة الإنتاج

الضبط الشامل لجودة الإنتاج

٨

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

## الوحدة الثامنة

### الضبط الشامل لجودة الإنتاج

#### الأهداف:

بنهاية هذه الوحدة يكون المتدرب قادراً و بكفاءة على أن:

- يشرح مفهوم الضبط الشامل للجودة.
- يصنف عناصر الضبط الشامل للجودة.
- يشرح مفهوم إدارة الجودة الشاملة.
- يحدد مبادئ إدارة الجودة الشاملة و فوائدها المنشورة.
- يعدد مداخل إدارة الجودة الشاملة.
- يصف بإيجاز كيفية تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

#### متطلبات الجدارة:

يتدرُّب المتدرب على جميع الجدارات السابقة.

#### مستوى الأداء المطلوب:

لا تقل نسبة إتقان هذه الجدارة عن 100%.

#### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان.

#### الوسائل المساعدة على تحقيق الجدارة:

الأمثلة التوضيحية.

و سوف نتناول في هذه الوحدة ما يلي:

- مفهوم الضبط الشامل للجودة.
- عناصر الضبط الشامل للجودة.
- مفهوم إدارة الجودة الشاملة.
- مبادئ إدارة الجودة الشاملة و فوائدها.
- مداخل إدارة الجودة الشاملة.
- تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

#### **٨,١ - مفهوم الضبط الشامل للجودة**

يمكن تعريف بالضبط الشامل للجودة على أنه "نظام فعال شامل لجميع عناصر الجودة ل مختلف أقسام المصنوعات التي يمكن إنتاج المنتجات على أقصى مستوى اقتصادي ممكن و الذي يحقق رضا المستهلك رضا تماما".

#### **٨,٢ - عناصر الضبط الشامل للجودة**

و تشتمل عناصر نظام الضبط الشامل للجودة على كافة أوجه النشاط التي تتعلق بجودة المنتج، من مرحلة التعرف الأولى على احتياجات السوق و انتهاء بالتبليغ التامة لمتطلباته. كما في شكل رقم (٨-١)، و فيما يلي شرحا موجزا لهذه العناصر:

##### **١ - التسويق وأبحاث التسويق:**

ينبغي أن ينبع عن مهمة التسويق تحديد و توثيق متطلبات جودة المنتجات، و ترجمة هذه المتطلبات إلى مواصفات فنية تتخد أساسا لأعمال التصميم.

##### **٢ - تصميم المنتج و تطويره:**

ينبغي أن يكون التصميم مترجما لمتطلبات جودة المنتج و قابلا للإنتاج و التحقق و المراقبة في ظل ما هو مقترح من ظروف إنتاج و تركيب و تجهيز و تشغيل.

الوحدة الثامنة	٢١٢ ميك	التخصص
الضبط الشامل لجودة الإنتاج	ضبط جودة	إنتاج

**3 - المشتريات:**

يجب على الشركة التخطيط لكافّة أنشطة المشتريات و مراقبتها حيث تؤثر هذه المشتريات على جودة منتجات الشركة.

**4 - التخطيط و تطوير العمليات:**

ضمان التخطيط للعمليات أنها تم تحت ظروف خاضعة للمراقبة بالطريقة و التسلسل المحددين.

**5 - الإنتاج:**

يجب أن تستهدف جودة المنتج في كل مرحلة من مراحل دورة عمر المنتج ابتداء من مراقبة المواد وتتبعها و تحديدها، و مراقبة و صيانة المعدات، و إدارة مراقبة العملية الإنتاجية.

**6 - الفحص والاختيار:**

التحقق من جودة المنتج بالفحص خلال المراحل المختلفة عند استلام المواد و أثناء العملية الإنتاجية وأخيرا المنتج النهائي.

**7 - التعبئة والتخزين:**

تعيين طرق مناسبة للتعبئة و التخزين لضمان سلامة المنتج المخزون و تجنب تدني حالته.

**8 - المبيعات والتوزيع:**

توفير الحماية لجودة المنتجات أثناء جميع مراحل البيع و التوزيع و التسليم.

**9 - التركيب والتشغيل:**

يجب أن تسهم إجراءات التركيب و ما تتضمنه من لافتات تحذير، في عمليات التركيب السليم، كما يجب توثيقها. ينبغي أن تتضمن الإجراءات شروطا تحول دون التركيب غير السليم أو العوامل التي تهبط بمستوى الجودة و الموثوقية و سلامة و أداء أي منتج جديد.

**10 - المساعدة الفنية و الصيانة:**


و تشمل الاستشارة الفنية و توفير الأجزاء أو قطع الغيار و الخدمة التي تتسم بالكفاءة.

## ١١ - التخلص بعد الاستخدام:

وتشتمل على التصرف في المنتج أو إعادة الاستفادة منه بعد فترة الاستخدام.

## ١٢ - التسويق و أبحاث التسويق:

يجب وضع نظام للمردود فيما يتعلق بالأداء في حالة الاستخدام وذلك لمراقبة خصائص جودة المنتج خلال دورة حياته. ويتم تصميم هذا النظام بحيث يقوم - بصفة مستمرة - بتحديد مدى تلبية المنتج أو الخدمة لتوقعات المستهلك من حيث الجودة بما في ذلك السلامة و الموثوقية.

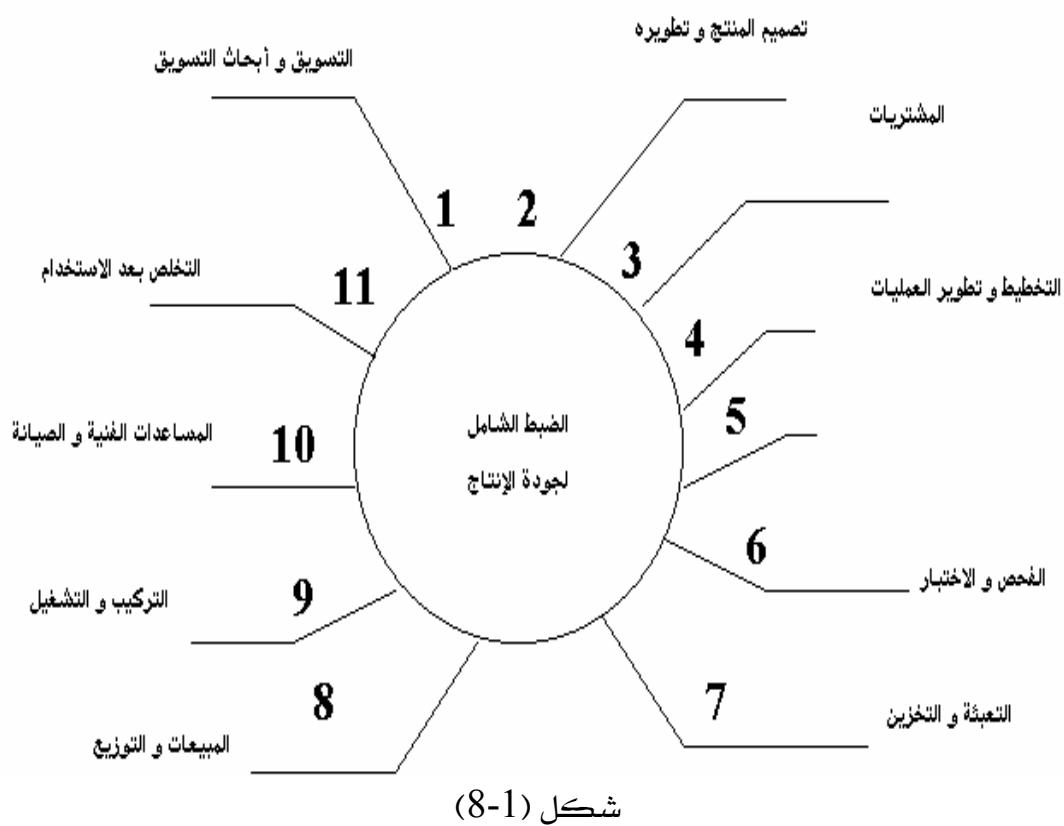

عناصر نظام الضبط الشامل للجودة

## ٨,٣ - مفهوم إدارة الجودة الشاملة

في أواخر القرن الماضي ظهرت الحاجة إلى مدخل إداري جديد تأخذ به المؤسسات لكي تواجه التحديات المعاصرة و التي تمثل في:

- تعرض المؤسسات إلى المنافسات الداخلية و الخارجية التي تؤثر على استقرارها و ربيعيتها.

- مواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات التي أوجدت مفاهيم جديدة في نظم العمل وأساليب الإدارة.
- ظهور تغيرات في بنية الاقتصاد العالمي التي تبلورت في عولمة التجارة والاقتصاد.
- و لذلك تبنت تلك المؤسسات المفهوم الإداري الجديد الذي يعرف بإدارة الجودة الشاملة والذي يعد من أكثر المفاهيم الإدارية الرائدة التي حققت نجاحات كثيرة على مستوى العالم أجمع.
- مفهوم إدارة الجودة الشاملة كغيره من المفاهيم الإدارية التي تتباين بشأنه الآراء، ولكن أفضل تعريف لإدارة الجودة الشاملة هو "تضافر كل الجهود داخل المؤسسة الإنتاجية أو الخدمية بهدف تحسين الأداء تحسيناً مستمراً إرضاء للمستهلك"

#### **٤ - مبادئ إدارة الجودة الشاملة وفوائدها :**

مبادئ إدارة الجودة الشاملة هي مجموعة من القواعد الأساسية الشاملة لقيادة وتشغيل منشأة ما، و تهدف إلى التحسين المستمر للأداء على المدى الطويل من خلال التركيز على العملاء وفهم احتياجات المستفيدين الآخرين.

##### **المبدأ الأول: التركيز على العملاء**

تعتمد المنشآت على عملائها، ولذا يجب عليها فهم احتياجاتهم الحالية و المستقبلية، و تحقيق متطلباتهم، وأن تعمل على تجاوز توقعاتهم.

##### **و يحقق هذا المبدأ الفوائد الآتية:**

- زيادة الأرباح و الحصة السوقية نتيجة الاستجابة السريعة و المرونة لفرص السوق.
- زيادة الفعالية في استخدام موارد المنشأة لزيادة رضا العميل.
- زيادة ولاء العميل مما يجعله يكرر الشراء.

الوحدة الثامنة	٢١٢ ميك	التخصص
الربط الشامل لجودة الإنتاج	ضبط جودة	إنتاج

**المبدأ الثاني: القيادة:**

القيادة مسؤولة عن تأسيس وحدة الهدف والاتجاه للمنشأة، وعليهم أن ينشئوا و يحافظوا على المناخ الداخلي المناسب للعاملين للمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف المنشأة.

و يحقق هذا المبدأ الفوائد الآتية:

- تفهم الموظفين و تحمسهم لسياسات وأهداف المنشأة..
- تقليل فرص سوء الفهم و الاتصال غير الجيد بين المستويات المختلفة إلى أدنى حد ممكن.

**المبدأ الثالث: مشاركة العاملين**

العاملون في مختلف المستويات هم جوهر المنشأة، و مشاركتهم الكاملة تمكّن من استخدام قدراتهم لصالح المنشأة.

و يحقق هذا المبدأ الفوائد الآتية:

- عاملون مشاركون متحمسون في المنشأة.
- الابتكار والإبداع في تحقيق أهداف المنشأة و توسيعها.
- شعور الموظفين بالمسؤولية تجاه أعمالهم وأدائهم.
- الحماس للمشاركة في التحسين المستمر.

**المبدأ الرابع: أسلوب العملية**

تحقيق النتيجة المرغوبة بكفاءة أكبر عندما تدار الموارد والأنشطة ذات العلاقة كعملية.

و يحقق هذا المبدأ الفوائد الآتية:

- تكاليف أقل و زمن أقصر خلال الاستخدام الفعال للموارد.
- نتائج أفضل وأكثر توافقاً.
- تحديد فرص التحسين بشكل أفضل.

**المبدأ الخامس: أسلوب المنظومة في الإدارة**

تحديد و فهم و إدارة العمليات المرتبطة كمنظومة يؤدي إلى تحسين فعالية و كفاءة المنشأة في تحقيق أهدافها.

و يحقق هذا المبدأ الفوائد الآتية:

- تكامل و انتظام العمليات ما يؤدي إلى أفضل نتيجة.
- القدرة على تركيز الجهود على العمليات الرئيسية.
- دعم ثقة الأطراف ذات العلاقة في كفاءة و فعالية المنشأة.

### **المبدأ السادس: التحسين المستمر**

يجب أن يكون التحسين المستمر للأداء العام هدفا دائمًا للمنشأة.  
و يحقق هذا المبدأ الفوائد الآتية:

- تميز الأداء من خلال تحسين قدرات المنشأة .

- انتظام أنشطة التحسين في جميع مستويات المنشأة حتى تصبح هدفا استراتيجيا.

- المرونة للتفاعل بسرعة مع الفرص الجديدة.

### **المبدأ السابع: أسلوب الحقائق في اتخاذ القرارات**

القرارات الفعالة تبني على تحليل البيانات و المعلومات.

و يحقق هذا المبدأ الفوائد الآتية:

- قرارات حكيمة.

- القدرة على إثبات فعالية القرارات السابقة من خلال الرجوع إلى سجلات الحقائق .

- زيادة القدرة على مراجعة و إثبات و تغيير المرئيات و القرارات.

### **المبدأ الثامن: علاقات المصلحة المتبادلة مع الموردين**

المنشأة و المورد يعتمد كل منهما على الآخر و علاقة المصلحة المتبادلة بينهما تزيد من قدرتهما على إيجاد الفائدة.

و يحقق هذا المبدأ الفوائد الآتية:

- زيادة القدرة على إيجاد فائدة للطرفين.

- المرونة و السرعة للاستجابة المشتركة من الطرفين لأوضاع السوق المتغيرة أو احتياجات و توقعات العملاء.

- تقليل التكاليف و الموارد.

### **٨,٥ - مدخل إدارة الجودة الشاملة:**

تتعدد مداخل إدارة الجودة الشاملة طبقاً لروادها، الذين بنوا هذا الأسلوب الإداري الهام، و من هؤلاء الرواد ديمنج و جوران و كروسبى.  
مدخل ديمنج لإدارة الجودة الشاملة

١ - إيجاد و خلق هدف ثابت لتحسين المنتجات و الخدمات.

٢ - تبني فلسفة التطوير و التحسين لمواجهة التحديات.

٣ - التوقف عن الاعتماد على أساليب التفتيش و الفحص الشامل لتحقيق الجودة.

- ٤ - التوقف عن ممارسة تقويم الأعمال و اختيار الموردين بناء على السعر فقط.
- ٥ - التحسين المستمر بلا توقف لكل العمليات والأنشطة.
- ٦ - تأصيل التدريب مع الاعتماد على الطرق الحديثة في التدريب.
- ٧ - تحقيق التسبيق بين الإشراف والإدارة.
- ٨ - إبعاد الخوف عن المسؤولين والعاملين وخلق المناخ الملائم والمحفز.
- ٩ - العمل على إزالة المعوقات والخلافات بين الأقسام والإدارات في المؤسسة.
- ١٠ - التخلّي عن الشعارات والهتافات والتحذيرات الموجهة إلى العاملين والتي تطالهم بمستويات مرتفعة بدون تقديم الوسائل.
- ١١ - عدم وضع أرقام قياسية للأداء دون ربط ذلك بالجودة.
- ١٢ - إزالة الحواجز التي تحرم العاملين من الفخر والزهو بالعمل والتخلاص من نظام التقويم السنوي.
- ١٣ - تأسيس وإقامة برامج قوية للتعليم وإعادة التدريب والتطوير الذاتي لكل فرد.
- ١٤ - تشجيع كل فرد في مكانه المناسب على أن يخصص جهده من أجل التطوير المستمر.

#### **مدخل جوران لإدارة الجودة الشاملة:**

##### **• التخطيط للجودة**

- ١ - تحديد أهداف الجودة المراد تحقيقها.
- ٢ - تحديد عملاء الداخل والخارج.
- ٣ - تحديد احتياجات البيئة الصناعية والاجتماعية.
- ٤ - تحويل الاحتياجات إلى لغة مشتركة مع الآخرين.
- ٥ - تصميم الخدمة أو المنتج بشكل يتاسب مع الاحتياجات.
- ٦ - تصميم الإجراء الأكثر فعالية وأقل تكلفة لتقديم الخدمة أو المنتج.
- ٧ - نقل الإجراء إلى القوى البشرية المسؤولة عن التشغيل.

### • ضبط الجودة

- ١ - تحديد و اختيار موضوع أو عملية لضبط الجودة.
- ٢ - تحديد و اختيار وحدة قياس مناسبة.
- ٣ - تحديد هدف للموضوع الذي تم اختياره.
- ٤ - إيجاد وسيلة أو آلية مناسبة لقياس و التقييم المستمر.
- ٥ - قياس و تقييم الأداء الفعلي بشكل دوري و مستمر.
- ٦ - اتخاذ قرارات مناسبة لتعديل و تصحيح الانحرافات متى وجدت.

### • تحسين الجودة

- ١ - إثبات الحاجة لتحسين الجودة.
- ٢ - تحديد مشروع لتطبيق الجودة.
- ٣ - بناء و تنظيم فرق عمل للتحسين.
- ٤ - تحليل و تحديد الأسباب.
- ٥ - تقديم حلول ذات كفاءة و فعالية عالية للقضاء على المشكلات.
- ٦ - وضع استراتيجية مقاومة الغير.
- ٧ - تطبيق الحلول و المحافظة عليها لتحقيق الفائدة.

### مدخل كروسيبي لإدارة الجودة الشاملة:

- ١ - التزام الإدارة العليا بالجودة.
- ٢ - بناء فريق لتحسين الجودة.
- ٣ - قياس مستوى الجودة الفعلي.
- ٤ - قياس و تحديد تكلفة الجودة.
- ٥ - نشر الوعي بالجودة.
- ٦ - اتخاذ خطوات تصحيحية.
- ٧ - تكوين لجنة لبرنامج القضاء على الأخطاء و العيوب.
- ٨ - تدريب شامل.
- ٩ - تحديد يوم باسم "يوم الخلو من العيوب".
- ١٠ - وضع أهداف لجميع العاملين.
- ١١ - إزالة مسببات الأخطاء و العيوب.

الوحدة الثامنة	٢١٢ ميك	التخصص
الربط الشامل لجودة الإنتاج	ضبط جودة	إنتاج

- ١٢ - تقدير العاملين الذين تمكنا من تحقيق أهدافهم.
- ١٣ - لقاءات مستمرة بين أخصائي الجودة وأعضاء مجلس الجودة.
- ١٤ - تكرار جميع الخطوات السابقة.

#### ٨,٦ - تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

تشارك جميع المستويات الإدارية الثلاثة وهي الإدارة العليا والإدارة الوسطى وأخيراً القوى العاملة

الذين ينفذون العمليات الإنتاجية ويتضمن تطبيق إدارة الجودة الشاملة المراحل الآتية<sup>(١٩)</sup> :

- مرحلة الإعداد.
- مرحلة التخطيط.
- مرحلة التقويم.
- مرحلة التنفيذ.
- مرحلة تبادل ونشر الخبرات.

#### - مرحلة الإعداد:

تتمحور هذه المرحلة حول كيفية اقتطاع الإدارة العليا بمدى أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وإعدادهم للإشراف على هذا التطبيق.

#### - مرحلة التخطيط:

تركز هذه المرحلة على كيفية التخطيط الجيد لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.

#### - مرحلة التقويم:

تجيب هذه المرحلة عن تساؤل مهم عن الموقف الحالي للمؤسسة والمركز التأافسي في المستقبل الذي ترنو إليه المؤسسة .

#### - مرحلة التنفيذ:

وتركز هذه المرحلة على التنفيذ الفعلي لأساليب إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة.

#### - مرحلة تبادل ونشر الخبرات:

يتم في هذه المرحلة استثمار الخبرات واستعراض النجاح الذي تحقق ودعوة جميع وحدات المؤسسة والمعاملين معها من مجتمع محلي، و موردين وأرباب و أصحاب المصلحة، لشرح الإنجازات والتركيز على المزايا التي تعود عليهم بالفائدة بالمشاركة في عملية التحسين لاقناعهم بتبني تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وحداتهم.

## ملخص الوحدة

**٤. الضبط الشامل للجودة:** نظام فعال شامل لجميع عناصر الجودة لمختلف أقسام المصنع لكي يمكن إنتاج المنتجات على أقصى مستوى اقتصادي ممكناً و الذي يحقق رضا المستهلك رضا تاماً.

### ٤٤. عناصر الضبط الشامل للجودة:

- التسويق و أبحاث التسوق.
- تصميم المنتج و تطويره.
- المشتريات.
- التخطيط و تطوير العمليات.
- الإنتاج.
- الفحص و الاختيار.
- التعبئة و التخزين.
- المبيعات و التوزيع.
- التركيب و التشغيل.
- المساعدة الفنية و الصيانة.
- التخلص بعد الاستخدام.
- التسويق و أبحاث التسويق.

**٤٥. إدارة الجودة الشاملة:** تضافر كل الجهود داخل المؤسسة الإنتاجية أو الخدمية بهدف تحسين الأداء تحسيناً مستمراً إرضاء للمستهلك.

### ٤٦. مبادئ إدارة الجودة الشاملة:

- التركيز على العملاء.
- القيادة.
- مشاركة العاملين.
- أسلوب العملية.
- أسلوب المنظومة في الإدارة.
- التحسين المستمر.
- أسلوب الحقائق في اتخاذ القرارات.
- علاقات المصلحة المتبادلة مع الموردين.

**٤٨. فوائد إدارة الجودة الشاملة:**

- زيادة الأرباح و الحصة السوقية نتيجة الاستجابة السريعة و المرونة لفرص السوق.
- تفهم الموظفين و تحمسهم لسياسات و أهداف المنشأة.
- الابتكار و الإبداع في تحقيق أهداف المنشأة و توسيعها.
- تكاليف أقل و زمن أقصر خلال استخدام الفعال للموارد.
- تميز الأداء من خلال تحسين قدرات المنشأة.
- قرارات حكيمة.
- زيادة القدرة على إيجاد فائدة لكل من المنشأة و مورديها.

**٤٩. مدخل إدارة الجودة الشاملة:**

- مدخل ديمنج.
- مدخل جوران.
- مدخل كروسي.

**٥٠. تطبيق إدارة الجودة الشاملة:**

- مرحلة الإعداد.
- مرحلة التخطيط.
- مرحلة التقويم.
- مرحلة التنفيذ.
- مرحلة تبادل و نشر الخبرات.

## تدريبات

(١) ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الإجابة الخاطئة:

- ( ) (ط) يهدف الضبط الشامل للجودة إلى تحقيق رضا المستهلك
- ( ) (ظ) لا ينبغي أن يكون تصميم المنتج مترجمًا لمتطلبات جودة المنتج
- ( ) (ش) التعبئة الجيدة تضمن سلامة المنتج

(٢) أكمل الفراغات:

(ش) يجب التأكد من جودة المنتج بالفحص خلال المراحل المختلفة : استلام المواد الخام،

.....، و .....

(ص) إدارة الجودة الشاملة تعني تضافر كل الجهود داخل المنشأة بهدف

.....

التعبئة الجيدة تضمن سلامة المنتج

(خ) من مبادئ إدارة الجودة الشاملة .....، و .....

..... و .....

(٣) اختر الإجابة الصحيحة و ضع علامة (✓) أمامها علماً بأن هناك إجابة واحدة صحيحة فقط:

(ظ) يهدف الضبط الشامل للجودة:

- ( ) ١ - إنتاج منتجات جيدة بسعر اقتصادي.
- ( ) ٢ - رضا المستهلك.
- ( ) ٣ - كل ما سبق.

(ع) مبدأ مشاركة العاملين كأحد مبادئ إدارة الجودة الشاملة يعني:

- ( ) ١ - مشاركة كل العاملين على مستوى القسم.
- ( ) ٢ - مشاركة كل العاملين على مستوى الإدارة.
- ( ) ٣ - مشاركة كل العاملين على مستوى المنشأة ككل.

(ز) من المبادئ الأربع عشر لمدخل ديمنج لإدارة الجودة الشاملة:

- ( ) ١ - خلق غاية ثابتة لتحسين الخدمة أو المنتج.
- ( ) ٢ - التخطيط للجودة.

الوحدة الثامنة	٢١٢ ميك	التخصص
الضبط الشامل لجودة الإنتاج	ضبط جودة	إنتاج

( ) ٣ - ضبط الجودة.

(د) تدريب المديرين على مفاهيم وأساليب إدارة الجودة الشاملة:

- ( ) ١ - إكسابهم الثقة بالنفس.
- ( ) ٢ - للخوف من التغيير.
- ( ) ٣ - كل ما سبق.

(٤) اذكر أمثلة على ما يلي:

- (ض) أبحاث التسويق تقييس نبض السوق.
- (ط) المشتريات الجيدة تؤدي إلى منتجات جيدة.
- (ر) التحسين المستمر هدف دائم تسعى إليه أي منشأة.

(٥) رتب:

يتمثل مدخل جوران لإدارة الجودة الشاملة في المراحل الآتية:

- ١ - تحسين الجودة.
- ٢ - ضبط الجودة.
- ٣ - التخطيط للجودة.

(٦) أجب بما يأتي:

- (ظ) ما هو مفهوم الضبط الشامل للجودة؟
- (ع) عدد مبادئ إدارة الجودة الشاملة؟
- (ذ) اذكر مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة؟

الوحدة الثامنة	٢١٢ ميك	التخصص
الضبط الشامل لجودة الإنتاج	ضبط جودة	إنتاج

### حالة تدريبية

في أحد الأقسام بمصنع ما تفشت ظاهرة تأخر العمال في الحضور إلى المصنع في الموعد المحدد. من مفهومك لتطبيق إدارة الجودة الشاملة حدد الآتي:

- (١) الإجراء التصحيحي الذي يجب أن تتخذه:  
أ. إذا كنت مدير هذه القسم.
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

- (٢) الإجراء الوقائي الذي يجب أن تتخذه:  
أ. إذا كنت مدير قسم آخر.
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....



المملكة العربية السعودية  
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

## ضبط جودة

### الموثوقية

موثوقية

٩

## الوحدة التاسعة

### الموثوقية

#### الأهداف:

بنهاية هذه الوحدة يكون المتدرب قادراً و بكفاءة على أن:

- يشرح علاقة الجودة والموثوقية.
- يعرف الموثوقية.
- يقيس الموثوقية.
- يحسب موثوقية المنتج والنظام.
- يشرح كيف يتحقق الموثوقية.
- يشرح علاقة الموثوقية ورغبات المستهلك.

#### متطلبات الجدارة:

يتدرّب المتدرب على جميع الجدارات السابقة.

#### مستوى الأداء المطلوب:

لا تقل نسبة إتقان هذه الجدارة عن ١٠٠%.

#### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان.

#### الوسائل المساعدة على تحقيق الجدارة:

الأمثلة التوضيحية.

و سوف نتناول في هذه الوحدة ما يلي:

- الجودة و الموثوقية.
- تعريف الموثوقية.
- قياس الموثوقية.
- موثوقية المنتج و النظم.
- تحقيق الموثوقية.
- الموثوقية و رغبات المستهلك.

## ٩,١ - الجودة والموثوقية

من المعلوم أن جودة المنتج قد تتغير مع عمر المنتج<sup>(٢٢)</sup> ، أي تقل كفاءته بمرور الزمن، و على ذلك فإن أحد أوجه قبول المنتج تعتمد على مقدرته على الأداء المرضي لفترة من الزمن، و يعرف هذا الوجه بموثوقية المنتج (Reliability) R ، أي مقدرته على الاستمرار في كونه مناسب للفرض المناطق به أو الوفاء باحتياجات المستهلك. و من ثم تكون موثوقية المنتج بمثابة استمرار جودته على المدى الطويل و لفترة محددة.

## ٩,٢ - تعريف موثوقية المنتج :

هي عبارة عن مقياس لمقدرة المنتج على أداء الوظيفة المطلوبة منه بنجاح في ظروف الاستعمال العادية و لمدة محددة و يعبر عن هذا المقياس بالاحتمال<sup>(٩)</sup>.

١ - **أداء المنتج للوظيفة المطلوبة منه بنجاح:** مقدرة المنتج على أداء الوظيفة المطلوبة و لا بد من التركيز على للوظيفة المطلوبة من المنتج عند الحديث عن الموثوقية . فلا يجب أن يستعمل المنتج إلا في الغرض الذي صمم و أنتج من أجله<sup>(١)</sup>. مثال ذلك : عدم استخدام مكنسة كهربائية مصممة للأعمال المنزلية في تنظيف فندق كبير.

## ٢ - ظروف الاستعمال العادية :

و هذه الظروف تشمل كل العوامل التي تؤثر على استخدام المنتج مثل بيئه التشغيل. مثال ذلك: عدم تشغيل جهاز حاسوب آلى في مكان مفتوح مليء بالأتربة التي تؤثر على دوائره الإلكترونية.

الوحدة التاسعة	٢١٢ ميك	التخصص
الموثوقية	ضبط جودة	إنتاج

### ٣ - المدة المحددة:

و يقصد بالمدة المحددة الفترة الزمنية التي تمضي حتى يحدث تعطل أو انهيار للمنتج نتيجة الاستعمال. أي حياة المنتج الفعالة مثل تغيير محمل كريات (Ball-Bearing) لطائرة بعد ٢٠٠٠ ساعة تشغيل حتى لا يخفق في التشغيل و الطائرة تطير في الجو

### ٤ - التعبير عن المقياس بالأحتمال:

رغم فرضية تساوي أعمار المنتجات المنتجة من مصنع واحد تحت ظروف تشغيلية واحدة، إلا أنه وجد اختلاف في أزمنة الانهيار لهذه المنتجات (أي أعمارها) التي يمكن أن تتبع توزيعاً احتمالياً معيناً.

### ٥ - قياس الموثوقية :

يمكن توضيح قياس الموثوقية بالمثال التالي:

في إحدى التجارب الخاصة بقياس موثوقية المصابيح الكهربائية الخاصة بجهاز عرض البيانات، و التي أجريت على ١٠٠ مصباح كهربائي، حيث تم تشغيل هذه المصابيح ، وقد أظهرت التجارب أن ٢٠ مصباحاً قد انهارت بعد ٥٠٠ ساعة تشغيل.

يتم حساب احتمال الانهيار للوحدات خلال فترة زمنية (t) من القانون:

$$F_t = \frac{n_t}{N}$$

حيث

$F_t$  = احتمال الانهيار للوحدات خلال فترة زمنية (t)

$n_t$  = عدد الوحدات المنهارة أثناء فترة زمنية (t)

$N$  = عدد الوحدات في العينة المختبرة

و على ذلك يكون احتمال انهيار المصابيح الكهربائية خلال ٥٠٠ ساعة:

$$F_t = \frac{20}{100} = 0.2$$

١ - بمعلومية أن مجموع الاحتمالات يساوي الواحد الصحيح أي مجموع احتمالي حدوث انهيار أو

عدم حدوث انهيار للوحدات يساوي الواحد الصحيح:

يتم حساب الموثوقية (احتمال عدم حدوث انهيار بعد فترة زمنية (t)) من القانون

$$R_t = 1 - F_t$$

حيث

$$R_t = \text{الموثوقية}$$

$F_t = \text{احتمال الانهيار للوحدات خلال فترة زمنية } (t)$

و على ذلك يكون موثوقية هذه المصايد الكهربائية :


$$\begin{aligned} R_s &= 1 - F_t \\ &= 1 - 0.2 \\ &= 0.8 \end{aligned}$$

#### ٩،٤ - موثوقية المنتج والنظام :

في ظل تطور التقنيات الحديثة في الإنتاج، تزايد تعقيد المنتجات و تحولت من منتجات بسيطة إلى منتجات معقدة تكون من عدة مكونات تعمل كنظام متكامل، و على ذلك تحول الاهتمام موثوقية المنتج البسيط إلى موثوقية المنتج كنظام متكامل.

و يمكن حساب موثوقية ( $R_s$ ) النظام طبقاً لترتيب مكوناته:

١ - ترتيب على التوالي:

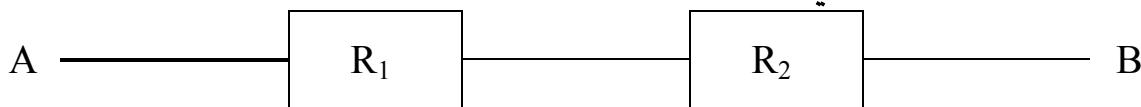

شكل (9-1)


ترتيب المكونات على التوالي

تكون موثوقية النظام :

$$R_s = R_1 \times R_2$$

و على ذلك تكون موثوقية النظام ( $R_s$ ) المرتبة مكوناته على التوالي أقل من أدنى موثوقية لأي من مكوناته.

٢ - ترتيب على التوازي:

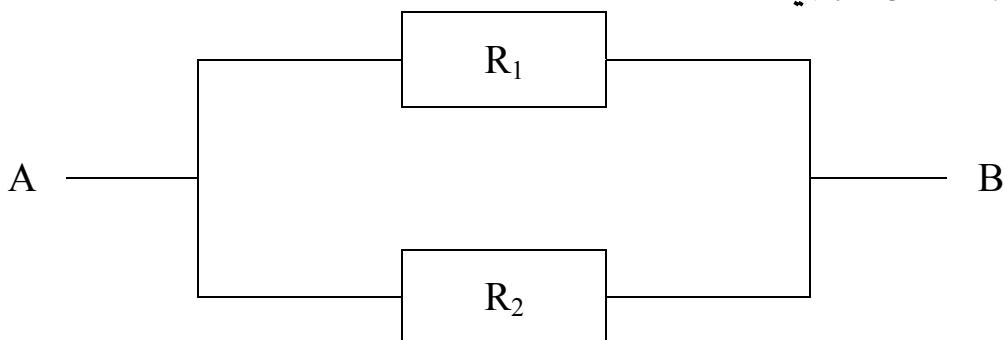


شكل (9-2) ترتيب المكونات على التوازي

تكون موثوقية النظام :

$$R_s = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2)$$

و على ذلك تكون موثوقية النظام ( $R_s$ ) المرتبة مكوناته على التوازي أكبر من موثوقية أي من مكوناته.

مثال: لحساب موثوقية النظام A, B, C, D الموضح بالشكل رقم (9-3)

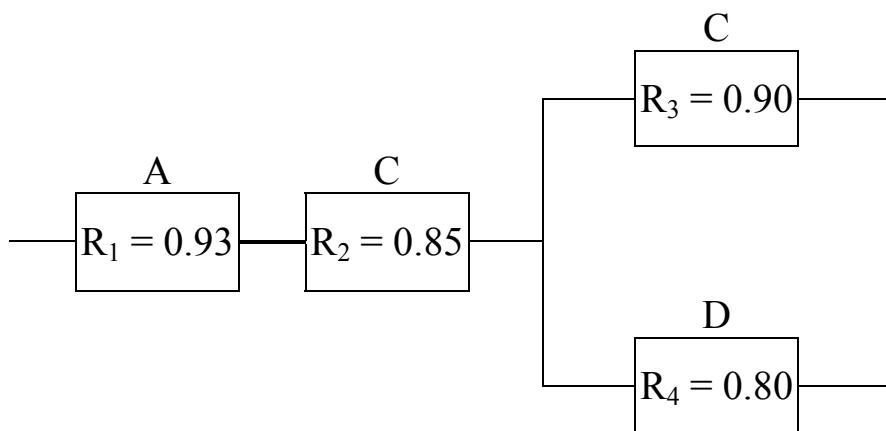

شكل (9-3) النظام A, B, C, D

أولا حساب موثوقية المكونين C,D

$$\begin{aligned} R_{CD} &= 1 - (1 - R_C)(1 - R_D) \\ &= 1 - (1 - 0.90)(1 - 0.80) \\ &= 1 - (0.10)(0.20) \\ &= 1 - 0.02 \\ &= 0.98 \end{aligned}$$

ثانيا حساب موثوقية ا النظام A, B, C, D

$$\begin{aligned} R_{ABCD} &= R_A R_B R_{CD} \\ &= 0.93 \times 0.85 \times 0.98 \\ &= 0.775 \\ &= 77.5\% \end{aligned}$$

## ٩,٥ - تحقيق الموثوقية :

نظرا لأهمية تحقيق الموثوقية في المنتجات، فيمكن للشركات تحقيق الموثوقية عن طريق الآتي:

- بساطة تصميم المنتجات و التحقق منه.

- استخدام مكونات ذات موثوقية عالية.

- استخدام مفهوم المكون الاحتياطي لتفادي عطل المنتج.

- اتباع الطرق التصنيعية التي تم التحقق منها.
- بناء نظام تحذيري في المنتج مثل إصدار صوت.
- الإيقاف الذاتي للمنتج عند تحميله بأكثر من قدرته.

#### **٩,٦ - الموثوقية ورغبات المستهلك**

تتحدد موثوقية المنتج مثل كل خواص الجودة للمنتج عن طريق تحقيق رغبات واحتياجات المستهلك في مرحلة تشغيل هذا المنتج، و هناك مستوى معين لموثوقية المنتج يفي باحتياجات المستهلك هذه و ذلك بأمثل سعر اقتصادي للمنتج، و من المعروف أنه إذا كان هذا المستوى للموثوقية للمنتج منخفضاً فتزداد إجمالي تكاليف التشغيل بالنسبة للمستهلك في صورة مصاريف متزايدة للإصلاح و الصيانة بالإضافة إلى تحمل تكلفة زمن عدم تشغيل المنتج أو بمعنى أدق زمن تعطيله<sup>(١٦)</sup>.

## ملخص الوحدة

٥١. **الجودة و الموثوقية:** الموثوقية هي الجودة على المدى الطويل.

٥٢. **الموثوقية:** هي عبارة عن مقياس لقدرة المنتج على أداء الوظيفة المطلوبة منه بنجاح في ظروف الاستعمال العادلة ولمدة محددة و يعبر عن هذا المقياس بالاحتمال.

٥٣. **قياس الموثوقية:** من تجارب اختبارات الانهيار للمنتجات يمكننا قياس الموثوقية.

٥٤. **موثوقية المنتج و النظام:** في ظل تطور التقنيات الحديثة في الإنتاج، تزايد تعقيد المنتجات و تحولت من منتجات بسيطة إلى منتجات معقدة تتكون من عدة مكونات تعمل كنظام متكامل، و على ذلك تحول الاهتمام موثوقية المنتج البسيط إلى موثوقية المنتج كنظام متكامل.

٥٥. **تحقيق الموثوقية:** عن طريق:

- بساطة تصميم المنتجات و التحقق منه.
- استخدام مكونات ذات موثوقية عالية.
- استخدام مفهوم المكون الاحتياطي لتفادي عطل المنتج.
- اتباع الطرق التصنيعية التي تم التحقق منها.
- بناء نظام تحذيري في المنتج مثل إصدار صوت.
- الإيقاف الذاتي للمنتج عند تحميله بأكثر من قدرته.

٥٦. **الموثوقية و رغبات المستهلك:** يهدف المستهلك دائماً إلى الحصول على منتجات ذات موثوقية عالية وبسعر اقتصادي.

## تدريبات

(١) ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الإجابة الخاطئة:

- ( ) (ع) الموثوقية هي الجودة على المدى الطويل
- ( ) (غ) تزداد موثوقية النظام بتوصيل مكوناته على التوازي
- ( ) (ص) التصميم البسيط والمحقق منه إحدى طرق تحقيق الموثوقية

(٢) أكمل الفراغات:

(ض) يجب استخدام المنتج في ..... حتى يحكم على موثوقيته  
واقعيا.

(ط) رغبة المستهلك تمثل في الحصول على منتجات ذات موثوقية ..... وبسعر

.....  
(ح) يمكن تحقيق الموثوقية عن طريق ..... ، و .....

(٣) اختر الإجابة الصحيحة و ضع علامة (✓) أمامها علماً بأن هناك إجابة واحدة صحيحة فقط:

(غ) الموثوقية عنصر هام:

- ( ) ١ - لمنتجات ذات الاستخدام لمرة واحدة.
- ( ) ٢ - لمنتجات المعاشرة.
- ( ) ٣ - لمنتجات الورقية.

(ف) الموثوقية تزيد من:

- ( ) ١ - إقبال المستهلك على المنتجات المعاشرة.
- ( ) ٢ - إعراض المستهلك عن المنتجات المعاشرة.
- ( ) ٣ - لا تؤثر على المستهلك.

(س) موثوقية النظام تقل:

- ( ) ١ - بتوصيل مكوناته على التوازي.
- ( ) ٢ - بتوصيل مكوناته على التوازي.
- ( ) ٣ - الإجابتان السابقتان.

(٤) اذكر أمثلة على ما يلي:

(ظ) موثوقية بعض المنتجات.

(ع) توصيل مكونات نظام على التوازي.

(٥) أجب بما يأتي:


(غ) عرف الموثوقية؟

(ف) ما أهمية الموثوقية للمستهلك؟

(ر) كيف تحقق الشركات الموثوقية في منتجاتها؟

(٦) في إحدى الدراسات الخاصة لقياس الموثوقية لمصابيح كهربية، أظهرت النتائج أن ١٠ مصابيح قد انهارت في فترة زمنية ٢٥٠٠ ساعة و ذلك من إجمالي عدد المصايبع الممثلة لعينة التجربة الذي يقدر ٢٠٠ مصباحاً، احسب موثوقية هذه المصايبع التي انهارت.

(٧) احسب موثوقية النظام AB الموضح بالشكل التالي:

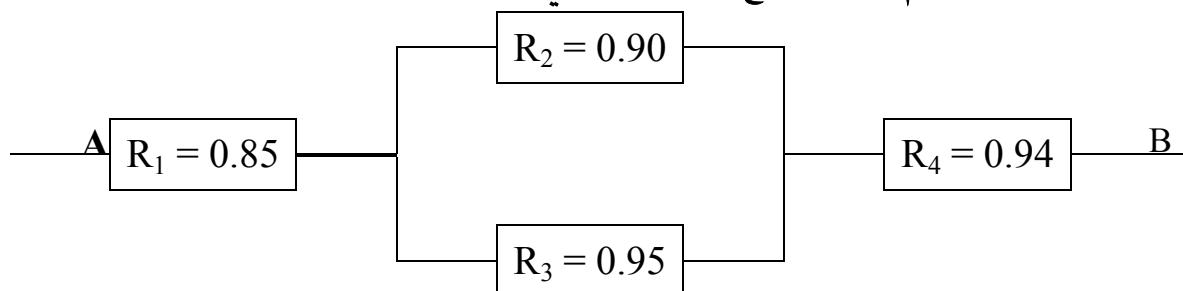

الوحدة التاسعة

الموشوقية

۲۱۲ میک

ضبط جودة

الشخص

انتاج

ملاحق المداول

TABLE T11-1 MIL-STD-105D Table VIII. Limit Numbers for Reduced Inspection

التخصيص

إنتاج

٢١٢ ميك

ضبط جودة

الوحدة التاسعة

الموثوقية

TABLE T11-2 MIL-STD-105D Table I. Sample Size Code Letters

Lot or batch size	Special inspection levels				General inspection levels		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2	to 8	A	A	A	A	A	A
9	to 15	A	A	A	A	B	B
16	to 25	A	A	B	B	C	C
26	to 50	A	B	B	C	D	D
51	to 90	B	B	C	C	E	F
91	to 150	B	B	C	D	F	G
151	to 280	B	C	D	E	G	H
281	to 500	B	C	D	E	H	J
501	to 1200	C	C	E	F	J	K
1201	to 3200	C	D	E	G	K	L
3201	to 10000	C	D	F	G	L	M
10001	to 35000	C	D	H	H	M	N
35001	to 150000	D	E	G	J	P	P
150001	to 500000	D	E	G	J	Q	Q
500001 and over	D	E	H	K	N	R	R

From MIL-STD-105D, p. 9.

TABLE T11-3 MIL-STD-105D Table II-A. Single-Sampling Plans for Normal Inspection (Master Table)

		Acceptable Quality Levels (normal inspection)																									
Sample size code letter	Sample size	0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re		
A	2																										
B	3																										
C	5																										
D	8																										
E	13																										
F	20																										
G	32																										
H	50																										
J	80																										
K	125																										
L	200																										
M	315																										
N	500																										
P	800																										
Q	1250	0	1																								
R	2000																										

 Use first sampling plan below arrow. If sample size equals, lot or batch size, do 100 percent inspection.  
 Use first sampling plan above arrow.  
 Ac = Acceptance number.  
 Re = Rejection number.

TABLE TII-4 MIL-STD-105D Table II-B. Single-Sampling Plans for Tightened Inspection (Master Table)

		Acceptable Quality Levels (tightened inspection)																									
Sample size code letter	Sample size	0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000
A	2																										
B	3																										
C	5																										
D	8																										
E	13																										
F	20																										
G	32																										
H	50																										
J	80																										
K	125																										
L	200																										
M	315																										
N	500																										
P	800																										
Q	1250																										
R	2000	0	1																								
S	3150																										

 Use first sampling plan below arrow. If sample size equals or exceeds lot or batch size, do 100 percent inspection.  
 Use first sampling plan above arrow.  
 Ac = Acceptance number.  
 Re = Rejection number.

TABLE TII-5 MIL-STD-105D Table II-C. Single-Sampling Plans for Reduced Inspection (Master Table)

Sample size code letter	Sample size	Acceptable Quality Levels (reduced inspection)†																										
		0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	
A	2																											
B	2																											
C	2																											
D	3																											
E	5																											
F	8																											
G	13																											
H	20																											
J	32																											
K	50																											
L	80																											
M	125																											
N	200																											
P	315																											
Q	500	0	1																									
R	800	↑																										

 = Use first sampling plan below arrow. If sample size equals or exceeds lot or batch size, do 100 percent inspection.  
 = Use first sampling plan above arrow.  
 Ac = Acceptance number.  
 Re = Rejection number.  
 † If the acceptance number has been exceeded, but the rejection number has not been reached, accept the lot, but retain normal inspection (see 10.1.4).

TABLE T11-6 MIL-STD-105D Table III-A. Double-Sampling Plans for Normal Inspection (Master Table)

				Acceptable Quality Levels (Normal inspection)																													
				Sample size code letter	Sample size	Cumulative sample size	0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000	
A																																	
B	First	2	2																														
C	First	3	3																														
D	First	5	5																														
E	First	8	8																														
F	First	13	13																														
G	First	20	20																														
H	First	32	32																														
I	First	50	50																														
K	First	80	80																														
L	First	125	125																														
M	First	200	200																														
N	First	315	315																														
P	First	500	500																														
Q	First	800	800																														
R	First	1250	1250																														
	Second	1250	2500																														

Use first sampling plan below arrow. If sample size equals or exceeds lot or batch size, do 100 percent inspection.  
 Use first sampling plan above arrow.  
 Ac = Acceptance number  
 Re = Rejection number  
 \* Use corresponding single sampling plan (or alternatively, use double sampling plan below, where available).

TABLE TII-7 MIL-STD-105D Table III-B. Double-Sampling Plans for Tightened Inspection (Master Table)

		Acceptable Quality Levels (tightened inspection)																										
Sample size order letter	Sample size	Com- plete sample size																										
		0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000	
A																												
H	First	2	2																									
H	Second	2	4																									
C	First	3	3																									
C	Second	3	6																									
D	First	5	5																									
D	Second	5	10																									
E	First	8	8																									
E	Second	8	16																									
F	First	13	13																									
F	Second	13	26																									
G	First	20	20																									
G	Second	20	40																									
II	First	32	32																									
II	Second	32	64																									
J	First	50	50																									
J	Second	50	100																									
K	First	80	80																									
K	Second	80	160																									
L	First	125	125																									
L	Second	125	250																									
M	First	200	200																									
M	Second	200	400																									
N	First	315	315																									
N	Second	315	630																									
P	First	500	500																									
P	Second	500	1000																									
Q	First	800	800																									
Q	Second	800	1600																									
R	First	1250	1250																									
R	Second	1250	2500																									
S	First	2000	2000																									
S	Second	2000	4000																									

Use first sampling plan below arrow. If sample size equals or exceeds lot or batch size, do 100 percent inspection.

Use first sampling plan above arrow.

Acceptance number.

Inspection number.

Use corresponding single sampling plan (or, alternatively, use double sampling plan below, where available).

TABLE TII-8 MIL-STD-105D Table III-C. Double-Sampling Plans for Reduced Inspection (Master Table)

Sample size code letter	Sample size	Cumulative sample size	Acceptable Quality Levels (reduced inspection)†																									
			0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000
A																												
B																												
C																												
D	First	2	2																									
	Second	2	4																									
E	First	3	3																									
	Second	3	6																									
F	First	5	5																									
	Second	5	10																									
G	First	8	8																									
	Second	8	16																									
H	First	13	13																									
	Second	13	26																									
I	First	20	20																									
	Second	20	40																									
K	First	32	32																									
	Second	32	64																									
L	First	50	50																									
	Second	50	100																									
M	First	80	80																									
	Second	80	160																									
N	First	125	125																									
	Second	125	250																									
P	First	200	200																									
	Second	200	400																									
Q	First	315	315	*																								
	Second	315	630	*																								
R	First	500	500																									
	Second	500	1000																									

 Use first sampling plan below arrow. If sample size equals lot or batch size, do 100 percent inspection.  
 Use first sampling plan above arrow.

 Acceptance number.  
 Rejection number.  
 Use corresponding single sampling plan (or alternatively, use double sampling plan below, when available).

+ If, after the second sample, the acceptance number has been exceeded, but the rejection number has not been reached, except the lot, but postpone external inspection (see 10.1.6).

TABLE TII-9 MIL-STD-105B Table IV - A. Multiple-Sampling Plans for Normal Inspection (Master Table)

Use first sampling plan below when error (refer to continuation of table on following page, when necessary). If sample size equals or exceeds lot or batch size, do 100 percent inspection.

Our first sampling plan above smot

Accepted Manuscript

Use same sampling design

Use corresponding double sampling plan (or alternatively, use multiple sampling plan below, where available).

Acceptance not permitted at this sample site.

TABLE T11-9 (continued)

Sample size bottle	Sample size	Com- munity sample size	Acceptable Quality Levels (Visual Inspection)																									
			0.010	0.115	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000
K	First	42	32																									
	Second	42	64																									
	Third	42	96																									
	French	42	128																									
	Fifth	42	160																									
	Sixth	42	192																									
	Seventh	42	224																									
L	First	50	32																									
	Second	50	50																									
	Third	50	100																									
	French	50	150																									
	Fifth	50	200																									
	Sixth	50	250																									
	Seventh	50	350																									
M	First	80	80																									
	Second	80	160																									
	Third	80	240																									
	French	80	320																									
	Fifth	80	400																									
	Sixth	80	560																									
N	First	125	125																									
	Second	125	250																									
	Third	125	375																									
	French	125	500																									
	Fifth	125	625																									
	Sixth	125	750																									
	Seventh	125	875																									
P <sup>1</sup>	First	200	200																									
	Second	200	400																									
	Third	200	600																									
	French	200	800																									
	Fifth	200	1000																									
	Sixth	200	1200																									
	Seventh	200	1400																									
Q	First	175	315																									
	Second	175	630																									
	Third	175	945																									
	French	175	1260																									
	Fifth	175	1575																									
	Sixth	175	1890																									
	Seventh	175	2205																									
R	First	500	500																									
	Second	500	1000																									
	Third	500	2000																									
	French	500	2500																									
	Fifth	500	3000																									
	Sixth	500	3500																									
	Seventh	500	4000																									

• Use first sampling plan below answer. If sample size equals or exceeds last or fifth size, do 100 percent inspection.  
 • Use first sampling plan above answer (refer to preceding page), when necessary.  
 • Acceptance number.  
 • Rejection number.  
 • Use corresponding single sampling plan (or alternatively, use multiple plans below, where available).  
 • Acceptances not permitted at this sample size.

TABLE T11-10 MIL-STD-105D Table IV – B . Multiple –Sampling Plans for Tightened Inspection (Master Table)

Sample size number	Sample size number	Sample size number	Cusum initial sample size	Acceptable Quality Levels (tightened inspection)																											
				0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000		
A	11	11	1																												
B	11	11	1																												
C	11	11	1																												
D	First	2	2																												
	Second	6	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Third	12	12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	Fourth	24	24	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	Fifth	48	48	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
	Sixth	96	96	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
	Seventh	192	192	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
E	First	3	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Second	6	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Third	9	9	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	French	12	12	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	Fifth	18	18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Sixth	36	36	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
	Seventh	72	72	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
F	First	5	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Second	10	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	Third	15	15	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	French	20	20	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Fifth	25	25	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Sixth	50	50	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
	Seventh	96	96	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
G	First	8	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Second	16	16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Third	24	24	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	French	32	32	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	Fifth	48	48	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
	Sixth	96	96	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
	Seventh	192	192	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
H	First	13	13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Second	26	26	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Third	39	39	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	French	52	52	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	Fifth	65	65	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
	Sixth	78	78	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	Seventh	91	91	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
I	First	20	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Second	40	40	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Third	60	60	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	French	80	80	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	Fifth	100	100	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	Sixth	120	120	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	Seventh	140	140	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	

Use first sampling plan below arrow (refer to continuation of table on following page, when necessary). If sample sizes equal or exceed lot or batch size, do 100 percent inspection.

Acceptance sampling

Rejection sampling

Use corresponding single sampling plan (or alternatively, use multiple sampling plan below, when available).

Use corresponding double sampling plan for alternative, via multiple sampling plan below, when available.

Acceptance not permitted at this sample size.

TABLE III-10 (continued)

**Use the first sampling plan above.** If sample size equals or exceeds 100 in batch size, do 100 percent inspection. The first sampling plan above refers to preceding page, when necessary.

**Acceptance number:**  
Inspection number:  
The current sampling plan for alternative, use multiple sampling plan below, where available.

**Inadequacy not permitted in this sample size:**

FBI ML-SIB-105B, pp. 18, 19.

TABLE T11-1 \ MIL-STD-105D Table IV - C . Multiple-Sampling Plans for reduced Inspection (Master Table)

Sample size code letter	Sample size	Cumulative sample size	Acceptable Quality Levels (reduced inspection) †																									
			0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000
A																												
B																												
C																												
D																												
E																												
F	First	2	2																									
	Second	2	4																									
	Third	2	6																									
	Fourth	2	8																									
	Fifth	2	10																									
	Sixth	2	12																									
	Seventh	2	14																									
G	First	3	3																									
	Second	3	6																									
	Third	3	9																									
	Fourth	3	12																									
	Fifth	3	15																									
	Sixth	3	18																									
	Seventh	3	21																									
H	First	5	5																									
	Second	5	10																									
	Third	5	15																									
	Fourth	5	20																									
	Fifth	5	25																									
	Sixth	5	30																									
	Seventh	5	35																									
I	First	8	8																									
	Second	8	16																									
	Third	8	24																									
	Fourth	8	32																									
	Fifth	8	40																									
	Sixth	8	48																									
	Seventh	8	56																									
K	First	13	13																									
	Second	13	26																									
	Third	13	39																									
	Fourth	13	52																									
	Fifth	13	65																									
	Sixth	13	78																									
	Seventh	13	91																									



التخصص

إنتاج

٢١٢ ميك

ضبط جودة

الوحدة الناتجة

الموثوقية

TABLE II-17 MIL-STD-105D Table V-A. Average Outgoing Quality Limit Factors for Normal Inspection (Single Sampling)

Code Letter	Sample Size	Acceptable Quality Level																									
		0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000
A	2																18	28	42	69	97	160	220	330	470	730	1100
B	3																12	27	39	63	90	130	190	290	430	660	1100
C	5																7.4	11	17	24	40	56	82	120	180	270	410
D	8																4.6	6.5	11	15	24	34	50	72	110	170	250
E	13																2.8	4.2	6.9	9.7	16	22	33	47	73		
F	20																1.8	2.6	4.3	6.1	9.9	14	21	29	46		
G	32																1.2	1.7	2.7	3.9	6.3	9.0	13	19	29		
H	50																0.74	0.67	1.1	1.6	2.5	3.6	5.2	7.5	12		
J	80																0.46	0.74	1.1	1.7	2.4	4.0	5.6	8.2	12	18	
K	125																0.29	0.67	1.1	1.6	2.5	3.6	5.2	7.5	12		
L	200																0.12	0.18	0.42	0.69	0.97	1.6	2.2	3.3	4.7	7.3	
M	315																0.074	0.27	0.44	0.62	1.00	1.4	2.1	3.0	4.7		
N	500																0.067	0.17	0.27	0.39	0.63	0.90	1.3	1.9	2.9		
P	800																0.067	0.11	0.17	0.24	0.40	0.56	0.82	1.2	1.8		
Q	1250	0.029															0.067	0.11	0.16	0.25	0.36	0.52	0.75	1.2			
R	2000																0.042	0.069	0.097	0.16	0.22	0.33	0.47	0.73			

Note: For the exact AQL, the above values must be multiplied by  $(1 - \frac{\text{Sample size}}{\text{Lot or Batch size}})$

## قائمة المراجع

١. الدرادكة ، مأمون و طارق السبلي

### **الجودة في المنظمات الحديثة**

دار صفاء - عمان - الأردن ٢٠٠٢

٢. الشبراوي ، عادل

### **الدليل العملي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة**

شاع - القاهرة - مصر ١٩٩٥

٣. الغرفة التجارية الصناعية

### **أهمية الرقابة على الجودة**

الغرفة التجارية الصناعية - الرياض - السعودية ١٩٩٤

٤. المنظمة العربية للمواصفات و المقاييس

### **دليل ضبط الجودة في الصناعة**

المنظمة العربية للمواصفات و المقاييس - عمان - الأردن ١٩٨١

٥. حمودة، عبد المنعم محمد

### **تخطيط و مراقبة الإنتاج في الصناعة**

دار الجامعات المصرية - الإسكندرية - مصر ١٩٨٥

٦. راشد، أحمد فؤاد، عبد المنعم محمد حمودة

### **أساسيات التقسيس و جودة الإنتاج**

دار الجامعات المصرية - الإسكندرية - مصر ١٩٧٦

٧. رضوان، محمد حسن صالح

### **الضبط الإحصائي لجودة الإنتاج**

القاهرة - مصر ١٩٧١

٨. سلطان، تركي ابراهيم

### **ضبط الجودة في الصناعة**

القاهرة - مصر ١٩٧٥

٩. عبد القادر، محمود سلامة  
**الضبط المتكامل لجودة الإنتاج**  
 وكالة المطبوعات - الكويت ١٩٧٦
١٠. قرة، ناصر الدين و جمال الدين محمد الحنفي  
**جودة منتجات الخزف (السيراميك)**  
 القاهرة - مصر ١٩٩٦
١١. مجلس الغرف التجارية الصناعية  
**مجلة الجودة**  
 العدد رقم ١ أكتوبر ٢٠٠١ - الرياض - السعودية
١٢. مذكر، فوزي شعبان  
**إدارة جودة الإنتاج**  
 جامعة القاهرة - مصر ١٩٩٥
١٣. نجم، نجم عبود  
**إدارة العمليات: النظم والأساليب والاتجاهات الحديثة**  
 مركز البحث - معهد الإدارة العامة - الرياض - السعودية ٢٠٠١
14. Besterfield, D.H.  
**Quality Control**  
 Prentice- Hall Int. Ed. 1995  
 الطبعة العربية - القاهرة - مصر ١٩٩٥
15. Campanella, J.  
**Principles of Quality Cost.**  
 ASQC Quality Press. 1990 U.S.A.
16. Feigenbaum, A.V.  
**Total Quality Control**  
 Mc Graw- Hill Int. Ed. 1991 Singapore.
17. International Organization for Standardization (ISO) .  
**ISO 9000 Series**  
 ISO 1987, 1994, 2000 Geneva – Switzerland

18. International Trade Center .  
**ISO 9000 Quality Management Systems:  
Guidelines for enterprises in developing countries.**  
International Trade Center 1993 Geneva
19. Jablonski, J.R.  
**Implementing Total Quality Management: An Overview**  
Pfeiffer 1991 U.S.A.
20. Juran, A.M.  
**Quality Control Handbook**  
Mc Graw- Hill 1988 U.S.A.
21. Kottman, R.J.  
**Total Engineering Quality Management**  
ASQC Marcel Dekker, Inc. 1993  
الطبعة العربية - القاهرة - مصر ١٩٩٤
22. Oakland, J.S.  
**Total Quality Management**  
Heinemann, London 1989
23. Schilling, E.G.  
**Acceptance Sampling in Quality Control**  
Marcel Dekker 1982
24. Soin, S.S.  
**Quality Control Essentials**  
Mc Graw- Hill, Inc 1992
25. Spiegel, M.R.  
**Statistics**  
Mc Graw- Hill 1991 Singapore  
الطبعة العربية - القاهرة - مصر ١٩٧٨
26. Williams, R.L.  
**Essentials of Total Quality Management**  
AMACOM 1994 Singapore  
الطبعة العربية - الرياض - السعودية ١٩٩٩

**الصفحة**

١	<b>مقدمة عن الجودة</b>	١
٢	الجودة.	١,١
٣	ضبط الجودة.	١,٢
٣	أسس ضبط الجودة.	١,٣
٤	تطور أنظمة الجودة.	١,٤
٧	مسؤولية الجودة.	١,٥
٨	الاحتياج للجودة.	١,٦
٨	تكليف ضبط الجودة.	١,٧
٩	فوائد ضبط الجودة.	١,٨
١٠	توكيد الجودة.	١,٩
١٢	ملخص الوحدة	
١٣	تدريبات	
١٦	<b>أساسيات الإحصاء</b>	٢
١٧	الاختلافات التصنيعية.	٢,١
١٩	البيانات الخام للجودة..	٢,٢
٢١	التوزيعات التكرارية و المدرجات التكرارية.	٢,٣
٢٤	العلاقة بين حجم العينة و دقة التوزيعات التكرارية.	٢,٤
٢٥	مقاييس النزعة المركزية.	٢,٥
٢٨	مقاييس التشتت.	٢,٦
٣٢	استخدامات التوزيع التكراري و أهميته في ضبط الجودة.	٢,٧
٣٥	ملخص الوحدة	
٣٧	تدريبات	
٣٩	<b>خرائط التحكم للمتغيرات</b>	٣
٤٠	مفهوم خريطة التحكم و تطبيقاتها.	٣,١

النوع	العنوان	الصفحة
٤٠	النظرية العامة لخرائط التحكم.	٣,٢
٤٣	أنواع خرائط التحكم	٣,٣
٤٤	خطوات إنشاء و عمل خرائط التحكم.	٣,٤
٤٤	خرائط التحكم للمتغيرات.	٣,٥
٤٥	خريطة التحكم في المتوسط ( $\bar{X}$ ).	٣,٦
٤٦	خريطة التحكم في المدى ( $R$ ).	٣,٧
٤٧	استخدام خرائط التحكم للمتغيرات لضبط جودة المنتج.	٣,٨
٥٧	ملخص الوحدة	
٥٩	تدريبات	
٦٣	<b>خرائط التحكم لخواص</b>	٤
٦٤	المفهوم الأساسي للاحتمالات.	٤,١
٦٥	المتغيرات العشوائية.	٤,٢
٦٥	التوزيعات الاحتمالية.	٤,٣
٦٩	خرائط التحكم لخواص.	٤,٤
٦٧	خريطة التحكم في نسبة المعيب ( $p$ )	٤,٥
٦٩	استخدام خرائط التحكم في نسبة المعيب ( $p$ ) لضبط جودة المنتج.	٤,٦
٧٦	خريطة التحكم في عدد العيوب ( $C$ ).	٤,٧
٧٧	استخدام خرائط التحكم لخواص لضبط جودة المنتج.	٤,٨
٨٦	ملخص الوحدة	
٨٧	تدريبات	
٩٢	<b>خطط الفحص والمعاينة</b>	٥
٩٣	مفهوم الفحص.	٥,١
٩٤	أنواع الفحص.	٥,٢
٩٤	الفحص الكلي (فحص 100%).	٥,٣
٩٤	مميزات و عيوب (فحص 100%).	٥,٤

المحتويات	٢١٢ ميك	التخصص
	ضبط جودة	إنتاج
٩٥	الفحص بالعينات (المعاينة).	٥,٥
٩٥	مميزات و عيوب المعاينة.	٥,٦
٩٥	منحنى خاصية التشغيل.	٥,٧
٩٩	استخدام منحنى خاصية التشغيل في التحكم في الجودة .	٥,٨
٩٩	مخاطر المنتج و مخاطرة المستهلك.	٥,٩
١٠٠	أنواع خطط الفحص بالعينات (المعاينة).	٥,١٠
١٠٠	خطة الفحص الأحادية و الثانية و المتعددة.	٥,١١
١٠١	خطة الفحص الثانية.	٥,١٢
١٠٤	خطة الفحص المتعددة.	٥,١٣
١٠٨	جداول الفحص بالمعاينة.	٥,١٤
١٠٨	خطط الفحص بالمعاينة باستخدام جداول الفحص بالمعاينة الحربية MTL STD- 105D.	٥,١٥
١٠٩	تحديد خطة فحص أحادية باستخدام جداول الفحص بالمعاينة الحربية MTL STD- 105D للتحكم في الجودة.	٥,١٦
١١٠	تحديد خطة فحص ثنائية باستخدام جداول الفحص بالمعاينة الحربية MTL STD- 105D للتحكم في الجودة.	٥,١٧
١١٢	تحديد خطة فحص متعددة باستخدام جداول الفحص بالمعاينة الحربية MTL STD- 105D للتحكم في الجودة.	٥,١٨
١١٥	ملخص الوحدة	
١١٧	تدريبات	
١٢١	<b>التحكم في العمليات الإنتاجية</b>	
١٢٢	مفهوم العملية الإنتاجية و التحكم في العملية الإنتاجية.	٦,١
١٢٣	أساليب التحكم في مدخلات العملية الإنتاجية.	٦,٢
١٢٣	التحكم في التصميم.	٦,٣
١٢٣	التحكم في المواد الخام.	٦,٤
١٢٥	التحكم في أداء العمال.	٦,٥

١٢٥	التحكم في طرق الإنتاج.	٦,٦
١٢٦	التحكم في الآلات وأجهزة القياس.	٦,٧
١٢٦	أسلوب التحكم في العملية الإنتاجية.	٦,٨
١٢٧	أسلوب التحكم في مخرجات العملية الإنتاجية	٦,٩
١٢٩	ملخص الوحدة	
١٣٠	تدريبات	
١٣٣	<b>تكليف الجودة</b>	٧
١٣٤	مفهوم تكاليف الجودة.	٧,١
١٣٤	أنواع تكاليف الجودة: الوقاية – التقييم – الإخفاق الداخلي – الإخفاق الخارجي.	٧,٢
١٣٦	تحديد نوع تكلفة الجودة الذي تنتمي إليه تكلفة معينة.	٧,٣
١٣٧	النسبة المئوية لعناصر تكاليف الجودة.	٧,٤
١٣٧	العلاقة بين مستويات الجودة و تكاليف الجودة المناظرة.	٧,٥
١٣٩	توفير تكلفة عمليات ضبط الجودة.	٧,٦
١٤٠	ملخص الوحدة	
١٤٢	تدريبات	
١٤٦	<b>الضبط الشامل للجودة</b>	٨
١٤٧	مفهوم الضبط الشامل للجودة.	٨,١
١٤٧	عناصر الضبط الشامل للجودة.	٨,٢
١٤٩	مفهوم إدارة الجودة الشاملة.	٨,٣
١٥٠	مبادئ إدارة الجودة الشاملة و فوائدها.	٨,٤
١٥٢	مداخل إدارة الجودة الشاملة.	٨,٥
١٥٥	تطبيق إدارة الجودة الشاملة.	٨,٦
١٥٦	ملخص الوحدة	
١٥٨	تدريبات	
١٦١	<b>الموثوقية</b>	٩
١٦٢	الجودة و الموثوقية.	٩,١

**المحتويات****٢١٢ ميك****ضبط جودة****التخصص****إنتاج**

١٦٢	تعريف الموثوقة.	٩,٢
١٦٣	قياس الموثوقة.	٩,٣
١٦٤	موثوقية المنتج و النظام.	٩,٤
١٦٥	تحقيق الموثوقة.	٩,٥
١٦٦	الموثوقة و رغبات المستهلك.	٩,٦
١٦٧	ملخص الوحدة	
١٦٨	تدريبات	
٢٠١	<b>قائمة المراجع</b>	

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه اي سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

